



**تخصص أجهزة طبية
آلات كهربائية للأجهزة
الطبية - نظري**

أطب 262

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والأيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)" لمتدربى تخصص " فني الأجهزة الطبية" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل إن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل إن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد :
تعتبر الآلات الكهربائية جزء أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات الأجهزة الطبية . لذا فإنـه من
الضروري جدا تعلم الآلات الكهربائية من حيث التركيب والتشغيل والاختبار المناسب لدعم المجالات
الصناعية عامة والأجهزة الطبية خاصة .
وتحتوي هذه الحقيبة على تركيب وتشغيل ودراسة أداء الآلات الكهربائية (المحركات والمحولات) .
كما تتضمن وصف الدوائر الإلكترونية للتحكم في المحركات المستعملة في الأجهزة الطبية .

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

الدوائر المغناطيسية

الوحدة الأولى

الدوائر المغناطيسية

الجذارة: معرفة الدوائر المغناطيسية ومقارنتها بالدوائر الكهربائية

الأهداف: عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

- معرفة العلاقات الأساسية للدوائر المغناطيسية

- تمثيل الدوائر المغناطيسية البسيطة

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل الطالب إلى إتقان الجذارة بنسبة 90٪.

الوسائل المساعدة:

استعمال الوسائل التعليمية المساعدة المتوفرة بالكلية مثل التدريب الإلكتروني _ السيور الذكية.


الوقت المتوقع للتدريب: 4 ساعات

متطلبات الجذارة: مقرر هندسة كهربائية .

مقدمة :

المواد المغناطيسية تشكل جزءاً هاماً في تركيب الآلات الكهربائية فهي تشكل وتوجه المجالات المغناطيسية التي تمثل الوسط الذي تم فيه عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية في حالة استخدام الآلة كمحرك والعكس صحيح في حالة استخدام الآلة كمولود. وتحتوي الآلة الكهربائية على دائرة مغناطيسية للحصول على كثافة تدفق مغناطيسي عالية في حجم محدود والتي ينتج عنها عزم قوي أو قدرة خرج عالية لوحدة الحجم مع أن هذه الكثافة العالية لا تتطلب إلا مفقوذات قدرة قليلة.

في معظم الآلات الكهربائية ما عدا ذات المغناطيس الدائم، يتم توليد المجال المغناطيسي بتمرير تيار كهربائي في ملف ملفوف على مادة حديدية مغناطيسية كما في الشكل 1-1

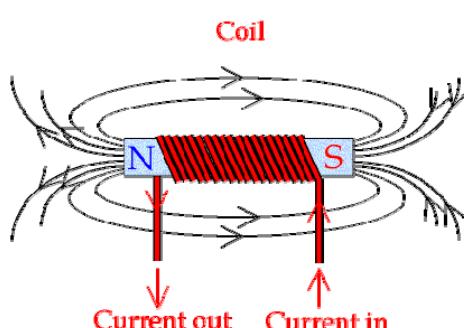


شكل 1-1: توليد المجال المغناطيسي عن طريق ملف ومادة حديدية

1-1: تعريفات هامة:

• المجال المغناطيسي (Magnetic Field):


هو المنطقة التي تحيط بالمغناطيس وتظهر فيها تأثيرات مختلفة - شكل 1-2، حيث يحدث فيها نوع من الإجهاد غير المرئي تستجيب له الأجسام التي تتأثر بالفعل المغناطيسي بظاهرة محددة.

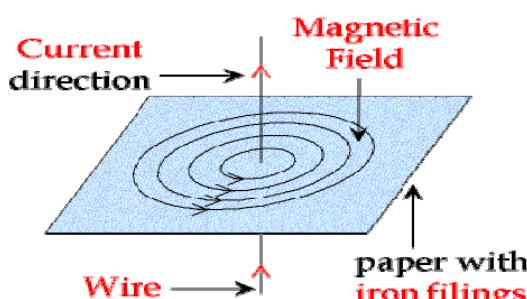

شكل 1-2: خطوط الفيض المغناطيسية

• خطوط القوى المغناطيسي (Spectrum)


يمثل المجال المغناطيسي بخطوط يمكن رسمها حول المغناطيس و تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي إلى القطب الجنوبي كما هو في الشكل 1 - 3 . ويمكن تحديد اتجاه الفيصل المغناطيسي بقاعدة اليد اليمنى بحيث إذا مسكتنا الموصل أو الملف باليد اليمنى تكون الأصابع الأربع تشير إلى التيار والإبهام هو الذي يشير إلى القطب الشمالي.

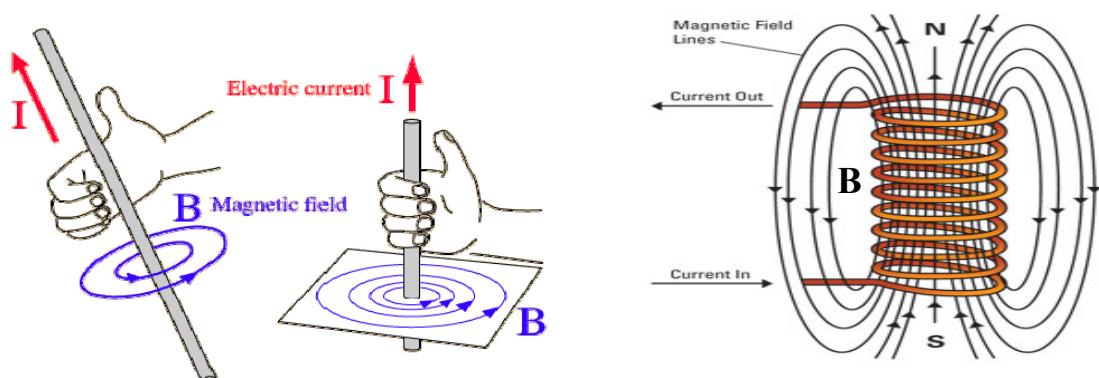

شكل 3-1 اتجاه خطوط القوى المغناطيسي

• التدفق المغناطيسي : (Flux Φ)

هو عدد خطوط المجال المغناطيسي الموجودة في الدائرة المغناطيسية ويتم قياسه باللوبيير (Weber). يحافظ التدفق المغناطيسي على قيمته خلال أي جزء مستقيم في الدائرة المغناطيسية فهو مماثل للتيار في الدوائر الكهربائية. الشكل 1 - 4 يعرض رسم تخيلي لخطوط الفيصل المغناطيسي المتولدة في آلة كهربائية ذات قطبين

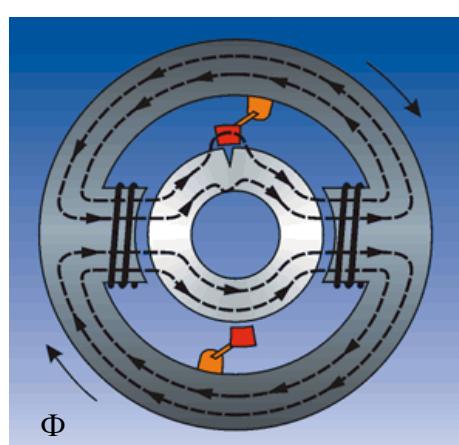

شكل 1-4 التدفق المغناطيسي

• شدة المجال المغناطيسي (H)

يمكن حسابها في الدوائر المغناطيسية البسيطة بتطبيق نظرية أمبير والتي تقول بأن التكامل الخطى لشدة المجال المغناطيسي H حول مسار مغلق يساوى التيار الكلى داخل هذا المسار كما في المعادلة 1-1.


$$\oint H dL = NI \quad 1-1$$

إذا كانت الدائرة مكونة من أجزاء متطابقة يكتب قانون أمبير على النحو التالي : $\oint H dL = NI$

في حالة موصل كهربائي واحد ($N=1$) فإن المجال المغناطيسي H يكون

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad 1-2$$

حيث من المعادلة $HL=I$ وإذا كان نصف قطر الدائرة يساوى r فإن المحيط $L=2\pi r$ يساوى

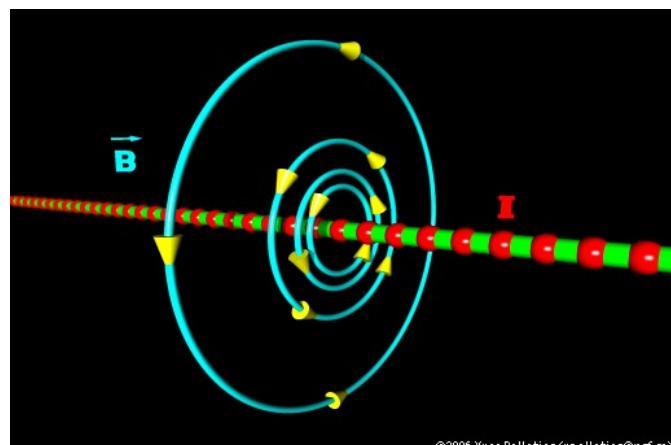


شكل 1-5 موصل كهربائي

نلاحظ أن شدة المجال المغناطيسي H تعتمد على طول المسار المغناطيسي L وبشدة التيار الكهربائي I في حالة قلب حديدي دائري (Toroid) كما في الشكل 1 - 6: عندما يمر تيار I بملف عدد لفاته N حول قلب حديدي دائري يكون المجال المغناطيسي محصورا داخل المادة الحديدية، و بتطبيق قانون أمبير

$$\sum HL = \sum NI \Rightarrow 2\pi r H = NI \rightarrow H = \frac{NI}{2\pi r} \quad r = \frac{b+a}{2}$$

1-3

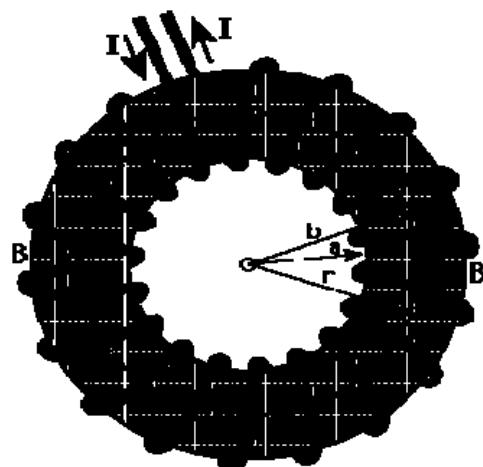

شكل 1-6 قلب حديدي دائري

يسمى المقدار (NI) القوة الدافعة المغناطيسية ووحدتها عدد اللفات بالأمبير (AT)

- كثافة التدفق المغناطيسي (أو الحث المغناطيسي) B :

هي كمية التدفق المغناطيسي Φ التي تعبر مساحة مقطع معينة A ويمكن حسابها من المعادلة 1-4-

$$B = \frac{\Phi}{A} \quad 1-4$$

ووحدته وير/متر مربع Wb/m^2 أو (تسلا Tesla)


- العلاقة بين كثافة التدفق المغناطيسي B والشدة للمجال المغناطيسي H :

لكل مجال مغناطيسي قوة أو شدة مجال يقاس بها مدى تأثيره. وتعرف شدة المجال بأنها النسبة بين كثافة التدفق المغناطيسي B ومعامل النفاذ μ ويعطى بالعلاقة:

$$H = \frac{B}{\mu} \quad h/m \quad 1-5$$

- معامل النفاذ المغناطيسي μ (Permeability)

لكل وسط معامل نفاذ μ يطلق عليه معامل النفاذ المغناطيسي للمادة (Magnetic permeability) وهي ليست ثابتة القيمة بالنسبة للمادة الواحدة، وإنما تتغير قيمتها بتغير شدة المجال المغناطيسي المؤثر. يوجد لكل مادة منحنى خاص يعرف باسم منحنى التمغnet (Magnetization curve)، وهو من المنحنيات الهمامة بالنسبة للمواد المغناطيسية التي تستخدم في الآلات الكهربائية، ويمكن الحصول عليه إما من المصنع الذي ينتج المادة، أو معملياً بالطرق القياسية. يعطى منحنى التمغnet العلاقة بين شدة المجال وكثافة الخطوط المغناطيسية التي تنتج في المادة. شكل 7-1

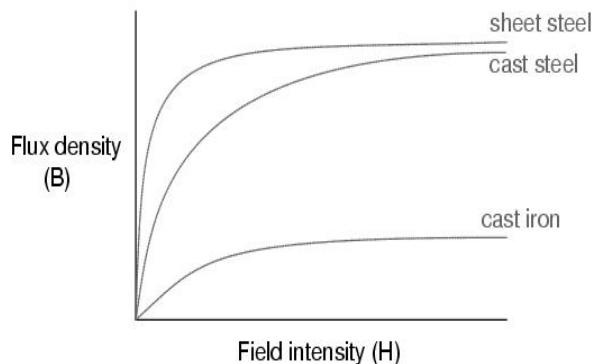

شكل 7-1 منحنى التمغnet

ويربط بينهما معامل النفاذ للمادة بالعلاقة 6 - 1 :

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad 1-6$$

حيث μ هي معامل النفاذ النسبي و μ_0 معامل النفاذ الهواء أو الفراغ ويسمى معامل نفاذ المطلق (Absolute permeability) وقيمه:

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \quad 1-7$$

في حالة الفراغ فإن B و H متناسبان حسب القانون:

$$B = \mu_0 H \quad 1-8$$

• القوة الدافعة المغناطيسية (Magneto-motive-force m.m.f) :

القوة الدافعة المغناطيسية تعرف بأنها الضغط المغناطيسي الذي يدفع الفيصل المغناطيسي في الدائرة المغناطيسية. وتتوقف قيمتها على قيمة التيار الكهربائي المار في الملف وعدد لفاته، ووحداتها هي الأمبير.لفه (Ampere.turn: At) وتعرف بالعلاقة:

$$MMF = F_m = NI \quad 1-9$$

• الممانعة المغناطيسية (R_m): (Magnetic reluctance)

عند مرور الفيصل المغناطيسي في دائرة مغناطيسية فيلaci ممانعة، وهي النسبة بين القوة الدافعة المغناطيسية والتدفق المغناطيسي وتحسب من العلاقة:

$$R_m = \frac{F_m}{\Phi} = \frac{NI}{\Phi} \quad 1-10$$

ويمكن حساب الممانعة بدلالة أبعاد الدائرة المغناطيسية، فإذا كان طول المسار للفيصل المغناطيسي L ومساحة مقطعه A ومعامل النفاذ μ فإن الممانعة تعطى بالعلاقة:

$$R_m = \frac{L}{\mu A} \quad 1-11$$


2- التمازج بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية

الدائرة المغناطيسية		الدائرة الكهربائية	
$m.m.f = F_m$	قوة دافعة مغناطيسية	$e.m.f = E$	قوة دافعة كهربائية
$R_m = \frac{L}{\mu A}$	الممانعة المغناطيسية	$R = \frac{\rho L}{A}$	المقاومة الكهربائية
$\Phi = \frac{F_m}{R_m}$	التدفق المغناطيسي	$I = \frac{E}{R}$	التيار الكهربائي
$B = \frac{\Phi}{A}$	كثافة التدفق	$J = \frac{I}{A}$	كثافة التيار

جدول 1-1 التمازج بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية

مثال 1-1 : الشكل 1-8 يمثل دائرة كهربائية مكافئة للدائرة المغناطيسية. في هذه الدائرة القوة الدافعة المغناطيسية F_m

$$F_m = NI = R_m \Phi \quad 1-12$$

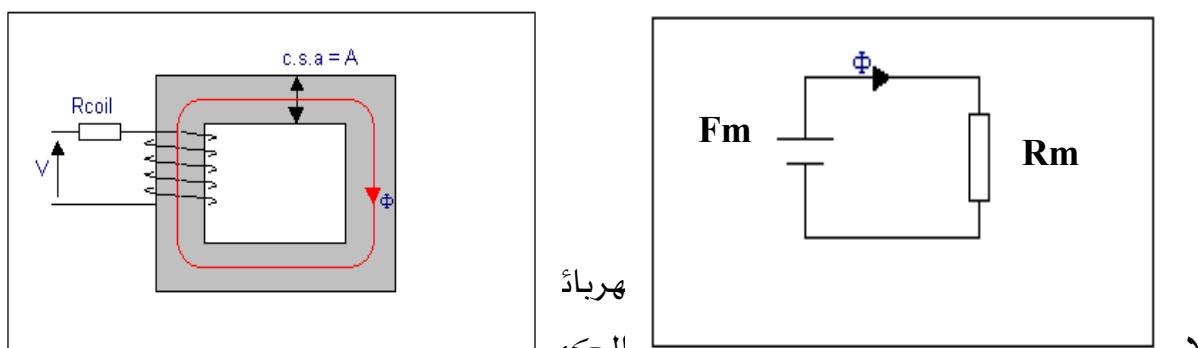

نلا.


المغناطيسية، وتمثل المقاومات في الدائرة الكهربائية بالممانعات للمسارات المغناطيسية، ويمثل الفيصل المغناطيسي التيار الكهربائي. أي أنه يوجد أوجه تشابه وتماثل بين الدائرة المغناطيسية والدائرة الكهربائية.

مثال 1-2 : الشكل 1-9 يمثل دائرة كهربائية مكافئة للدائرة المغناطيسية بها ثغرة هوائية. (Air-gap)

في هذه الدائرة القوة الدافعة المغناطيسية F_m

$$MMF = F_m = NI = H_{iron}L_{iron} + H_{gap}L_{gap} = R_{iron}\Phi + R_{gap}\Phi \quad 1-13$$

حيث: R_c يمثل الممانعة المغناطيسية في الحديد و R_{gap} يمثل الممانعة المغناطيسية في الثغرة الهوائية

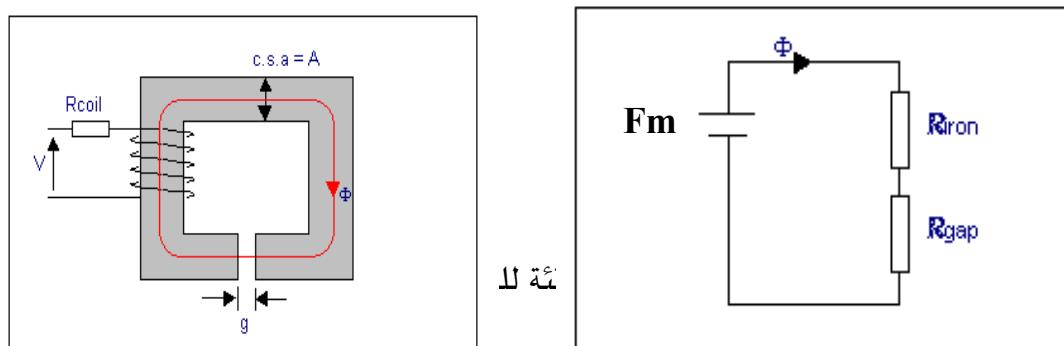


3-1 المفاصد

تنتج المفاصد الحديدية تحت تأثير مغناطيسي دوري عن سببين مختلفين :

- التخلف المغناطيسي أو Hysteresis
- التيارات الإعصارية أو الدوامة.

1-3-1: التخلف المغناطيسي

في الدائرة المغناطيسية المبينة في الشكل 1-10 نفترض أن القلب الحديدي لم يكن أصلًا ممغناطًا. فإذا زادت شدة المجال الآن نتيجة لزيادة التيار I ، كثافة التدفق المغناطيسي ستتغير حسب المنحنى في الشكل التالي.

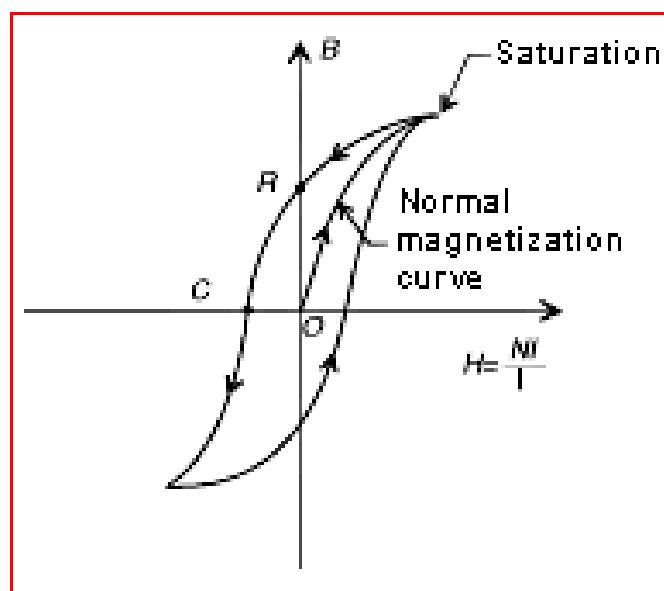

شكل 1-10 : التخلف المغناطيسي

يمكن تبيان أن مساحة منحنى التخلف متناسبة مع فقد التخلف المغناطيسي ويستهلك الدوران في

حلقة التخلف المغناطيسي طاقة تتناسب مع المساحة المحاطة بهذه الحلقة. وهذه الطاقة تسمى فقد التخلف المغناطيسي. يمكن حساب فقدان الطاقة باستعمال العلاقة التجريبية التالية: $P_h = K_h v B_m n f$ حيث K_h ثابت متعلق بالمادة المغناطيسية وحجم القلب الحديدي، B_m هي كثافة التدفق المغناطيسي العظمى ، n عدد يتغير في المجال 1.5 إلى 2.5

يحدث نوع آخر لفقد الطاقة في القلب الحديدي عندما تتغير كثافة التدفق المغناطيسي بسرعة في القلب فتتولد قوة دافعة كهربائية داخل هذا القلب. وإثرها ينشأ مرور تيار في شكل دوامات يسمى بالتيار الدوامي أو الإعصاري I_e مما يؤدي إلى فقد في القدرة قيمته $R_e I_e^2$ حيث R_e هي مقاومة القلب الحديدي.


مثال 1-1 :

شكل 11-1 يمثل إطار من الحديد على شكل مستطيل أبعاده 30x20cm ، ومساحة مقطعيه على شكل مربع طول ضلعه 5cm ملفوف على أحد جانبي الإطار ملف عد لفاته 25 ومقاومته Ω 2 ويغذى من منبع جهد مستمر 24V فإذا كانت كثافة الفيصل المغناطيسي في الإطار 0,008T ، احسب:

1. التيار في الملف

2. شدة المجال المغناطيسي،

3. التدفق المغناطيسي.

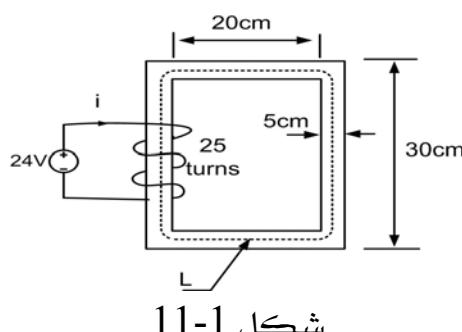

شكل 11-1

من الدائرة المغناطيسية في الشكل 11-1

طول المسار المغناطيسي المتوسط L من العلاقة: $L = 2(20 + 5 + 30 - 5) = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$

$$A = (5 \times 10^{-2})^2 = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

المساحة

$$I = \frac{V}{R} = \frac{24}{2} = 12 \text{ A}$$

- 1 التيار

$$H = \frac{NI}{L} = \frac{25 \times 12}{1} = 300 \text{ A/m}$$

$$\Phi = BA = 0.008 \times 25 \times 10^{-4} = 0.00002 \text{ Wb}$$


- المجال

- التدفق المغناطيسي

مثال 2-1:

حلقة من المعدن (شكل 12-1) قطرها المتوسط $D=50\text{cm}$ ومساحة مقطعها $A=3\text{cm}^2$. ملفوف عليها ملف عدد لفاته 600 ويمر به تيار مقداره 2A فإذا كان معامل النفاذ النسبي للمعدن 1500. احسب:

- 1 الممانعة المغناطيسية للحلقة
- 2 القوة الدافعة المغناطيسية
- 3 شدة المجال المغناطيسي
- 4 التدفق المغناطيسي
- 5 كثافة الفيصل المغناطيسي.

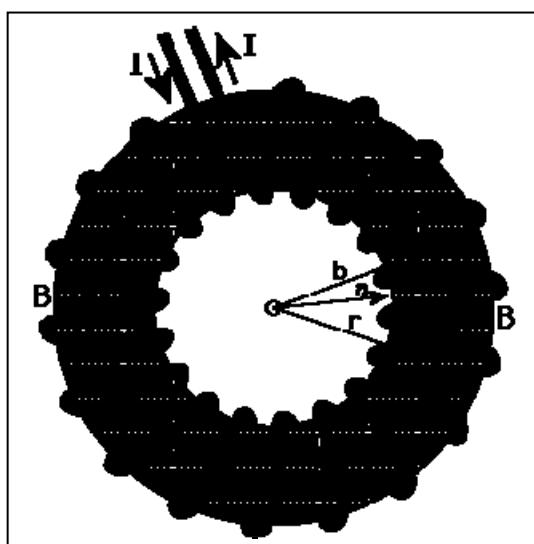

شكل 12-1

طول المسار المغناطيسي المتوسط L من العلاقة:

$$A = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \mu_r = 1500 \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad N = 600 \quad I = 2 \text{ A} \quad \text{حيث}$$

$$R_{mag} = \frac{L}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{1.57}{1500(4\pi \times 10^{-7})(3) \times 10^{-4}} = 2.78 \times 10^6 \text{ At/wb} \quad 1. \text{ الممانعة المغناطيسية}$$

$$Fm = NI = 600 \times 2 = 1200 \text{ At} \quad 2. \text{ القوة الدافعة المغناطيسية}$$

$$H = \frac{Fm}{L} = \frac{1200}{0.0157} = 763.33 \text{ At/m} \quad 3. \text{ شدة المجال المغناطيسي}$$

$$\Phi = \frac{Fm}{R_{mag}} = \frac{1200}{2.78 \times 10^6} = 4.32 \times 10^{-4} \text{ wb} \quad 4. \text{ التدفق المغناطيسي}$$

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{4.32 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-4}} = 1.44 \text{ Tesla} \quad 5. \text{ كثافة الفيصل المغناطيسي.}$$

أسئلة وتمارين على الوحدة الأولى

- (1) عرف التدفق المغناطيسي وكثافة الفيصل المغناطيسي مع ذكر العلاقة التي تربط بينهما.
- (2) عرف شدة المجال المغناطيسي والقوة الدافعة المغناطيسية مع ذكر العلاقة التي بينهما.
- (3) ما هي أوجه الشبه الاختلاف بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية.
- (4) ماذا يقصد بالمانعة المغناطيسية ومعامل النفاذ ؟
- (5) وضع كيف يمكن توليد قوة دافعة كهربية.
- (6) حلقة من المعدن ملفوف عليها ملف يمر به تيار ويسبب فيصل مغناطيسي مقداره 6 ميكروويبير، وكانت شدة المجال المغناطيسي 12 أمبير/متر. وطول المسار المغناطيسي المتوسط 0,5 متر ومساحة مقطع الحلقة 0,00015 متر مربع. احسب القوة الدافعة المغناطيسية الناتجة عن الملف، وكذلك كثافة الفيصل المغناطيسي.
- (7) إطار من الحديد على شكل مربع طول ضلعه 20 سم، ومساحة مقطعه على شكل مستطيل أبعاده 3 x 5 سم. ملفوف على أحد جانبي الإطار ملف عدد لفاته 15 ومقاومته 1,4 أوم ويفد من منبع جهد مستمر 12 فولت. فإذا كانت كثافة الفيصل المغناطيسي في الإطار 0,006 تسللا، احسب: التيار في الملف ، شدة المجال المغناطيسي، التدفق المغناطيسي.
- (8) حلقة من الحديد يمر بها فيصل مغناطيسي مقداره 0,0002 ويبير وطول المسار المغناطيسي المتوسط 100 سم² ومساحة مقطع الحلقة 2.5 سم احسب القوة الدافعة المغناطيسية الناتجة عن الملف، وكذلك شدة المجال المغناطيسي باعتبار معامل النفاذ للحديد 500.

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

المحولات الكهربائية

اسم الوحدة: المحولات الكهربائية

الجذارة: معرفة نظرية عمل المحول الكهربائي وتركيبه وطريقة ترتيب الملفات، واستنتاج معادلة القوة الدافعة الكهربائية ونسبة التحويل وكذلك الدائرة المكافئة وتشغيله عند الأحمال المختلفة وأيضا حساب المفقودات والكافأة ومعامل التنظيم.

الأهداف: عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

1. معرفة نظرية عمل وتركيب المحول الكهربائي وطرق ترتيب الملفات.
2. استنتاج معادلة القوة الدافعة الكهربائية ونسبة التحويل.
3. معرفة العلاقات الخاصة بالمحول المثالى.
4. استنتاج الدائرة المكافئة منسوبة لابتدائي والثانوى.
5. تشغيل المحول عند اللاحمل وعند التحميل.
6. إجراء الاختبارات الضرورية.
7. استنتاج عناصر الدائرة المكافئة.
8. حساب معامل التنظيم وكذلك المفقودات والكافأة.
9. تركيب المحول الذاتي ومجالات استخدامه.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 90٪

الوقت المتوقع للتدريب: 6 ساعات.


متطلبات الجذارة: تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية

مقدمة :

المحول هو آلة كهربائية تستخدم لتحويل القدرة من دائرة أولية بجهد معين إلى دائرة ثانية بنفس التردد مع خفض أو رفع الجهد الكهربائي، وتستخدم المحولات الكهربائية بصورة واسعة في مجال الأجهزة الطبية بقدرات وجهات مختلفة و تستخدم أيضاً في كثير من الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس

1-2 نظرية عمل المحول وتركيبه

يتكون المحول من ملفين متقاربين ومعزولين كهربائياً وملفوظين على قلب (core) من شرائح الحديد (كما هو موضح في شكل 2-1)، وهذا القلب يربط الملفين مغناطيسياً. عند تغذية الملف الأول بجهد متعدد فينشأ في القلب الحديدي تدفق مغناطيسي (Magnetic flux) متعدد أيضاً، ويتشابك هذا التدفق مع الملف الثاني ويتولد به قوة دافعة كهربائية مستنيرة بالتأثير المتبادل تبعاً لقانون فارادي للحق الكهرومغناطيسي. في حالة وجود حمل على الملف الثاني فيمر فيه تيار، الملف الأول والذي يتصل بمنبع الجهد يطلق عليه اسم الملف الابتدائي (Primary winding) (وعدد ملفاته N_1)، أما الملف الثاني المتصل بالحمل فيطلق عليه اسم الملف الثانوي (Secondary winding) (وعدد ملفاته N_2).

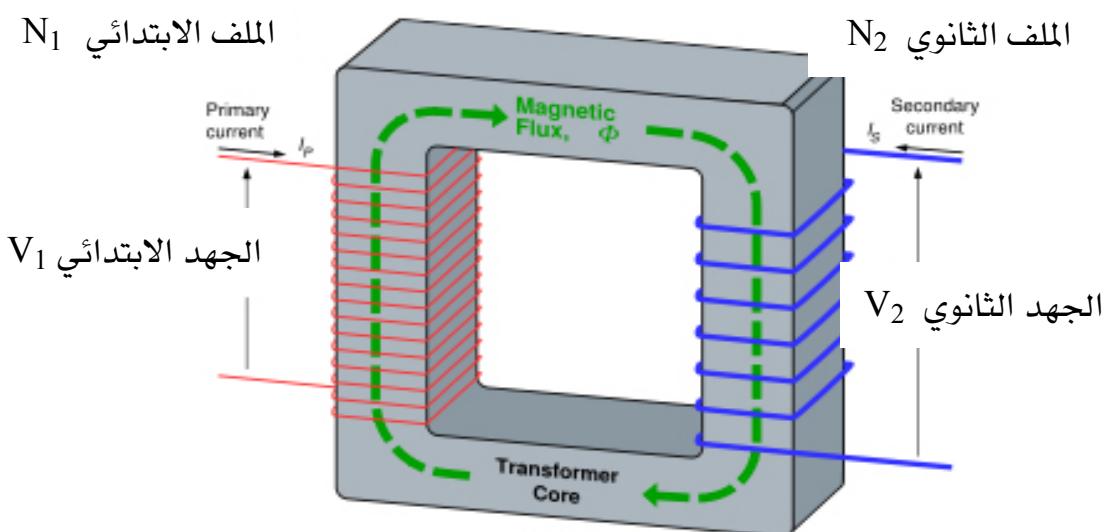

شكل 2-1 مكونات المحول

1-1-2 أنواع المحولات

تقسم المحولات من وجهاً نظر تطبيقاتها إلى ثلاثة مجموعات:

- محولات القدرة (Power transformers) وهي تستخدم مراقبة مولدات الجهد المتردد وذلك لرفع كفاءة نقل الطاقة الكهربائية وكذلك تستخدم في محطات التوزيع لخفض الجهد العالي.



شكل 2-2: محولات القدرة

- محولات الالكترونيات (Electronic transformers) وتستخدم في دوائر التكبير الإلكتروني للربط بين المنشئ والحمل وتعمل على توافق دائرين ذي معادلة مختلفة وذلك لنقل أقصى قدرة. أيضاً تعمل كمرحلة عزل كهربائي بين دوائر مختلفة القدرة.



شكل 2-3: محولات الالكترونيات

- محولات القياس (Instrument transformers) وهي تستخدم في أجهزة قياس الجهد والتيار العالي والتي تستعمل في أجهزة الحماية، وأيضاً كحساس للجهد والتيار في أنظمة التحكم.
- تقسم المحولات من ناحية التركيب إلى:

1. محولات ذات ملفين مستقلين

2. محولات ذات ملف مشترك (محول ذاتي)


3. محولات رفع

4. محولات خفض

كما يمكن تقسيم المحولات من حيث التغذية إلى:

1. محولات أحادية الوجه

2. محولات ثلاثة الأوجه

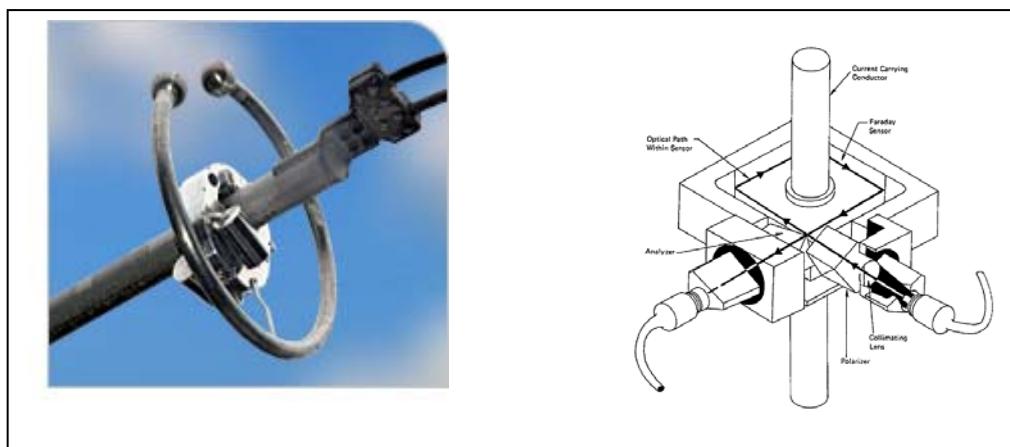


شكل 2-4: محولات القياس

Ideal Transformer

2-المحول المثالي:

يستخدم المحول المثالي لتقسيم العلاقة بين الملفات الثانوية والابتدائية ومن ثم للمحول الحقيقي. ويفترض في المحول المثالي أنه لا يوجد فقد في الطاقة حيث تنتقل الطاقة من دائرة الملف الابتدائي إلى دائرة الملف الثانوي دون أي فقد. أيضاً يفترض في المحول المثالي أن الملفات ليس لها مقاومة لمرور التيار، كذلك لا يوجد تسرب في الفيض المغناطيسي. وبالنظر إلى الشكل 2-5 فإنه يمكن إيجاد العلاقات التالية بين الجهد والتيارات أطرا في الحمول كما يلي:

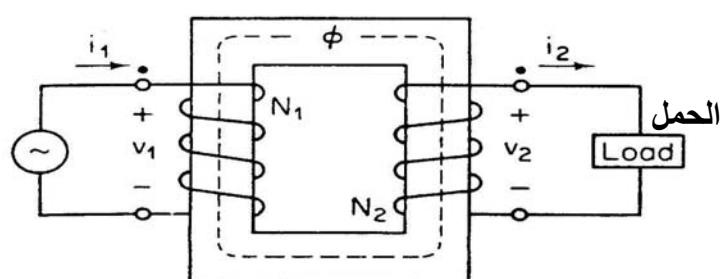

شكل 2-5: المحول المثالي

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

2-1

$$v_2 = e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad 2-2$$

حيث N_1 عدد لفات الملف الابتدائي، و N_2 عدد لفات الثانوي، e_1 و e_2 القوة الدافعة العكssية المستجدة به في الابتدائي و الثانوي ، v_1 و v_2 الجهد الابتدائي و الثانوي. بقسمة المعادلة 2.1 على المعادلة 2.2 نحصل على النسبة الآتية:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad 2-3$$

تعرف بأنها نسبة تحويل الجهد للمحول، فإذا كان $N_1 > N_2$ حينئذ يسمى المحول محول خافض، أما إذا كان $N_1 < N_2$ فحينئذ يسمى المحول رافع. وحيث إن المحول المثالى ينقل القدرة الكهربائية بدون فقد في الطاقة، وبناء عليه تكون قدرة الدخل مساوية مع قدرة الخرج وبالتالي يمكن كتابة المعادلة الآتية:

$$S_1 = S_2 = V_1 I_1 = V_2 I_2 \rightarrow a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad 2-4$$

من المعادلة 4.2 يمكن إيجاد العلاقة بين التيار في الملفين الابتدائي والثانوي. بما أن المحول مثالى فإن

$$V_1 = aV_2 \quad I_1 = \frac{I_2}{a} \quad 2-5$$

مثال 2.1 :

محول وجه واحد 480/120 v 5KVA ينقل تيار لحمل جهد 120V . بإهمال المقاديد احسب تيار المحول و الجهد المغذي له ؟

الحل:

$$S_1 = S_2 = V_1 I_1 = V_2 I_2 = 5KVA = 5000VA \quad \text{و} \quad V_1 = 480V, \quad V_2 = 120V \quad \text{المحول مثالى}$$

باستعمال المعادلة (2.4) نحسب التيار عبر الملفات الثانوية (I_2)

$$I_2 = \frac{S}{V_2} = \frac{5000}{120} = 41.67A$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{480}{120} = 4 \quad \text{نجد نسبة اللف عن طريق نسبة الجهد:}$$

ويمكن الحصول على التيار في الملفات الابتدائية من المعادلة (5.2) كالتالي:

$$I_1 = \frac{I_2}{a} = \frac{41.67}{4} = 10.42A$$

1-2-2 معادلة القوة الدافعة الكهربية

باعتبار الفيصل المغناطيسي في المحول المثالي موجة جيبية.

$$\Phi(t) = \Phi_m \sin \omega t \quad 2-6$$

وببناء على ذلك وبالتعويض في المعادلة 1.2 نحصل على العلاقة التالية:

$$e_1(t) = N_1 \Phi_m \omega \cos \omega t \quad 2-7$$

حيث $\omega = 2\pi f$ ، f هو تردد المنبع وبذلك

$$e_1(t) = 2\pi N_1 \Phi_m f \sin(\omega t + 90^\circ) = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t + 90^\circ) \quad 2-8$$

حيث E_1 هي القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربائية e_1 وقيمتها:

$$E_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N_1 \Phi_m f = 4.44 N_1 \Phi_m f \quad 2-9$$

و معادلة القوة التأثيرية المتولدة في الملف الثاني تكون كالتالي:

$$E_2 = 4.44 N_2 \Phi_m f \quad 2-10$$

مثال 2-2

احسب عدد اللفات الابتدائية والثانوية لمحول 60Hz -240V/120V إذا كان الفيصل المغناطيسي في القلب لا يزيد عن 5mWb

الحل:

$$\text{عدد اللفات في الملف الابتدائي هي: } N_1 = \frac{V_1}{4.44 f \Phi_m} = \frac{240V}{(4.44)(60Hz)(5 \times 10^{-3})} = 180tr$$

$$\text{من المعادلة 2.4 يمكن إيجاد } N_2 = \frac{N_1}{a} = \frac{180}{2} = 90tr$$

مثال 3-2

محول أحادي الوجه يعمل على جهد تردد 50Hz ، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مربع المقطع طول ضلعه 20cm وقيمة الفيصل المغناطيسي العظمي المسموح بها للمرور في القلب الحديدي 0.04 Wb احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد 3000/220V

$$\Phi = 0.04 \text{ Wb} \quad A = 20 \times 20 = 400 \text{ cm}^2 \quad E_1 = 3000 \text{ V} \quad E_2 = 220 \text{ V} \quad \text{الحل:}$$

$$E_1 = 4.44 f \Phi N_1 \rightarrow N_1 = 3000 / (4.44 \times 50 \times 0.04) = 338 \text{ turns}$$

$$E_2 = 4.44 f \Phi N_2 \rightarrow N_2 = 220 / (4.44 \times 50 \times 0.04) = 25 \text{ turns}$$

2-2-2 نقل المعاوقة في المحول المثالي

باستخدام المعادلات 2.5 يمكن إيجاد الدائرة المكافئة للمحول المثالي في حالة اتصاله بحمل معاوقة


(load impedance) Z_2

الدائرة المكافئة للمحول المثالي في حالة اتصاله بحمل معاوقة Z_2 .

من قدرة المحول المثالي وهي $S_1 = S_2 \Rightarrow V_1 I_1 = V_2 I_2$ نحصل على المعادلة التالية

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} \quad \text{حيث معاوقة الحمل} \quad \frac{V_1}{I_1} = a^2 \frac{V_2}{I_2} = a^2 Z_2 = Z'_2 \quad 2-11$$

يوضح شكل 6.2 دائرة المكافئة للمحول المثالي، والمuaوقة Z'_2 هي ببساطة المuaوقة Z_L منسوبة إلى نهاية الملف الابتدائي.

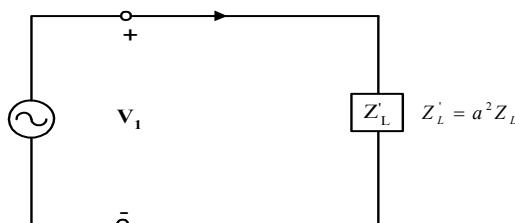

شكل 6-2: المحول المثالي المنسوب للابتدائي

المعادلة التالية تبين أن الجهد يتاسب مع عدد اللفات والتدفق المغناطيسي علاوة على تردد منبع الجهد وأن متجه الجهد E_1 يتقدم على متجه التدفق بزاوية مقدارها 90° . ويجب ملاحظة أن هذا التحليل مستنجد للمحول المثال، بهذه الخلفية يمكن امتداد الدراسة لتشمل المحول الفعلي،

مثال 4-2

محول أحادي الوجه قدرته 25kVA وعدد لفات الابتدائي 500 والثانوي 40 وصل الملف الابتدائي إلى منبع جهد قيمه 3000 فولت، احسب تيار الملف الابتدائي - تيار الملف الثانوي عند الحمل الكامل . القوة الدافعة الكهربائية في الثنوي . أقصى تدفق في الدائرة المغناطيسية.

$$S=25kVA \quad N_1 = 500 \quad N_2=40 \quad V_I=3000V \quad \text{الحل}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{40} = 12.5 \rightarrow V_2 = \frac{3000}{12.5} = 240V$$

$$I_2 = \frac{S}{V_2} = aI_1 = 12.5 \times 8.33 = 104.13A \rightarrow I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25 \times 10^3}{3000} = 8.33A$$

$$\phi = \frac{3000}{4.44 \times 50 \times 500} = 0.027wb \rightarrow E_1 = V_1 4.44 f \phi N_1$$

مثال 2-5

محول أحادى الوجه قدرته 5KVA جهد 440/110V ويعمل على تردد 60Hz ويغذى حمل بتيار مقداره 40A عند معامل قدرة $\cos\alpha=0.8$ متقدم وعند الجهد المقاين باعتبار المحول مثالى، أوجد الآتى:

- جهد وتيار الابتدائى
- معاوقة الحمل
- معاوقة الحمل منسوب إلى الابتدائى

$$S = 5KVA \quad V_1/V_2 = 440/110V \quad f = 60 \text{ Hz} \quad I_2 = 40 A \quad \cos\alpha = 0.8 \quad \text{الحل}$$

من المعلومات المعطاة يمكن حساب الآتى:

$$V_2 = 110V$$

$$I_2 = 40 \angle \cos^{-1} 0.8 A \rightarrow I_2 = 40 \angle 36.87^\circ A$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{440}{110} = 4 \rightarrow I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \frac{1}{4} \cdot 10A = 10A$$

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{110}{40} = 2.75\Omega \quad \text{معاوقة الحمل}$$

$$Z'_2 = a^2 Z_2 = (4)^2 (2.75) = 44\Omega \quad \text{معاوقة الحمل منسوب إلى الابتدائي}$$

$$Z'_2 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{440}{10} = 44 \quad \Omega$$

Real Transformer**2-3 المحول الفعلى**

الواقع المحول الفعلى يختلف عن المحول المثالى في عدة أوجه و منها .

- مقاومة الملف الابتدائى والثانوى R_1 و R_2 ليست مهملا


- وجود الفيض المغناطيسى المتسرب ϕ_{L_1} و ϕ_{L_2} في الملف الابتدائى والثانوى على التوالى .

- المفاسيد الحديدية غير مهملا.

- نفاذية مادة القلب ليست مala نهاية بما يؤدى إلى وجود فيض تبادلى ϕ_m في القلب.


الشكل (7.2) يوضح تمثيل المحول الفعلى.

حيث أن X_{L_1} و X_{L_2} هما مفاسدة الفيض المغناطيسى المتسرب في الملف الابتدائى والثانوى .

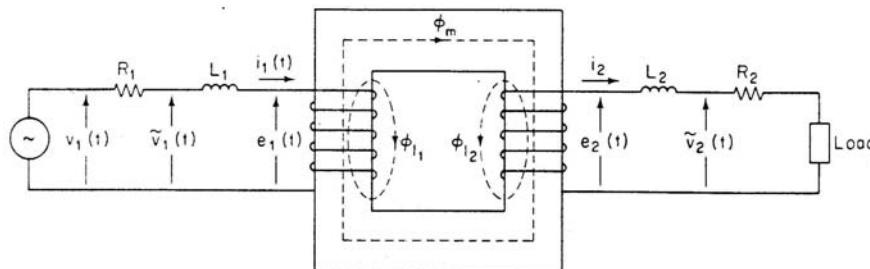


شكل 2-7: المحول الحقيقي

شكل 2-7 يمثل دائرة المحول الفعلي حيث X_0 تمثل الممانعة المغناطيسية للقلب الحديدي و R_0 تمثل المقاومة المغناطيسية للقلب الحديدي وهي المفقودات الحديدية. ويسبب فقد الحديد في المحول القيمة الفعالة I_a للتيار I_0 وهو يمثل التيار في حالة عدم وجود حمل، بينما تمثل القيمة غير الفعالة I_m التيار المغطسة للألة.

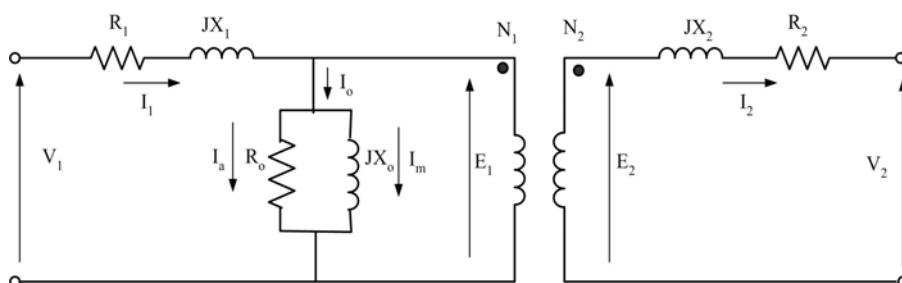

شكل 2-8: الدائرة الكهربائية الممثلة للفئات المحول الفعلي

ويمكن تحويل مكونات الجانب الثاني في الشكل 2-8 للجانب الابتدائي كما هو مبين في الشكل 2-9 وتسمى الدائرة في هذه الحالة بالدائرة المكافئة منسوبة إلى جهة الابتدائي

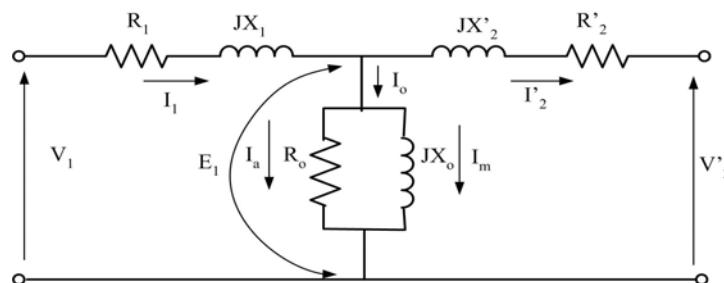

شكل 2-9: الدائرة المكافئة منسوبة إلى جهة الابتدائي

حيث أن:

$$V'_2 = aV_2 \quad \text{الجهد الثانوي منسوب للابتدائي}$$


$$I'_2 = \frac{I_2}{a} \quad \text{التيار الثانوي منسوب للابتدائي}$$

$$Z'_2 = R'_2 + jX'_2 = a^2 R_2 + ja^2 X_2 \quad \text{المعاوقة الثانوية منسوبة للابتدائي.}$$

ويمكن استنتاج الدائرة المكافئة للمحول منسوبة إلى جهة الملف الثانوي.

1-3-2 الدائرة المكافئة للمحول الفعلي

في تطبيقات القدرة الكهربائية فإن تيار الاستشارة I_e صغير جدا مقارنة مع تيار الحمل للمحول I_2 وبالتالي فإن الجهد المتولد عنه في الملفات الابتدائية $(R_1 + jX_1)$ جهد صغير جدا مما يمكننا من إهمال فرع التوازي للحصول على الدائرة التقريرية البسيطة كما في شكل 2.10.

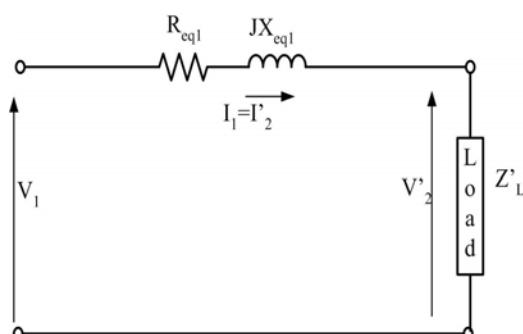

شكل 2-10: الدائرة المكافئة البسيطة للمحول منسوبة جهد الابتدائي

تحسب قيم المقاومة المكافئة R_{eq1} والممانعة المكافئة X_{eq1} في شكل 10.2 المنسوبة إلى دائرة الملف الابتدائي من العلاقات الآتية:

$$R_{eq1} = R_1 + R'_2 = R_1 + a^2 R_2 \quad 2-12$$

$$X_{eq1} = X_1 + X'_2 = X_1 + a^2 X_2 \quad 2-13$$

أيضا يمكن أن تنسب معاوقة الحمل إلى دائرة الابتدائي:

$$Z'_L = a^2 Z_L \quad 2-14$$


الدائرة المكافئة للمحول منسوبة إلى الملف الثانوي: العلاقات في هذه الحالة تكون كالتالي:

$$X'_1 = \frac{1}{a^2} X_1 \quad R'_1 = \frac{1}{a^2} R_1 \quad I'_1 = \frac{1}{a} I_1 \quad V'_1 = aV_1 \quad 2-15$$

وتكون الدائرة المكافئة المنسوبة إلى الملف الثانوي كما في شكل 11.2، حيث المقاومة المكافئة R_{eq2}

والممانعة المكافأة X_{eq2} في هذه الحالة تكون كالتالي:

$$X_{eq2} = X'_1 + X_2 \quad \text{و} \quad R_{eq2} = R'_1 + R_2 \quad 2-16$$

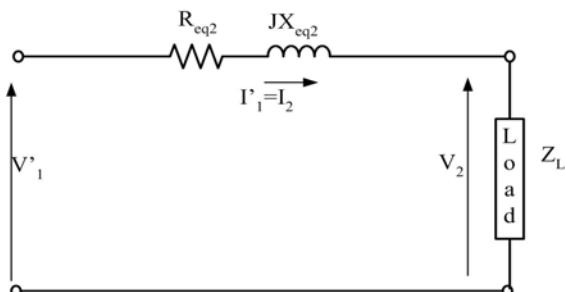

شكل 2-11: الدائرة المكافأة للمحول منسوبة جهة الثانوي

مثال 6-2 :

محول أحادي الوجه 100KVA ، 400/2000V وعناصر الدائرة المكافأة كالتالي:

$$X_2=0.75 \Omega \quad R_2=0.25 \Omega \quad X_I=0.03 \Omega \quad R_I=0.01 \Omega$$

قدرة الحمل 90KVA عند جهد مقداره 2000V ومعامل قدرة $\cos\alpha=0.8$ متأخر. احسب الجهد والتيار للابتدائي.

$$R_I=0.015 \Omega \quad X_I=0.035 \Omega \quad \text{الحل:}$$

$$R'_2 = a^2 R_2 = \left(\frac{400}{2000} \right)^2 0.25 = 0.01 \Omega \quad X'_2 = a^2 X_2 = \left(\frac{400}{2000} \right)^2 0.75 = 0.03 \Omega$$

$$R_{eq}=R_1+R'_2=0.015+0.01=0.025 \Omega \quad X_{eq}=X_1+X'_2=0.035+0.03=0.065 \Omega$$

$$\text{The voltage } V_2=2000 V; \rightarrow V'_1=aV_2=2000 \left(\frac{400}{2000} \right)=400V$$


$$\text{The current } I_2=S_L/V_2=90.10^3/2000=45 A \rightarrow |I'_1| = \frac{N_2}{N_1} I_2 = \left(\frac{2000}{400} \right) 45 = 225 A$$

$$\text{The power factor} = \cos\alpha = 0.8 \text{ lagging} \rightarrow I'_1 = 225 \angle -36.87^\circ$$

$$V_1=V'_1+I'_1(R_{eq}+jX_{eq})=400 \angle 0 + 225 \angle -36.87^\circ (0.025 + j0.065)$$

$$= 400 \angle 0 + 225 \angle -36.87^\circ * 0.07 \angle 68.96^\circ = 400 \angle 0 + 15.75 \angle 32.1^\circ$$

$$= 400 + 13.34 + j8.37 = 413.34 + j8.37 = 413.42 \angle 1.16^\circ$$

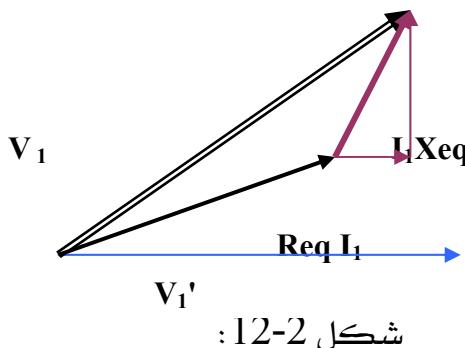

طريقة حل ثانية:

شكل 12-2 :

Transformer operation

2-3-2: تشغيل المحول

No load operation

• تشغيل المحول عند اللاحم

في حالة اللاحم فإن قدرة الخرج تساوي صفرًا وبالتالي فإن القدرة المنسوبة من المنبع (قدرة الدخل) تستهلك في فقد الحديد والنحاس، ونظراً لصغر الابتدائي وعدم وجود تيار في الثانوي فإننا نستطيع إهمال مفقودات النحاس في هذه الحالة، وبالتالي فإن قدرة الدخل للمحول وهو بدون حمل تساوي فقد الحديدي تقريرياً وتعطي بالعلاقة التالية:

$$P_o = V_1 I_o \cos \phi_o \quad 2-17$$


وهذا فقد الحديد يستهلك في مقاومة الدائرة المغناطيسية R_o ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

$$R_o = \frac{V_1}{I_a} = \frac{V_1}{I_o \cos \phi_o} \quad 2-18$$

يمكن حساب الممانعة X_o من العلاقة التالية:

$$X_o = \frac{V_1}{I_m} = \frac{V_1}{I_o \sin \phi_o} \quad 2-19$$

التيار I_o يمر في المحول سواء كان موصلاً بحمل أو بدون حمل وكذلك فقد الحديد ثابت طالما أن المحول موصلاً على جهد التشغيل المقنن.

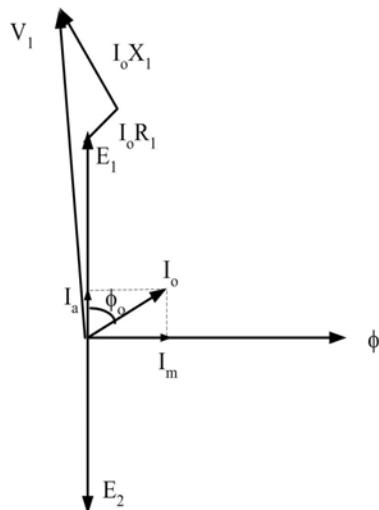

شكل 2-13: مخطط المتجهات للمحول بدون حمل

Load operation

- تشغيل المحول عند الحمل


نتيجة لوجود حمل Z_L في الملف الثانوي يمر في الملف الابتدائي تيار ثانوي I'_2 يتاسب مع تيار الحمل I_2 ويكون مجموعه مع تيار اللاحمel I_o هو التيار الكلي الذي يسحبه المحول من المنشع حيث

$$\vec{I}_1 = \vec{I}'_2 + \vec{I}_a \quad 2-20$$

يحسب التيار I_2 من بيانات الحمل:

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_L} \quad 2-21$$

وبذلك يمكن رسم مخطط المتجهات للمحول عند الحمل كما هو مبين في شكل 14.2.

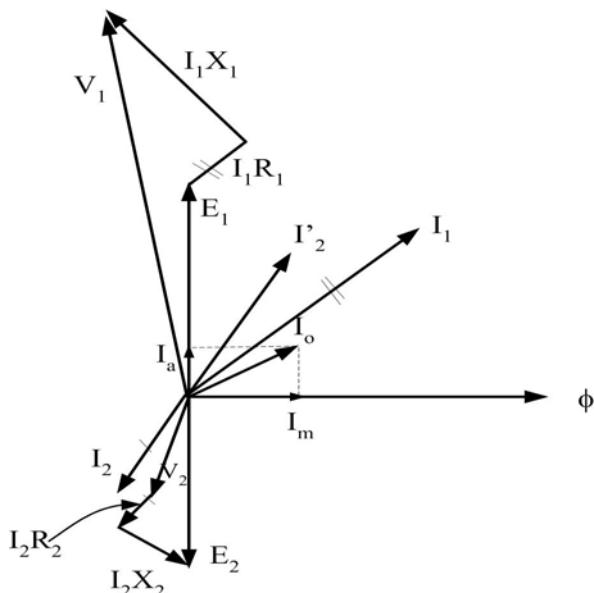

شكل 2-14: مخطط المتجهات عند الحمل

Transformer regulation

2-4 معامل التنظيم للمحول

معامل تنظيم الجهد هو التغيير في جهد الثانوي عندما يتغير تيار الحمل من صفر إلى القيمة المقننة.

ويحسب بالعلاقة التالية:

$$\text{Voltage Regulation}(PVR) = \frac{|V_{2(noload)}| - |V_{2(rated)}|}{|V_{2(rated)}|} \times 100 \quad 2-22$$

حيث $V_{2(rated)}$ هو جهد الحمل عندما يعطي المحول التيار عند إزالة الحمل مع الاحتفاظ بالجهد ثابت فيكون جهد الثانوي في حالة اللاحمل هو V'_1 وبذلك يمكن كتابة معادلة تنظيم الجهد كالتالي:

$$\text{Voltage Regulation}(PVR) = \frac{|V'_1| - |V_2|}{|V_2|} \times 100 \quad 2-23$$

حيث V'_1 يحسب من العلاقة:

$$V'_1 = V_2 + I_2(R_{eq2} + jX_{eq2}) \quad 2-24$$

ويمكن حساب معامل التنظيم أيضاً إذا كانت الدائرة منسوبة جهة الابتدائي

$$\text{Voltage Regulation}(PVR) = \frac{|V_1| - |V'_2|}{|V'_2|} \times 100 \quad 2-25$$

حيث V_1 يحسب من العلاقة:

$$V_1 = V'_2 + I'_2(R_{eq1} + jX_{eq1}) \quad 2-26$$

Equivalent circuit parameters


5- حساب عناصر الدائرة المكافئة

معرفة مكونات الدائرة المكافئة للمحول وحسابها يتم إجراء اختبار الدائرة المفتوحة واختبار الدائرة المقصورة .

The Open.Circuit Test

1- اختبار الدائرة المفتوحة

يتم هذا الاختبار بتوصيل جانب المحول الابتدائي لمصدر الجهد وترك الجانب الثانوي مفتوحاً أو العكس . ويتم قياس التيار والقدرة المسحوبة من مصدر الجهد كما يبين الشكل (2.15) .

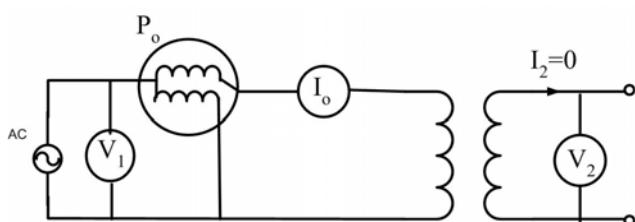

شكل 2-15: تجربة اللاحم


وبذلك يمر تيار اللاحم I_o في الملف الابتدائي وتكون قدرة الدخل هي P_o ، يتم قراءة قيم القدرة الداخلية والجهد والتيار باستخدام أجهزة القياس الموضحة في الشكل. ويتم من هذه التجربة حساب R_o ، X_o كالتالي :

$$P_o = I_o V_o \cos \phi_o \rightarrow \cos \phi_o = \frac{P_o}{I_o V_o} \rightarrow \begin{cases} I_a = I_o \cos \phi_o \\ I_a = I_o \sin \phi_o \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_o = \frac{V_1}{I_a} \\ R_m = \frac{V_1}{I_m} \end{cases} \quad 2-27$$

Short circuit test

2- اختبار القصر

يتم هذا الاختبار بقصر إحدى طرفي الملف وعادة ما يكون جانب الجهد المنخفض وتسلیط جهد منخفض على جانب الجهد العالي وهو عبارة عن نسبة من الجهد المقنن للمحول على جانبيه الابتدائي ، وعادة ما يكون 2% إلى 12% من الجهد المقنن للمحول . ويتم زيادة هذا الجهد حتى يصل التيار في ملفات الدائرة المقصورة إلى القيمة المقننة كما يبين الشكل (16.2) .

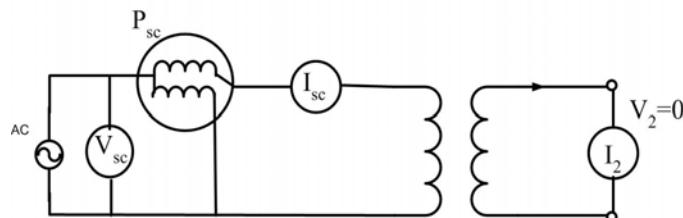

شكل 2-16 : تجربة القصر

نقرأ أجهزة القياس وهي القدرة الداخلية للابتدائي وتسمى قدرة القصر P_{sc} ، وتيار الابتدائي ويسمى تيار القصر I_{sc} ، وكذلك جهد الابتدائي V_{sc} ، من خلال هذه القراءات يتم حساب R_{eq} ، ومنها تحسب عناصر الدائرة المكافئة كالتالي:

$$P_{sc} = I_{sc}^2 R_{eq} \rightarrow R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} \quad 2-28$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} \rightarrow Z_{sc} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2} \quad 2-29$$

7-2 مثال

محول توزيع قدرته 500kVA وجده 2300/230V اختبر لإيجاد العناصر المكافئة. أنشاء اختبار الدائرة المفتوحة، كانت القدرة 2250W وكان التيار 9.4A ، أما الجهد فكان قيمته 2300V. وأنشاء اختبار القصر كانت القدرة 8200W والتيار هو التيار المقنن أما الجهد فكان 94.5V احسب عناصر الدائرة المكافئة.

Open circuit test: $V_o = 2300V$ $I_o = 9.4A$ $P_o = 2250$

Short circuit test: $V_{sc} = 94.5V$ $I_{sc} = I_{rated}$ $P_{sc} = 8200W$

$$\cos \phi_o = \frac{P_o}{I_o V_o} = \frac{2250}{9.4 \times 2300} = 0.1156 \rightarrow \phi_o = \cos^{-1}(0.1156) = 83.36^\circ$$

$$R_o = \frac{V_1}{I_a} = \frac{V_o}{I_o \cos \phi_o} = \frac{2300}{9.4 \times 0.1156} = 2116\Omega$$

$$R_m = \frac{V_1}{I_m} = \frac{V_o}{I_o \sin \phi_o} = \frac{2300}{9.4 \times 0.9933} = 246.33\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{8220}{(217.39)^2} = 0.1739\Omega \rightarrow I_{sc} = I_{f.t} = \frac{500 \times 10^3}{2300} = 217.39A$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \sqrt{(R_{eq}^2 + X_{eq}^2)} \Rightarrow \left(\frac{94.5}{217.39} \right)^2 = (0.1739)^2 + X_{eq}^2 \rightarrow X_{eq} = 0.3984\Omega$$

Losses and Efficiency

2-6 المفقودات والكفاءة

1-6-2 المفقودات في المحولات

يوجد نوعان من الفقد في المحولات وهما فقد الحديد Iron losses وفقد النحاس Copper losses، وعادة فإن فقد الحديد ثابت القيمة، أما فقد النحاس فيعتمد على الحمل حيث إنه يتاسب مع مربع التيار. ويمكن حساب فقد الحديد من تجربة اللاحمel، حيث القدرة المنسوبة في هذه التجربة والمتمثلة في قدرة اللاحمل P_0 تساوي فقد الحديد بالإضافة إلى فقد في ملفات الابتدائي، وحيث إن تيار اللاحمل غالباً ما يكون صغير، لذا يمكن إهمال فقد النحاسي في هذه التجربة وبالتالي يكون فقد الحديد متساوياً لقدرda اللاحمل.

$$P_{iron} = P_0$$

ويمكن حساب فقد النحاسي من تجربة القصر. ففي هذه التجربة يتم قصر الملف الثانوي وبالتالي فإن قدرة الخرج تساوي صفر، وبذلك تكون كل القدرة الداخلية في هذه الحالة عبارة عن فقد حديدي في قلب المحول وقد نحاسي في الملفات. ويكون فقد الحديد في هذه الحالة مهملاً نظراً لأنه يتاسب مع مربع الجهد والجهد عادة صغير جداً في هذه التجربة (3 إلى 5%) بالنسبة للجهد المقنن. في حالة أن التيار لا يساوي تيار الحمل الكامل فإن فقد النحاسي لا يساوي قيمته عند الحمل الكامل ويمكن تحديده عند الحمل الكامل من العلاقات التالية:

$$P_{cu(f.l)} = P_{cu(sc)} \left(\frac{I_{f.l}}{I_{sc}} \right)^2 \quad 2-30$$

Efficiency

2-6-2 الكفاءة للمحولات

تحسب الكفاءة للمحول عادة بدلالة قدرة الخرج output power التي يحتاجها الحمل والمفقودات التي يستهلكها المحول، وتحسب الكفاءة من العلاقات التالية:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 = \frac{P_2}{P_1} \times 100 \quad 2-31$$

حيث P_2 هي قدرة الحمل، P_1 القدرة الداخلية للمحول. ويمكن حساب قدرة الحمل من المعادلة التالية:

$$P_2 = V_2 I_2 \cos\phi_2 \quad 2-32$$

حيث $\cos\phi_2$ هو معامل القدرة للحمل Power factor.

يمكن الحصول على الكفاءة كدالة في متغيرات الحمل (الجهد والتيار ومعامل القدرة):

$$\eta = \frac{|V_2| |I_2| \cos \phi_2}{|V_2| |I_2| \cos \phi_2 + P_{iron} + |I_2|^2 R_{eq}} \times 100 \quad 2-33$$

مثال 8-2

محول أحادي الوجه قدرته **500kVA**، الفقد الحديدي **2500W** والفقد النحاسي عند الحمل الكامل **7500W**. احسب الكفاءة عند الحمل الكامل ثم عند نصف الحمل ومعامل قدرة متأخر **0.8**

$$S=500 \text{ KVA} \quad P_{iron}=2500 \text{ W} \quad P_{cu(f.l.)}=7500 \text{ W} \quad \cos \phi=0.8$$

$$P_2 = 500 * 10^3 * 0.8 = 400000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{iron} + P_{cu}} \times 100 = \frac{400000}{400000 + 7500 + 2500} \times 100 = 97.56\%$$

$$P_2(1/2) = 200000 \text{ W}$$

عند نصف الحمل

$$P_{cu(x)} = x^2 P_{cu(f.l.)} \rightarrow P_{cu(1/2)} = 1/4 * 7500 = 1875 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{2(1/2)}}{P_{2(1/2)} + P_{iron} + P_{cu(1/2)}} \times 100 = \frac{200000}{200000 + 1875 + 2500} \times 100 = 97.86\%$$

مثال 9-2

احسب معامل التنظيم والكافأة للمحول الموجود في مثال 8.2 وذلك عند معامل قدرة متأخر **0.8**

$$V_2=230 \text{ V} \quad P_i=2250 \text{ W} \quad R_{eq2}=0.00173 \Omega \quad X_{eq2}=0.00398 \Omega$$

$$I_2=500 * 10^3 / 230 = 2174 \text{ A}$$

$$(PVR) = \left\{ \frac{2174(173(0.8) + 398(0.6))10^{-5}}{230} + \frac{1}{2} \left(\frac{2174(398(0.8) - 173(0.6))10^{-5}}{230} \right)^2 \right\} 100 = 3.64\%$$

$$\eta = \frac{230 * 2174 * 0.8}{230 * 2174 * 0.8 + 2250 + |2174|^2 * 0.00173} * 100 = 97.46\%$$

2 - المحول الذاتي

Auto.transformer

المحول الذاتي هو جهاز مفيد جدا في بعض الاستخدامات نظراً لبساطته وانخفاض ثمنه مقارنة مع المحول العادي. وهو يعتمد في نظرية تشغيله على نفس نظرية المحول ذي الملفين ولكن يستخدم فيه ملف واحد فقط ويمثل هذا الملف كله الملف الابتدائي أو الثانوي ويمثل جزءاً فقط من هذا الملف ذاته الملف الآخر كما هو موضح في شكل 2-17. ويمكن أن يكون المحول محوّل خفيف كما في الشكل أو محوّل رفع كما في شكل 2-18. ويعتمد ذلك على طريقة التوصيل.

يمثل الملف AB في شكل 17.2 الملف الابتدائي وعدد لفاته هي (N_1) بينما يمثل الملف BC الملف الثانوي وعدد لفاته (N_2) ويكون نسبة الجهد كما في المحول ذي الملفين.


ونحصل عليها بمساواة الأمبير فولت الداخل مع الأمبير فولت الخارج. وهي كالتالي:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_L}{I_1} \quad 2-34$$


التيار في الملف الثانوي هو:

$$I_2 = I_L - I_1 \quad 2-35$$

مميزات المحول الذاتي أنه يعطي جهد متغير وذلك بتغيير موضع النقطة C وبذلك يمكن تغيير عدد لفات الثانوي للحصول على جهد يتراوح من صفر وحتى جهد الابتدائي أو أكبر منه كما في المحول الذاتي الرافع شكل 2-17. ويسمى المحول الذاتي المتغير القيمة لجهد الثانوي فارياك "Variac". ويستخدم هذا النوع من المولات في المختبرات وأجهزة بدء الحركة عندما يكون نسبة التحويل المطلوبة في حدود من 1 : 2,5 أي الجهد الثانوي والابتدائي متقاربين. ويتميز هذا النوع عن المحول ذي الملفين بصغر حجمه لنفس القدرة وذلك لتوفير النحاس المستخدم في الملفات ولكن من عيوب هذا المحول أن العزل الكهربائي بين المنبع والحمل غير متوفر نظراً لاستخدام ملف واحد بين الدخل والخرج. ولذلك لا يفضل أيضاً استخدامه بنسبة تحويل كبيرة حيث يسبب خطورة وإمكانية حدوث قصر بين ملفات الجهد العالي والمخفض وذلك لنفس السبب. وهذا على العكس تماماً كما في المحول ذي الملفين.

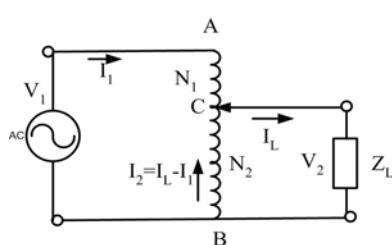

شكل 2-17: محول ذاتي خافض

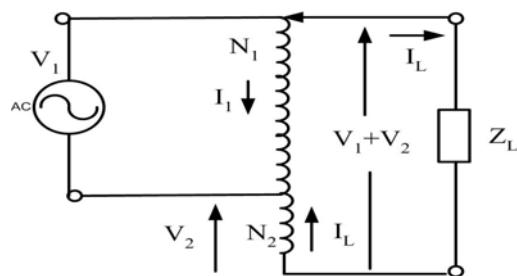

شكل 2-18: محول ذاتي رافع

أسئلة وتمارين على الوحدة الرابعة

1. عرف المحول الكهربائي واشرح نظرية عمله.
2. اذكر استخدامات المحول الكهربائي
3. اذكر أنواع المحولات الكهربائية
4. اشرح مع الرسم تركيب المحول.
5. هل يصلح المحول للعمل مع تيار مستمر ؟ على إجابتكم.
6. اذكر الفرق بين المحول المثالى والمحول الفعلى
7. ما هي أنواع المحولات الكهربائية من حيث شكل القلب الحديدي ؟
8. ما هي أنواع الملفات المستخدمة في محولات القدرة ؟ ووضح بالرسم طرق ترتيب الملفات
9. اشرح مع الرسم الدائرة المكافئة للمحول وبين كيف يمكن تبسيط هذه الدائرة ؟
10. كيف يمكن حساب ثوابت المحول معملياً ؟
11. ما هي الاختبارات التي تجرى على المحول لحساب الكفاءة ؟
12. ارسم مخطط المتجهات للمحول عند الحمل.
13. ما هي أنواع المفقودات في المحول ؟
14. قارن بين المحول الذاتي والمحول ذي الملفين.
15. ما هي أهم استخدامات المحول الذاتي ؟
16. محول أحادي الوجه ي العمل على جهد ذات تردد 60 هرتز، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مستطيل المقطع أبعاده 25×20 سم وكثافة الفيصل المسموح به للمرور في القلب الحديدي $0,0001$ وبيير/سم² ، احسب عدد اللفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد $3000/220$ فولت.
17. محول أحادي الوجه نسبة التحويل 1:4. معاوقة الحمل 10 أوم بزاوية 30° ومتصلة عبر الملف الثانوي، حيث جهده 120 فولت. باعتبار المحول مثالى وأخذ جهد الثانوي كمراجع، أوجد تيار الملف الابتدائي وتيار الملف الثانوي - جهد الملف الابتدائي - معاوقة الحمل منسوبة للابتدائي.

18. محول أحادي الوجه قدرته 50 كيلو فولت أمبير ، ونسبة تحويل الجهد 2000/400. يغذى حمل قدرته 40 كيلو فولت أمبير عند جهد 2000 فولت ومعامل قدرة 8.. متأخر. باعتبار المحول مثالياً أوجد : معawقة الحمل - تيار الحمل منسوب للابتدائي.

19. محول أحادي الوجه 200 كيلو فولت أمبير، ونسبة تحويل الجهد 6000/660 فولت وله الثوابت التالية: $R_1=1.56\Omega$ $R_2=0.016\Omega$ $X_1=4.67\Omega$ $X_2=0.048\Omega$

وعند اللاحمel يأخذ المحول تيار مقداره 96, أمبير عند معامل قدرة 263, متأخر. احسب ثوابت الدائرة المكافئة منسوبة للابتدائي.

20. محول توزيع أحادي الوجه 500 كيلو فولت، ونسبة تحويل الجهد 2300/230 فولت، أجري عليه اختبار اللاحمel والقصر ثم أعط النتائج التالية :

$$V_o=230V \quad I_o=94A \quad P_o=2250W \quad .1. \text{ اختبار اللاحمel}$$
$$P_{sc}=9.2KW \quad I_{sc}=228A \quad V_{sc}=100V \quad \text{اختبار القصر}$$

احسب ثوابت الدائرة المكافئة منسوبة للجهد العالي.

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

محركات التيار المستمر

اسم الوحدة: محركات التيار المستمر

الجذارة: معرفة نظرية عمل المحرك الكهربائي وتركيبه ودراسة خواص الأنواع المختلفة وطرق بدء الحركة. أيضاً معرفة طرق التحكم في السرعة وكذلك حساب المفقودات والكافأة.

الأهداف: عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

1. معرفة نظرية عمل وتركيب الآلات التيار المستمر عموماً والمحركات الكهربائية خاصة
2. استنتاج القوة الدافعة الكهربائية العكسية ومعادلة العزم.
3. معرفة أنواع المحركات من حيث طرق التغذية.
4. دراسة منحنيات الخواص وتنظيم السرعة.
5. حساب المفقودات والكافأة.
6. مجالات الاستخدام لأنواع المختلفة للمحركات

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 85٪


الوقت المتوقع للتدريب: 6 ساعات.

متطلبات الجذارة: تحتاج إلى مراجعة مقرر الدوائر الكهربائية من هذا المقرر.

1-3 تركيب آلات التيار المستمر

تحتوي آلات التيار المستمر على عناصرتين أساسين هما العضو الثابت والعضو الدائري ، مفصولين

بغرفة هوائية كما هو مبين في الشكل 1-3 ، زيادة على عناصر أخرى كما سيأتي .

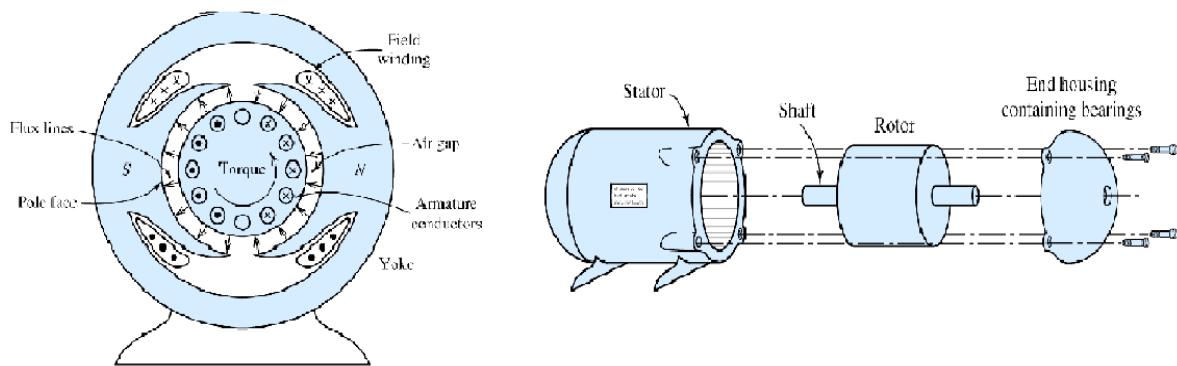

شكل 1-3 : تركيب آلة التيار المستمر

stator

1-1-3 العضو الثابت

هذا الجزء من الآلة لا يتحرك و يكون عادة الهيكل الخارجي للآلية ، ترکب عليه من الداخل أقطاب المجال بعدد زوجي. وتحمل ملفات تسمى ملفات الاستثارة أو ملفات المجال


rotor or armature

2-1-3 العضو الدائر أو عضو الاستنتاج

هذا الجزء من الآلة يكون حرا للدوران و يتكون من عمود الإدارة مصنوع من الصلب و يركب عليه قلب أسطواني من صفائح الصلب الذي يوجد على سطحه الخارجي و على طوله مجاري توزع فيها وبصفة منتظمة ملفات المنتج أو ملفات الاستنتاج تكونها هي الملفات التي تتولد فيها القوة الدافعة الكهربائية . و العضو الثابت و العضو الدائري المفصولة ببغرفة هوائية يشكلان معا الدائرة المغناطيسية للآلية. تخرج خطوط قوى المجال المغناطيسي من الأقطاب الشمالية و تمر على الثفرتين الهوائيتين عبر العضو الدائري و تدخل في الأقطاب الجنوبية لتنغلق على نفسها عبر الفك كما هو مبين في الشكل (1.3)

commutator

3-1-3 عضو التوحيد أو المبدل

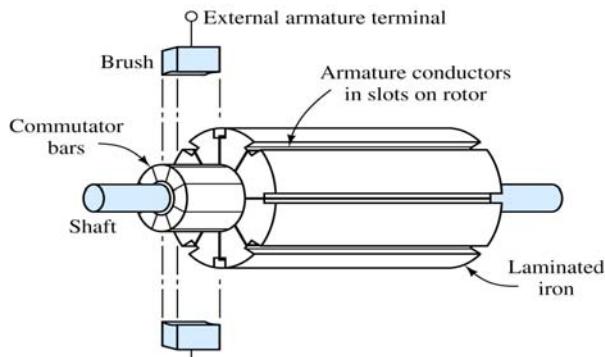

الشكل 3-2: العضو الدائر . عضو التوحيد . الفرش الكربونية

يركب هذا العضو على عمود الإدارة أمام المنتج ويصنع من قطع النحاس الأحمر المسحوب و المعزلة عن بعضها بالميكا من جهة و عن عمود الإدارة من جهة ثانية وتشكل أسطوانة فارغة تنزلق عليها الفرش الكربونية. الشكل 2-3

brushes

4-1-3 الفرش الكربونية

هي قطع من الكربون موضوعة على السطح الخارجي للمبدل.

5-1-3 أجزاء أخرى (ميكانيكية)

مهمة هذه الأجزاء تكمن في قدرتها على تثبيت للأجزاء المغناطيسية بالنسبة للأعضاء الكهربائية و تسهيل و تركيز عملية الدوران من بينها مبيت العضو الساكن مع أرجل و درعان واقيان واحد من جهة عمود الإدارة و الثاني من جهة المبدل تحقق الوقاية الميكانيكية للآلية و توجه هواء التبريد ، و منها أيضاً كراسٍ تحمل العضو الدائر ، و تربينة التبريد ، و صندوق توصيل أطراف الملفات، حاملان للفرش ، حلقة لرفع الآلة.

ElectroMotive Force (E.M.F) equation

2-3 معادلة القوة الدافعة الكهربائية

عندما يدور عضو الإستنتاج في المجال المغناطيسي الناتج عن أقطاب الثابت يتولد جهد في ملفات الإستنتاج بالعلاقة العامة التالية :

$$E_b = k_b \Phi \omega$$

3-1

$$k_a = \frac{NP}{\pi A} = \frac{ZP}{2\pi A}$$

حيث k_a هو ثابت المنتج يحدد بتركيب الآلة

$Z=2N$ هو العدد الكلي للفات عضو الإستنتاج و A عدد الدوائر على التوازي في عضو الإستنتاج حيث N العدد الكلي لموصلات عضو الإستنتاج ،

P عدد أقطاب الآلة

 Φ الفيصل المغناطيسي لكل قطب

$$\omega = 2\pi \frac{n}{60} = \frac{\pi n}{30} \text{ rad/s}$$

 ω السرعة الزاوية للآلية

$$n = \frac{30\omega}{\pi} \text{ rpm} \quad (\text{rotation per minute})$$


 n السرعة (عدد اللفات في الدقيقة الواحدة)

Lorentz' Law - Motor Coil

3-3 العزم

الكهرومغناطيسي

torque

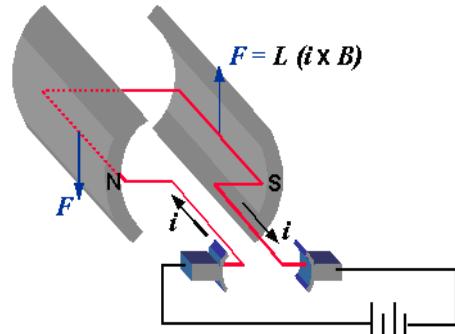

equation
electromagnetic

الشكل 3-3: عملية توليد القوى الكهرومغناطيسية

باستعمال مدلول القوة الكهرومغناطيسية نحصل على عزم آلة التيار المستمر على النحو التالي:

$$T_e = k_b \Phi I_a \quad 3-2$$

تبين المعادلة أن تفاعل التيار الكهربائي مع التدفق المغناطيسي يولد عزماً.

بالنسبة للمحركات يجب أن تكون القدرة الكهربائية الداخلة ($E_b I_a$) تساوي نفس القدرة الميكانيكية الخارجة من عضو الإستنتاج ($T_e \omega$) والتي يسحبها النظام الميكانيكي الممثل في الحمل من عضو الإستنتاج بواسطة عمود الإدارة (shaft). و العملية العكسية صحيحة أيضاً بالنسبة للمولدات : حيث

$$P_a = E_b I_a = k_b \Phi \omega I_a = T_e \omega \quad 3-3$$

مثال 1-3 :

آلة تيار مستمر بأربعة أقطاب لها عضو استنتاج طوله 25cm و نصف قطره 12.5cm . تعطي الأقطاب إلا 75% من مساحة سطح عضو الإستنتاج. اذا كان ثابت المنتج $k_b = 73.53$ و القيمة المتوسطة لكتافة التدفق المغناطيسي تساوي 0.5T أوجد كل ما من الآتي :

الجهد المتولد في المنتج E_b عندما يدور هذا الأخير بسرعة 1000 لفة في الدقيقة

التيار الذي يمر في ملفات المنتج I_a و العزم الكهرومغناطيسي الناتج عن تيار المنتج $I_a = 400$

القدرة الخارجية P_a من عضو الاستنتاج

الحل:

$$E_b = k_a \cdot \Phi \omega \quad \text{الجهد المولود في المنتج}$$

ω السرعة الزاوية و Φ التدفق المغناطيسي لكل قطب

$$\omega = 2\pi \times \frac{n}{60} = 2\pi \times \frac{1000}{60} = 104.72 \text{ rad/s}$$

و المساحة التي يغطيها القطب في عضو الاستنتاج الواحد :

$$A_p = \frac{2\pi rl}{P} \times 0.75 = \frac{2\pi \times 12.5 \times 10^{-2}}{4} \times 25 \times 10^{-2} \times 0.75 = 36.8 \times 10^{-3}$$

$$\Phi = 36.8 \times 10^{-3} \times 0.5 = 0.00183 \text{ Wb} \quad \text{التدفق المغناطيسي لكل قطب :}$$

$$E_b = 73.53 \times 0.00183 \times 104.72 = 140.8 \text{ V} \quad \text{لذا يكون الجهد المولود في المنتج :}$$

$$I_c = \frac{I_a}{A} = \frac{400}{4} = 100 \text{ A} \quad (b) \text{ التيار الذي يمر في ملفات المنتج :}$$


$$T_e = k_b \cdot \Phi \cdot I_a = 73.53 \times 0.0183 \times 400 = 538 \text{ Nm} \quad \text{العزم الكهرومغناطيسي :}$$

$$P_a = E_b \cdot I_a = 140.8 \times 400 = 56364 \text{ W} \quad (d) \text{ القدرة الخارجية من عضو الاستنتاج :}$$

$$P_a = T_e \cdot \omega = 538 \times 104.72 = 56364 \text{ W} \quad \text{يمكن حساب هذه القدرة أيضا كالتالي :}$$

DC Motors


4-3 محركات التيار المستمر

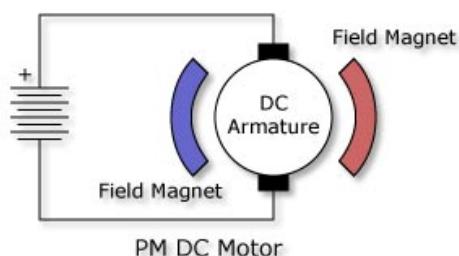

الشكل 4-3: محرك تيار مستمر

يمكن استخدام آلة التيار المستمر السابق ذكرها كمحرك وذلك بتغذية الآلة بجهد مستمر، حيث تقوم الآلة بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. حيث يتم تغذية ملفات المجال بالتيار اللازم لتوليد مجال مغناطيسي وفي نفس الوقت يتم تغذية ملفات عضو الاستنتاج (المotor) بتيار مناسب وذلك من خلال الفرش، ويقوم هذا التيار بتوليد مجال مغناطيسي آخر ونتيجة لذلك ينشأ عزم دوران يعمل على دوران العضو الدائري كما هو مبين في الشكل 5-3

تعتمد نظرية عمل محرك التيار المستمر على قانون فاراداي، فإذا وضع موصل يحمل تيار كهربائي في مجال مغناطيسي فإنه يتولد قوة تتسرب في حركة الموصل.

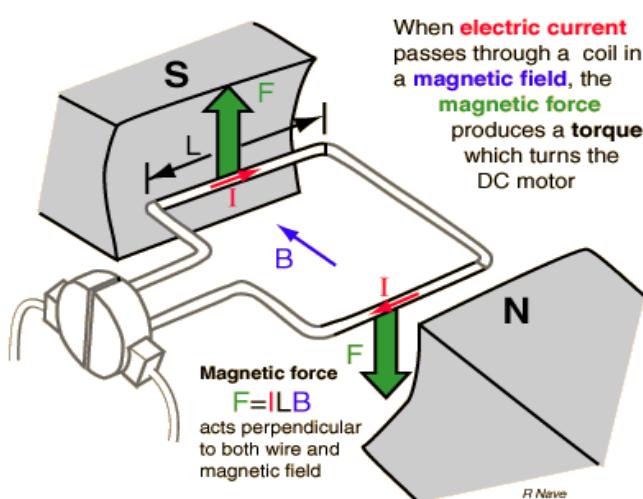

الشكل 3-5: طريقة عمل المحرك الكهربائي

إذا كان ملف موجود في مجال مغناطيسي منتظم له كثافة فيض B فعند مرور تيار I من الدائرة الخارجية في ذلك الملف، تولد قوة F تؤثر في اتجاه يتحدد بقاعدة فلمنج لليد اليسرى. وإذا كان طول جانبي الملف هو L فإن القوة المؤثرة تصبح:

$$F = BIL \quad 3-4$$

والقوتان المؤثرتان على جانبي الملف تعملان كزوج من القوة، وبالتالي ينشأ عزماً مقداره T يمكنه إدارة الملف في اتجاه عقارب الساعة.

Types of DC motors

- 3-5 أنواع المحركات

تقسم محركات التيار المستمر إلى نوعين رئيسيين حسب طريقة تغذية ملفات المجال (الشكل 3-6):


1. محركات التيار المستمر ذات التغذية المستقلة (المفصلة)

2. محركات التيار المستمر ذات التغذية الذاتية

(a) محرك التوازي

(b) محرك التولي


(c) المحرك المركب

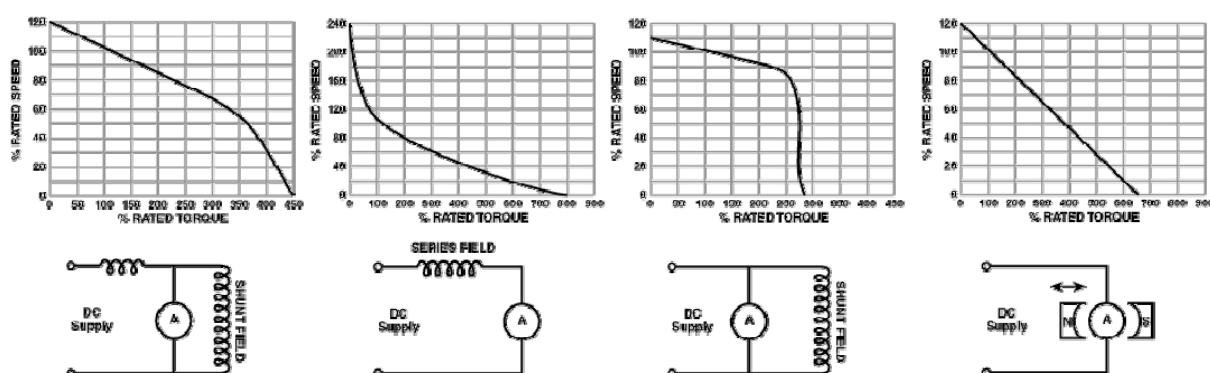

الشكل 3-6 أنواع محركات التيار المستمر الاربعة

DC shunt motor**1-5-3 محرك التوازي**

يوضح شكل 7-3 توصيل محرك التوازي ويلاحظ أن ملفات المجال (التببيه) R_{sh} تكون متصلة على التوازي مع المنتج ويوصل معها بالتوازي مقاومة تنظيم المجال. أما ملفات المنتج R_a فيوصل معها بالتوازي مقاومة بدء الحركة R_{st} . ويتميز هذا النوع من المحركات بأنه يمكن اعتباره ذو مجال ثابت تقريبا.

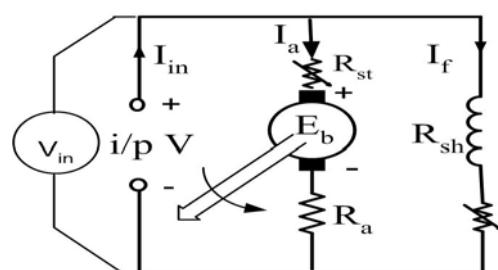

شكل 7-3 محرك التوازي

يمكن كتابة معادلات الجهد والتيار لمحرك التوازي من شكل 7-3 كالتالي:

$$\begin{aligned} E_b &= V_{in} - I_a R_a \\ I_{in} &= I_a + I_f \end{aligned} \quad 3-5$$

وحيث إن القوة الدافعة العكssية تعطى بالمعادلة:


يمكن كتابة السرعة كالتالي:

$$\omega = \frac{E_b}{K_b \Phi} = \frac{V_{in} - I_a R_a}{K_b \Phi} \quad 3-6$$

● منحنيات الخواص

تعطي المعادلة 6-3 العلاقة بين السرعة وتيار المنتج (الحمل) ويلاحظ أن السرعة تقل كلما زاد تيار المنتج بدرجة خفيفة كما هو واضح في الشكل 3-8 بالمنحنى I. أيضاً يمكن رسم منحنى خواص العزم مع تيار المنتج ، حيث يتاسب العزم طردياً مع تيار المنتج عند ثبوت الفيصل المغناطيسي (تيار المجال) وثبتت الجهد الداخلي للمحرك، ويلاحظ أن العزم يزداد مع زيادة تيار المنتج كما هو واضح في

شكل 3-8 بالمنحنى II.

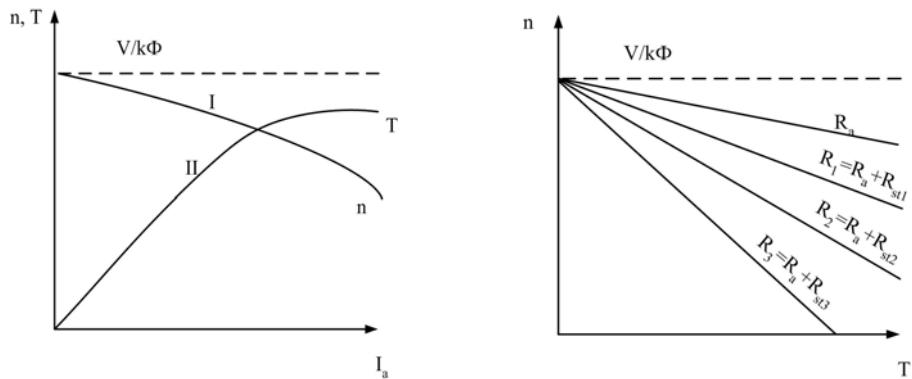

شكل 3-8 منحنيات خواص محرك التوازي

بالتعويض عن قيمة تيار المنتج نحصل على علاقة تغير السرعة مع العزم:

$$\omega = \frac{Eb}{K_b \Phi} = \frac{V_{in} - R_a I_a}{K_b \Phi} = \frac{V_{in}}{K_b \Phi} - \frac{R_a I_a}{K_b \Phi} \quad 3-7$$

المعادلة 3-7 تمثل منحنى خواص السرعة مع العزم لمحرك التوازي. وهي علاقة خط مستقيم حيث الفيصل المغناطيسي ثابت القيمة.

عند اللاحمel ($I_a=0$) تصبح السرعة ممثلاً بالجزء الأول في المعادلة 3-7

أما الجزء الثاني فيمثل الانخفاض في السرعة عند التحميل. ويوضح شكل 3-8 منحنى خواص السرعة مع العزم لقيم مختلفة لمقاومة البدء. وهي مجموعة خطوط مستقيمة يلارختلف ميلها حسب قيمة مقاومة البدء.

• استخدامات محرك التوازي:

يستخدم محرك التوازي في الحالات التي تحتاج إلى سرعة ثابتة تقريباً، مثل آلات في الأجهزة الطبية، الورش، كما أنه يمكن أن يناسب آلات الغزل والنسيج حيث يستفاد بمنظم السرعة لضبط سرعة دوران المحرك عند قيم مختلفة عند اللاحمel

مثال 3-2:

محرك توازي موصى بمذبح جهد 240 فولت ويدور بسرعة 750 لفة/دقيقة وتيار المنتج قدره 30 أمبير، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج 0,05 أوم احسب عزم المحرك بالنيوتن.متر.

$$V_{in} = 240 \text{ V} \quad n = 750 \text{ rpm} \quad I_a = 30 \text{ A} \quad R_a = 0.05\Omega$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a = 240 - (30 \times 0.05) = 238.5 \text{ volt}$$

$$T = E_b I_a / \omega ; \quad \omega = 2\pi n / 60 \text{ rad/sec} \rightarrow T = 238.5 \times 30 / (2\pi \times 750 / 60) = 91.1 \text{ N.m}$$

مثال 3-3

محرك توازي ذو أربعة أقطاب يعمل على منبع جهد 500 فولت، يسحب المحرك تيار قدره 52 أمبير وكان الفيصل المغناطيسي لكل قطب 0.03 وبي. فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج والمجال هي 0,04 أوم و 200 أوم على الترتيب. احسب سرعة المحرك وكذلك العزم في حالة ثابت المنتج يساوي 70

$$V_{in} = 500 \text{ V} ; \quad I_{in} = 52 \text{ A} ; \quad \Phi = 0.03 \text{ Wb} ; \quad R_a = 0.04 \Omega ; \quad R_{sh} = 200 \Omega$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} = 500 / 200 = 2.5 \text{ A} \quad I_a = I_{in} - I_{sh} = 52 - 2.5 = 49.5 \text{ A}$$


$$E_b = V_{in} - I_a R_a = 500 - 49.5 \times 0.04 = 498 \text{ V}$$

$$E_b = K \Phi \omega \rightarrow \omega = \frac{E_b}{K \Phi} = \frac{498}{70 \times 0.03} = 237 \text{ rad/s} \rightarrow n = \frac{30 \omega}{\pi} = \frac{30 \times 237}{3.14} = 2264 \text{ rpm}$$

$$T = E_b I_a / \omega = 498 \times 49.5 / 237 = 104 \text{ N.m}$$

DC series motor 2-5-3

يوضح شكل 3-9 طريقة توصيل محرك التوالي، حيث توصل ملفات المجال بالتوكالي مع المنتج كما في حالة المولد، ونكتب معادلات الجهد والتيار كالتالي:

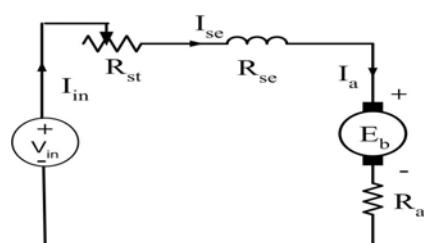

شكل 3-9: محرك التوالي

$$E_b = V_{in} - I_a (R_a + R_{se})$$

3-8

حيث $I_a = I_{in} = I_{se}$ والفيض المغناطيسي Φ يتاسب مع تيار المجال I_{se} ، أي مع تيار المنتج :

$$\Phi = \alpha I_{se} = \alpha I_a \rightarrow T = K'I_a^2$$


3-9

أي أن العزم يتاسب مع مربع تيار المنتج، أيضاً يمكن حساب سرعة المحرك كدالة في تيار المنتج.

$$\omega = \frac{E_b}{K'_b I_a} = \frac{V_{in} - I_a (R_a + R_{se})}{K'_b I_a} \rightarrow E_b = K_b \omega \Phi = K'_b \omega I_a$$

3-10

• منحنيات الخواص

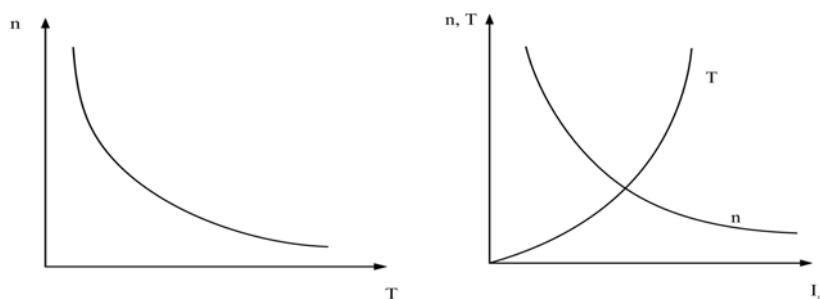

شكل 3-10 منحنيات خواص العزم والسرعة مع تيار المنتج لمحرك التوالي

منحني خواص العزم مع التيار عبارة عن قطع ناقص (parabola) كما هو موضح في شكل 3-10. كما ان العلاقة بين السرعة وتيار المنتج لمحرك التوالي عكسية، أي مع زيادة تيار المنتج (الحمل) تقل السرعة وهي أقرب ما يكون إلى قطع زائد (hyperabola). ثم أن علاقة السرعة مع العزم هي:

$$\omega = \frac{V_{in}}{\sqrt{\alpha T}} - \frac{R_a + R_{se}}{\alpha} \rightarrow n = \frac{V_{in}}{\alpha I_a} - T \frac{R_a + R_{se}}{\alpha^2 I_a^2}$$

3-11

من المعادلة 3-11 نلاحظ، أن السرعة تزداد بمقدار كبير جدا عند اللاحم (T=0) لذلك لا يفضل استخدام محرك التوالي في عدم وجود حمل حتى لا يتسبب في وجود مشاكل ميكانيكية متعلقة بزيادة السرعة.

• استخدامات محرك التوالي

هذا النوع من المحركات قادر على مواجهة أحمال كبيرة دون الحاجة إلى تعدى الحدود المقبولة فيأخذ القدرة من المنبع مما يجعله أكثر ملائمة في حالات الجر الكهربائي، ويستخدم هذا النوع من المحركات مع الأوناش والروافع والمصاعد الكهربائية.

مثال 4-3:

محرك تيار مستمر من نوع التوالي موصل على منبع جهد 220 فولت يسحب تيار مقداره 50 أمبير عند سرعة دوران 1000 لفة/دقيقة، مقاومة ملفات المنتج 15, أوم و مقاومة ملفات المجال 1, أوم. فإذا انخفضت سرعة المحرك إلى 80% من السرعة المقנית وأصبح تيار المنتج 60 أمبير احسب العزم في الحالتين والقوة الدافعة العكسية في الحالة الثانية:

$$V_{in} = 220V ; \quad I_{a1} = 50A ; \quad n_1 = 1000 \text{ rpm} ; \quad R_a = 0.15 \Omega ;$$

$$R_{se} = 0.1\Omega ; \quad n_2 = 0.8n_1 ; \quad I_{a2} = 60A$$

$$E_{b1} = V_{in} - I_{a1} (R_a + R_{se}) = 220.50(0.15+0.1) = 207.5 V$$

$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2} (R_a + R_{se}) = 220.60(0.15+0.1) = 205 V$$

$$T_1 = E_{b1}I_{a1}/\omega_1 = 207.5*50/(2\pi*1000/60) = 99.07 N.m$$

$$T_2 = E_{b2}I_{a2}/\omega_2 = 205*60/(2\pi*0.8*1000/60) = 146.82 N.m$$

مثال 5-3:

محرك تيار مستمر من نوع التوالي موصل على منبع جهد 220 فولت ويسحب تيار مقداره 52 أمبير عند الحمل الكامل. ثابت الناتج 30 والفيض المغناطيسي لكل قطب 0,018 وبيير ، و مقاومة ملفات المنتج والمجال على الترتيب هي 2, 1, أوم و 1, أوم. احسب سرعة دوران المحرك وكذلك عزم الدوران. وإذا انخفض عزم الدوران المطلوب إلى 60% من قيمته عند الحمل الكامل، أوجد سرعة الدوران الجديدة.

$$V_{in} = 220V ; I_a = 52A ; k_a = 30 ; \Phi = 0.018 Wb ; R_a = 0.2\Omega ; R_{se} = 0.1\Omega ; T_2 = 0.6T_1$$

$$E_{b1} = V_{in} - I_{a1}(R_a + R_{se}) = 220 - 52(0.2 + 0.1) = 204.4V$$

$$\omega = \frac{E_{b1}}{k_b \Phi} = \frac{204.4}{30 \times 0.018} = \frac{204.4}{0.54} = 378.5 \text{ rad/s} \rightarrow E_{b1} = k_b \Phi \omega$$

$$n = \frac{30\omega}{\pi} = \frac{30 \times 378.5}{3.14} = 3616 \text{ rpm}$$

$$T_1 = E_{b1} I_{a1} / \omega_1 = 204.4 \times 52 / (378.5) = 28 \text{ N.m}$$

$$TaI_a^2 \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 0.6 = \frac{I_{a2}^2}{I_{a1}^2} = \frac{I_{a2}^2}{(52)^2} \rightarrow I_{a2} = \sqrt{0.6 \times (52)^2} = 40.3A$$


$$E_{b2} = V_{in} - I_{a2}(R_a + R_{se}) = 220 - 40.3(0.2 + 0.1) = 208V$$

$$\frac{E_{b2}}{E_{b1}} = \frac{n_2 \Phi_2}{n_1 \Phi_1} = \frac{n_2 I_{a2}}{n_1 I_{a1}} \rightarrow \frac{208}{204.4} = \frac{n_2 \times 40.3}{541 \times 52} \rightarrow n_2 = \frac{208 \times 541 \times 52}{204.4 \times 40.3} = 710 \text{ rpm}$$

DC compound motor

3-5-3 المحرك المركب

المotor المركب هو أساساً Motor توازي أضيفت إليه ملفات توالي يمر فيها تيار المذبح في المotor القصير أو تيار المنتج في المotor الطويل، في اتجاه معين بحيث يؤدي تأثير المجال المغناطيسي الذي تعطيه هذه الملفات على المجال المغناطيسي للملفات التوازي، وبذلك يكتسب المotor خصائص معينة بالنسبة للسرعة والعزم. وهناك نوعان من المmotors المركبة حسب توصيل ملفات التوازي وملفات التوازي، mотор مركب طول وmotor مركب قصير، ويوضح شكل 3-11 رسم تخطيطي لكلا المmotors.

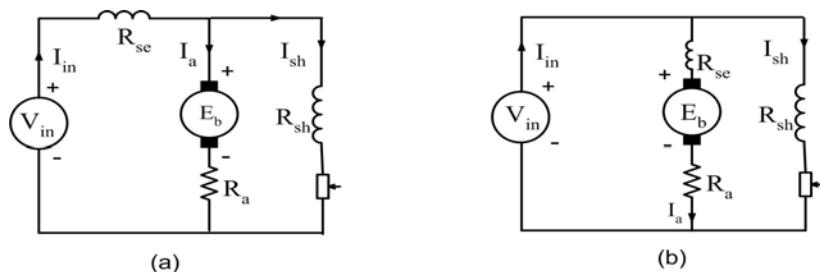

شكل 3-11 المحرك المركب: Motor قصير وmotor طول

معادلات المحرك القصير:

$$E_a = V_{in} - I_a R_a - I_{in} R_{se} \quad 3-12$$

$$V_{sh} = I_{sh} R_{sh} = V_{in} - I_{in} R_{se} \quad 3-13$$

$$I_{in} = I_{se} = I_a + I_{sh} \quad 3-14$$

$$\omega = \frac{V_{in} - I_a R_a - I_{in} R_{se}}{K\Phi} \quad 3-15$$

معادلات المحرك الطويل

$$E_b = V_{in} - I_a (R_a + R_{se}) \quad 3-16$$

$$V_{sh} = I_{sh} R_{sh} = V_{in} \quad 3-17$$

$$I_{in} = I_a + I_{sh} \quad 3-18$$

$$\omega = \frac{V_{in} - I_a (R_a + R_{se})}{K\Phi} \quad 3-19$$

مقدار المجال المحصل يحدد بناء على طريقة توصيل ملفات التوالي (اتجاه التيار فيها)، فإذاً أن تعطى

مجال يساعد مجال ملفات التوالي أو يعاكسها وعليه ينقسم المحرك المركب إلى ثلاثة أنواع:

- محرك مركب تراكمي (Cumulative compound motor):


تزداد قيمة Φ في هذا النوع كلما ازداد الحمل فتنخفض السرعة بمقدار يتوقف على طريقة إعداد ملفات التوالي ، ويوضح شكل 3.13 منحنى خواص السرعة مع تيار الحمل .

- محرك مركب مستوي (Level compound motor) :

تحافظ ملفات التوالي في هذه الحالة على قيمة Φ ثابتة على الرغم من تغير الحمل، فتظل سرعة المحرك تقريباً ثابتة عند الأحمال المختلفة، كما هو موضح في شكل 3.13.

- محرك مركب فرقي (Differential compound motor) :

تعطى ملفات التوالي في هذه الحالة مجالاً مغناطيسيًا يضاد اتجاه مجال ملفات التوازي وذلك عند مرور التيار فيها. وبذلك تقل قيمة Φ كلما ازداد الحمل على المحرك مما يؤدي إلى زيادة سرعة المحرك كما هو واضح في شكل 3-12.

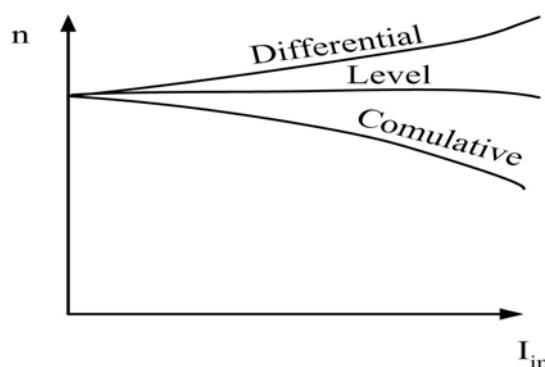

شكل 12-3 منحنى الخواص لمحرك المركب

استخدامات المحرك المركب:

يستخدم المحرك المركب المستوى كبدائل عن محرك التوازي، وذلك للأحمال التي تحتاج إلى سرعة ثابتة على الرغم من تغير الحمل.

6-3 المفقودات والكفاءة

تنقسم المفقودات في محركات التيار المستمر إلى ثلاثة أنواع:

- Mechanical loss • الفقد الميكانيكي
- Copper loss • الفقد النحاسي
- Iron loss • الفقد الحديدي

1-6-3 مراحل القدرة لمحرك

مما سبق نعلم بأن المحرك وسيلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية ولهذا يوصل المحرك على منبع تيار مستمر والذي يعطي المحرك قدرة أولية في صورة طاقة كهربائية سينطلق عليها دخل المحرك Input Power كما هو موضح في شكل 3.14 وهذه القدرة الداخلة تكون بالوات.(W) حيث إن Pg هي قدرة المنتج وتعطى بالعلاقة:

$$P_g = E_b I_a \quad \text{and} \quad P_g = P_{in} \cdot P_{cu} \quad 3-20$$


عند انتقال القدرة إلى المنتج P_g يفقد من هذه القدرة جزء ك فقد ميكانيكي Pmech وجزء ك فقد حديدي Piron وتكون القدرة المتبقية هي القدرة المستفادة للحمل أو كما تسمى أحيانا خرج المحرك Pout. ويعطي شكل 13-3 مخطط انسياپ القدرة في محركات التيار المستمر.

الكفاءة:

بالرجوع إلى مراحل انتقال القدرة داخل محرك التيار المستمر، يمكن حساب الكفاءة وهي كالتالي:

الكفاءة الكلية

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{HP * 746}{V_{in} I_{in}} \rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} \rightarrow \eta = \frac{P_{in} - losses}{P_{in}} \quad 3-20$$

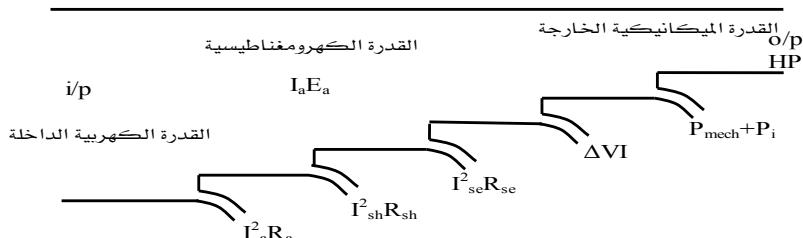

شكل

13-3 مخطط انسياپ القدرة لمحركات التيار المستمر

مثال 6-3 :

محرك تيار مستمر من نوع التوازي يغذى حمل قدرته 150 حصان عند الحمل الكامل ويدور عند سرعة 960 لفه/دقيقة، وموصل على منبع جهد 550 فولت. وكانت الكفاءة 91% ومقاومة ملفات التوازي 275 أوم ومقاومة ملفات المنتج 1. أوجد الآتي:

المقدادات الحديدية والميكانيكية وكذلك عزم الدوران عند الحمل الكامل.

سرعة المحرك إذا خفض العزم إلى 60% من العزم عند الحمل الكامل ووصلت مقاومة 2. أوم على التوالي مع ملفات المنتج.

$$HP=150 \quad n=960 \text{ rpm} \quad Vin=550V \quad \eta=91\% \quad Rsh=275\Omega \quad Ra=0.1\Omega$$

$$P_{in} = \frac{150 \times 746}{0.91} = 122967 \text{ W} \quad \rightarrow \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$I_{in} = 122967 / 550 = 223.6 \text{ A} \rightarrow P_{in} = V_{in} I_{in}$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} = 223.6 - 2 = 221.6 \text{ A} \rightarrow I_{sh} = \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_{in}}{R_{sh}} = \frac{550}{275} = 2 \text{ A}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + I_{sh}^2 R_{sh} = (221.6)^2 \times 0.1 + (2)^2 \times 275 = 6011 \text{ W}$$

$$P_{losses} = P_{in} - P_{out} = 122967 - 150 \times 746 = 11067 \text{ W}$$

$$P_{mech} + P_i = P_{losses} - P_{cu} = 11067 - 6011 = 5056 \text{ W} \rightarrow P_{losses} = P_{mech} + P_i + P_{cu}$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a = 550 - 221.6 \times 0.1 = 527.84 \text{ V}$$

$$T = \frac{E_b I_a}{\omega} = \frac{E_b I_a}{2\pi n} = \frac{527.84 \times 221.6 \times 60}{2 \times \pi \times 960} = 1163.5 \text{ N.m.}$$

أسئلة وتمارين على الوحدة الثالثة

- 1 اشرح نظرية عمل محرك التيار المستمر.
- 2 ما هي أنواع محركات التيار المستمر؟ مع ذكر استخدامات كل نوع.
- 3 اشرح منحنيات الخواص لمحرك التوالي والمحرك المركب.
- 4 اشرح طرق تنظيم السرعة لمحركات التيار المستمر.
- 5 اشرح طرق بدء حركة محركات التيار المستمر، موضحا بالرسم استخدام المقاومة الأوتوماتيكية كوسيلة بدء للمحركات كبيرة القدرة.
- 6 كيف يمكن عكس اتجاه الحركة لمحركات التيار المستمر؟
- 7 اذكر أنواع المفقودات في المحركات. وبين كيف يمكن حساب الكفاءة؟
- 8 محرك تيار مستمر توازي 4 أقطاب. 220 فولت يحتوي المنتج على 540 موصل ملفوف لف انتباقي، يسحب تيار مقداره 32 أمبير ويعطي قدرة خرج 6 ك. وات، فإذا كان تيار المجال 1 أمبير ومقاومة ملفات المنتج 9, أوم والفيض المغناطيسي لكل قطب 0,03 ويرأوجد -السرعة- العزم المستفاد.
- 9 محرك تيار مستمر توازي 220 فولت يدور بسرعة 500 لفة/دقيقة عندما يأخذ المنتج 50 أمبير، أوجد السرعة التي يدور بها المحرك إذا ازداد العزم إلىضعف، علما بأن مقاومة المنتج 2, أوم
- 10 محرك تيار مستمر توازي 250 فولت. 4 أقطاب ملفوف لف تموجي ويحتوي المنتج على 784 موصل. فإذا كانت مقاومة المنتج وملفات المجال على الترتيب هي 5, أوم ، 25, أوم والفيض المغناطيسي لكل قطب 25 ميللي وير، أوجد كل من السرعة والعزم الكلي للmotor عندما يسحب تيار مقداره 40 أمبير.
- 11 محرك توازي 240 فولت يدور بسرعة 850 لفة/دقيقة ويسحب تيار مقداره 100 أمبير، فإذا كانت مقاومة المنتج وملفات المجال على الترتيب هي 15, أوم ، 1, أوم، أوجد السرعة التي يدور بها المحرك عندما يسحب تيار مقداره 30 أمبير، مع العلم بأن الفيض المغناطيسي قد انخفض إلى النصف.
- 12 محرك توازي 500 فولت يسحب عند الحمل الكامل تيارا قدره 55 أمبير ليعطي خرجا قدره 21 حصان، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج 8, أوم ومقاومة ملفات المجال 245 أوم. احسب المفروقات النحاسية والحديدية للmotor عند الحمل الكامل.

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

دوائر التحكم في المحركات

اسم الوحدة: التحكم في محركات التيار المستمر

الجذارة: اختيار دائرة الموحدات المحكومة المناسبة للمحرك لوازمه التطبيق المطلوب و السيطرة على أداء محرك التيار المستمر باستخدام مقطعات التيار المستمر

الأهداف: عند الانتهاء من دراسة هذه الوحدة يمكن المتدرب من:
إجاده توصيل دوائر التحكم المختلفة ومعرفة رموز العناصر المستخدمة فيها
التمييز بين أنواع الموحدات المحكومة ومميزات وعيوب كل منها
فهم العلاقة بين زاوية الإشعال والجهد المتوسط لكل موحد وكيفية استغلال ذلك للتحكم في السرعة
القدرة على استغلال دوائر مقطعات التيار المستمر للتحكم في سرعة المحرك وعمل الفرملة

الوقت المتوقع: 6 ساعة

متطلبات الجذارة: اجتياز مقرر دوائر الكترونية

مقدمة:

تستخدم محركات التيار المستمر بكثرة في مجال الأجهزة الطبية التي تتطلب محركات متغيرة السرعة وذلك لما تمتاز به هذه المحركات من مميزات مختلفة وقد ساعد على ذلك التقدم الهائل في صناعة عناصر إلكترونيات القدرة ودوائرها التي سهلت عملية التحكم في المحركات الكهربائية باستخدام الموحدات والمقطعات

دواوئ الموحدات المحكومة

يمكن تقسيم مغيرات القدرة إلى أربعة أنواع. ومن هذه المغيرات الموحدات المحكومة. التي تستخدم للسيطرة على أداء محركات التيار المستمر عندما يكون مصدر التغذية المتوفر من النوع المتعدد وهو ما سوف نتناوله.

و قبل الدخول في تفاصيل كل نوع من المناسب لنا أن نستعرض طرق التحكم في سرعة محرك التيار المستمر، ولكي يتسعى لنا ذلك فلنبدأ بكتابة معادلة السرعة لمحرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة والتي سبق عرضها في الوحدة الثانية

$$\omega = \frac{V_a - I_a R_a}{K_v I_f} \quad 4-1$$

حيث:

الجهد المسلط على ملفات المنتج (V) V_a

مقاومة ملفات المنتج (Ω) R_a

تيار المنتج (A) I_a

تيار المجال (A) I_f

ثابت الجهد للمحرك (V/A-rad./sec) K_a

سرعة المحرك (rad./sec) ω


من المعادلة (4-1) يمكن التحكم في سرعة المحرك بثلاث طرق نستعرضها فيما يلي:

- إضافة مقاومة على التوالى في دائرة المنتج:** حيث إن زيادة هذه المقاومة تقلل السرعة وتتميز هذه الطريقة بالبساطة ولكن لها عيوب كثيرة مثل المفاسيد النحاسية العالية وكبار الحجم.
- التحكم في تيار المجال:** حيث تتناسب السرعة عكسياً مع تيار المجال وتتميز هذه الطريقة أيضاً ببساطتها إلا أنها لا تصلح للحصول على سرعات أقل من السرعة المقننة كما أن تقليل التيار

يضعف العزم المولود بالإضافة إلى أن استخدامها يحتاج لحرص كبير حتى لا يصل تيار المجال إلى صفر لخطورة ذلك.

- التحكم في جهد المنتج:** وتميز بمدى التحكم الواسع من صفر إلى السرعة المقننة بالإضافة إلى أن العلاقة بين السرعة وجهد المنتج تقريباً علاقة خطية ولكن هذه الطريقة لا تصلح للحصول على سرعات أكبر من السرعة المقننة.

في الحياة العملية تستخدم الطريقة الثالثة للتحكم في سرعة مotor التيار المستمر للحصول على سرعات أقل من السرعة المقننة بينما تستخدم الطريقة الثانية للحصول على سرعات أكبر من السرعة المقننة.

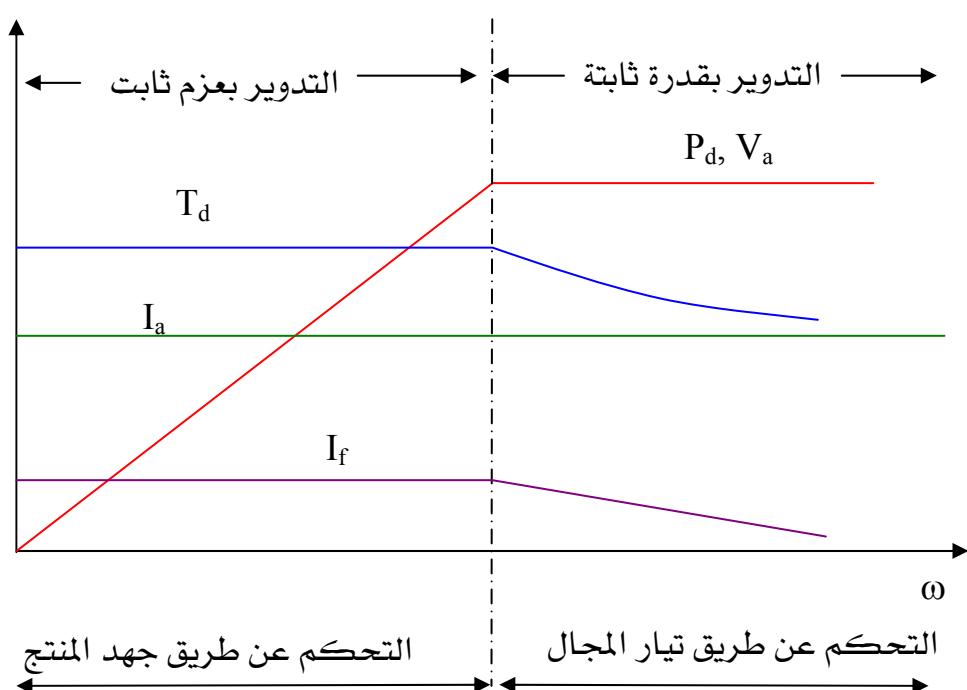


شكل 4-1: العلاقة بين كل من العزم والقدرة والجهد وتيار المنتج وتيار المجال مع السرعة

ويوضح شكل 4-1 علاقات العزم المولود " T_d " والقدرة " P_d " وجهد المنتج " V_a " وتيار المنتج " I_a " وتيار المجال " I_f " مع السرعة " ω " ويمكن تقسيم تلك العلاقة إلى جزأين رئيسيين. في الجزء الأول تكون السرعة أقل من السرعة المقننة ويتم التحكم في السرعة عن طريق جهد المنتج " V_a " ويكون العزم ثابتاً وكذلك كل من تيار المجال وتيار المنتج، بينما في الجزء الثاني يتم التحكم في السرعة عن طريق تيار المجال " I_f " حيث تكون قيمة كل من القدرة وتيار المنتج وجهد المنتج ثابتة.

Single Phase Drives

- 4 - الموحدات أحادية الوجه المحكمة

تستخدم الموحدات أحادية الوجه عندما يكون مصدر التغذية المتوفر أحادي الوجه وتصلح للتحكم في المحركات الصغيرة والتي لا تزيد قدرتها عن 15K وتمثل شكل 2-4 الدائرة الأساسية لكيفية التحكم في محرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة باستخدام الموحدات المحكمه و تتكون من محرك التيار المستمر و ملف تعليم ذي قيمة عالية لتعيم تيار المنتج ومصدر للتيار المتردد أحادي الوجه وموحد أحادي الوجه محكم للتحكم في تيار المجال وأخر للتحكم في تيار المنتج.

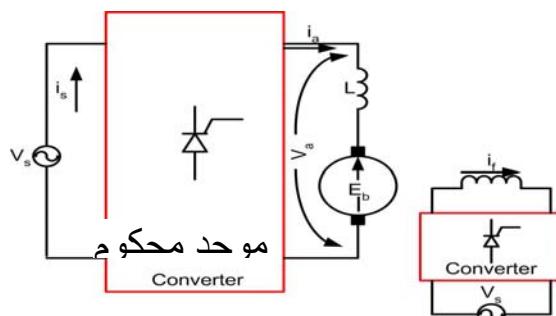

شكل 2-4 الدائرة الأساسية للتدوير من خلال الموحدات المحكمه

ويمكن تقسيم التدوير الكهربائي من مصدر أحادي الوجه إلى أربعة أنواع التدوير:

Single Phase Half Converter Drives

التدوير من خلال موحد نصف موجة محكم

Single Phase Semi-converter Drives

التدوير من خلال موحد موجة كاملة نصف محكم

Single Phase Full Converter Drives

التدوير من خلال موحد موجة كاملة محكم

Single Phase Dual Converter Drives

التدوير من خلال المغير المزدوج

وسوف نستعرض كل نوع من هذه الأنواع فيما يلي

Single Phase Half Converter Drives

2-4 موحد أحادي الوجه نصف موجة محكم


عند استخدام هذا الموحد يكون تيار المنتج غير متصل مما يسبب سوء في أداء المحركات عالية القدرة ولذلك لا تستخدم هذه الطريقة إلا نادراً في التطبيقات الصناعية حيث يقتصر استخدامه على المحركات صغيرة القدرة وفي حدود 0.5 KW.

شكل 4-2 يبين دائرة الموحد أحادي الوجه نصف الموجة والتي تتكون من ثايرستور ودايود حذافة وملف تعيم. وينتج عن هذا الموحد جهد موجب وتيار موجب "One quadrant" ومن الصعب استخدام موحد نصف موجة في دائرة المجال لأنه في حالة استخدامه فإن تيار المجال سيحتوي على كثير من التذبذبات غير المرغوب فيها، ولذلك يستخدم موحد كامل الموجة نصف محكم في دائرة المجال كما في شكل 4-3، وعلى ذلك يكون جهد المنتج:

$$V_a = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha_a) \quad 4-2$$


وجهد المجال الناتج من موحد أحادي الوجه نصف محكم:

$$V_f = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_f) \quad 4-3$$

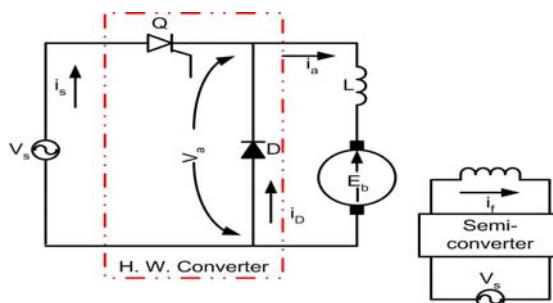

شكل 4-3 التدوير باستخدام موحد أحادي الوجه نصف موجة محكم

ويتم التحكم في المحرك عن طريق جهد المنتج بالتحكم في α_a ، بينما يتم التحكم في تيار المجال عن طريق التحكم في α_f . ويبيّن شكل (4-4) أشكال موجات الجهد والتيار في دائرة المنتج ويلاحظ أن تيار المنتج متصل بسبب استخدام ملف تعيم عالي القيمة.

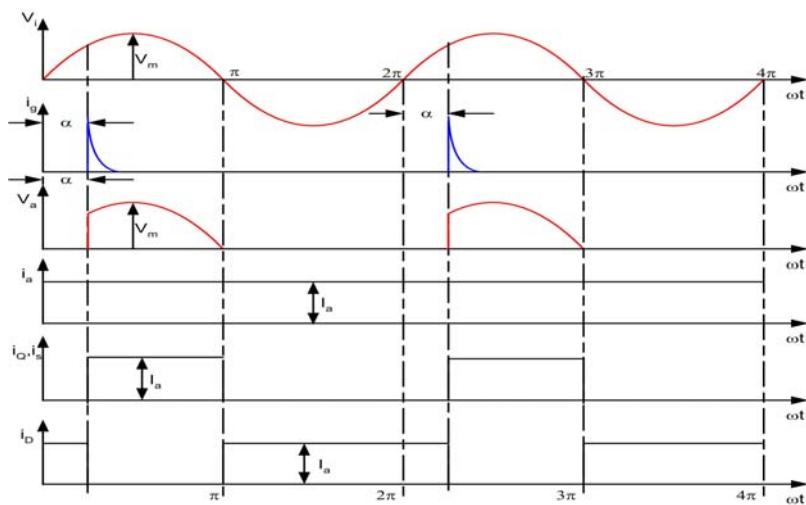

شكل 4-4 أشكال موجات الجهد والتيار عند استخدام موحد نصف محكم

Single Phase Semi-converter Drives

3-4 موحد أحادي الوجه موجة كاملة نصف محكم


يستخدم هذا النوع في التطبيقات الصناعية بحد أعلى 15 KW حيث يستخدم موحد كامل الموجة نصف محكم في كل من دائرة المنتج والمجال كما في شكل 4-3 وعلى ذلك يكون الجهد المتوسط المسلط على المنتج:

$$V_a = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_a) \quad 4-4$$


بينما الجهد على أطراف المجال:

$$V_f = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_f) \quad 4-5$$

من المعادلات السابقة فإنه يمكن التحكم في جهد المنتج من خلال زاوية الإشعال في دائرة المنتج (α_a)، بينما يمكن التحكم في تيار المجال من خلال زاوية الإشعال في دائرة المجال (α_f). شكل 4-6 يوضح أشكال موجات الجهد والتيار في دائرة المنتج. ومن الواضح أن هذا الموحد ينتج جهداً وتياراً موجبين (one quadrant).

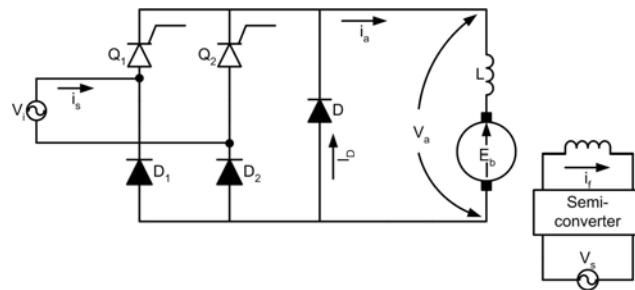

شكل 4-5 التدوير باستخدام موحد أحادي الوجه موجة كاملة نصف محكم

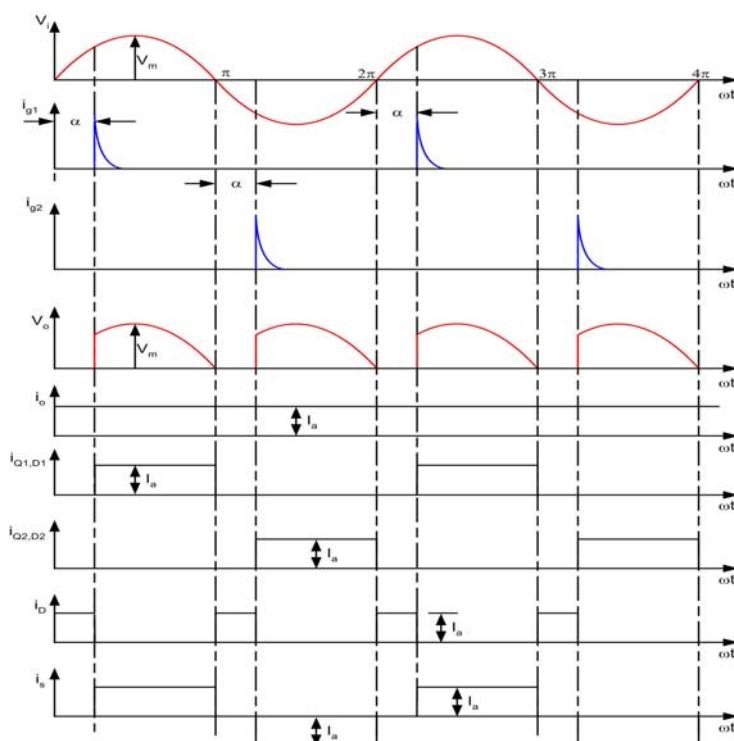

شكل 4-6 أشكال موجات الجهد والتيار عند استخدام موحد أحادي الوجه موجة كاملة نصف محكم

مثال (1-4) :

يتم التحكم في محرك تيار مستمر من نوع التغذية المنفصلة عن طريق موحد أحادي الوجه نصف محكم في دائرة المنتج وآخر في دائرة المجال، وكان مصدر التيار المتردد جهده $V = 208 \text{ V}$ وتردد $f = 60 \text{ Hz}$ وكانت مقاومة ملفات المنتج $R_m = 0.1 \Omega$ ومقاومة ملفات المجال $R_g = 150 \Omega$ وثابت الجهد للمotor $K_v = 1.1 \text{ V/A-rad/sec}$ وعزم الحمل $T = 75 \text{ Nm}$ عند سرعة $n = 700 \text{ rpm}$. أهم مفاهيم اللاحمل والاحتكاك واعتبر أن كلًا من تيار المنتج والمجال متصل وخال من التذبذبات.

- أ. احسب زاوية الإشعال في دائرة المنتج إذا كان تيار المجال أقصى ما يمكن
- ب. احسب أقصى سرعة يمكن الحصول عليها عن طريق جهد المنتج
- ت. إذا أريد زيادة السرعة إلى 1400 rpm اقترح الطريقة المناسبة و احسب القيم التي تغيرت لتحقيق ذلك
- الحل

$$R_a = 0.1 \Omega \quad R_f = 150 \Omega \quad n = 700 \text{ rpm} \quad V_s = 208 \text{ V}$$

$$K_v = 1.1 \text{ V/A.rad./sec.} \quad T_L = 75 \text{ N.m}$$

نتيجة لإهمال الاحتكاك فإن العزم المترافق = عزم الحمل أي أن:

$$V_m = 208\sqrt{2} = 294.156 \text{ V} \quad \omega = \frac{2\pi n}{60} = 73.3 \text{ rad/sec} \quad T_d = T_L = 75 \text{ N.m}$$

(أ) أقصى قيمة لتيار المجال تحدث عندما تكون زاوية الإشعال في دائرة المجال مساوية للصفر

$$V_f = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_f) = 187.266 \text{ V} \rightarrow I_f = \frac{V_f}{R_f} = 1.248 \text{ Amp.}$$

$$E_a = K_v \omega I_f = 100.62 \text{ V}$$

$$V_a = E_a + I_a R_a = 106.1 \text{ V}$$

بالتعويض في المعادلة (4-4) نجد أن قيمة زاوية الإشعال في دائرة المنتج

(ب) أقصى سرعة يمكن الحصول عليها عن طريق جهد المنتج تنتج عند ($\alpha_a = 0$) وعلى ذلك فإن:

$$V_a = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha_a) = 187.266 \text{ V} \rightarrow E_a = V_a - I_a R_a = 181.8 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{E_b}{K_v I_f} = \frac{181.8}{(1.1)(1.248)} = 132.43 \text{ rad/sec} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 1264.655 \text{ rpm}$$

(ت) لزيادة السرعة إلى 1400 rpm يتم ذلك عن طريق تيار المجال وفي هذه الحالة يكون كل من تيار المنتج وجهد المنتج ثابتين (تدوير بقدرة ثابتة) ولكن العزم المترافق سيقل نتيجة لتقليل تيار المجال.

$$E_a = V_a - I_a R_a = 181.8 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi(1400)}{60} = 146.6 \text{ rad/sec} \rightarrow I_f = \frac{E_b}{K_v \omega} = \frac{181.8}{(1.1)(146.6)} = 1.127 \text{ A}$$


$$V_f = I_f R_f = 169.1 \text{ V} \rightarrow 169.1 = 93.633(1 + \cos \alpha_f) \rightarrow \alpha_f = 36.3^\circ$$

$$T_d = K_v I_f J_a = 67.6 \text{ N.m}$$

4-4 موحد أحادي الوجه موجة كاملة محكم

يتكون الموحد المحكم من قنطرة تحتوي على أربعة عناصر توحيد كما في شكل 7-4 جميعها ثايرستور (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4). ولا يوجد في هذه الحالة دايمود حداقة.

في النصف الموجب من الموجة يكون كل من الثايرستور "Q₁", "Q₂" في حالة انحصار أمامي لذلك يتم إشعالهما عند زاوية "α" ويمر التيار من المصدر إلى المنتج من خلال "Q₁, Q₂" ويستمر مرور التيار حتى بعد أن تزيد قيمة ωt عن π رغم أن جهد المصدر قد أصبح سالباً وذلك بسبب المحاثة العالية للحمل، ويستمر ذلك حتى يتم إشعال كل من الثايرستور "Q₃, Q₄" عند زاوية " $\pi + \alpha$ " ويمر التيار من خلالهما إلى الحمل، ويستمر ذلك حتى يتم إشعال كل من الثايرستور "Q₁", "Q₂" عند زاوية " $2\pi + \alpha$ ". ويتكرر ذلك مع كل دورة، وعلى ذلك تكون أشكال موجات الجهد والتيار كما في شكل 4-8.

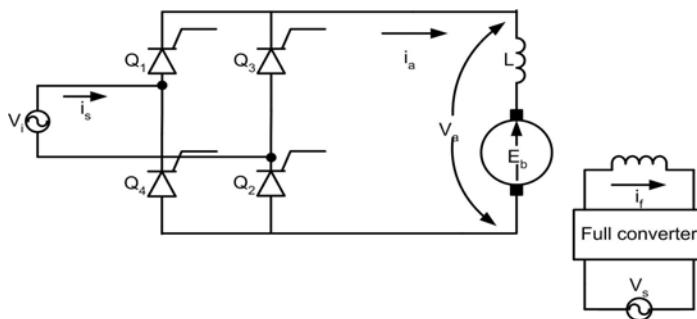

شكل 4-8 التدوير باستخدام موحد أحادي الوجه موجة كاملة محكم

ويلاحظ أن جهد الخرج لهذا الموحد من الممكن أن يكون موجباً أو سالباً على حسب قيمة زاوية الإشعال، فإذا كانت زاوية الإشعال أقل من 90° يكون الجهد موجباً بينما يكون سالباً إذا كانت أقل من 90° . أما تيار الحمل فيكون دائماً موجباً، لذلك يستخدم هذا الموحد في التطبيقات التي تحتاج إلى عكس اتجاه الجهد "Two quadrant". وتصل القدرات التي يستخدم فيها هذا الموحد إلى 15 KW مثل


الموحد النصف محكم ولكن الموحد المحكم يتميز بأنه يمكن استخدامه عند إعادة التوليد حيث يتم عكس اتجاه القدرة وذلك بعكس القوة الدافعة المضادة والذي يتم بعكس قطبية الجهد في دائرة المجال (زاوية الإشعال في دائرة المجال تكون أكبر من 90°).

وعلى ذلك يكون الجهد المتوسط المسلط على المنتج:

$$V_a = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_a) \quad 4-6$$

بينما الجهد على أطراف المجال:

$$V_f = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_f) \quad 4-7$$

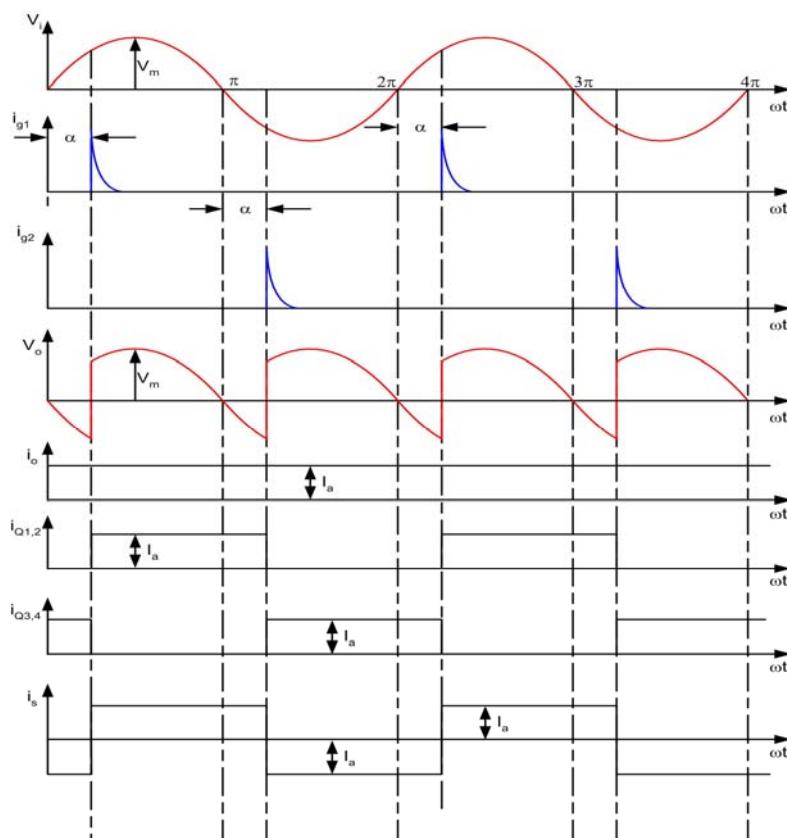

شكل 4 - 8 أشكال موجات الجهد والتيار عند استخدام موحد أحادي الوجه كاملاً
الموجة محكم

مثال (2-3) :

يتم التحكم في محرك تيار مستمر من نوع التغذية المنفصلة عن طريق موحد أحادي الوجه محكم في دائرة المنتج وآخر في دائرة المجال وكان مصدر التيار المتردد جهده $V = 440$ عند تردد 60 Hz وكانت مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.2$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 200$ وثابت الجهد للمحرك $K_b = 1.35 \text{ V/A.rad/sec}$ وكان تيار المنتج $I_a = 50 \text{ Amp}$ وزاوية الإشعال في دائرة المنتج $\alpha_a = 60^\circ$. وضبط تيار المجال ليكون أقصى ما يمكن. أهمل مفاهيم اللاحمل والاحتكاك واعتبر أن كلًا من تيار المنتج والمجال متصل وخال من التذبذبات:

- أ. احسب العزم المتولد وسرعة المحرك
- ب. إذا قل العزم بمقدار 20% احسب سرعة المحرك
- ت. إذا عكس اتجاه تيار المجال احسب زاوية الإشعال في دائرة المجال وكذا زاوية الإشعال في دائرة المنتج للحفاظ على قيمة تيار المنتج كما في الحالة "ب" ثم احسب القدرة المستردة للمصدر

$$V_s = 440 \text{ V} \quad I_a = 50 \text{ Amp} \quad R_f = 200 \Omega \quad R_a = 0.2 \Omega \\ \alpha_a = 60^\circ \quad K_b = 1.35 \text{ V/A.rad/sec.}$$

نتيجة لإهمال الاحتكاك فإن العزم المتولد = عزم الحمل أي أن:

$$V_m = 440\sqrt{2} = 622.25 \text{ V} \quad T_d = T_L$$

(أ) أقصى قيمة لتيار المجال تحدث عندما تكون زاوية الإشعال في دائرة المجال مساوية للصفر ($\alpha_f = 0^\circ$)

$$V_f = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_f) = 396.14 \text{ V} \rightarrow I_f = \frac{V_f}{R_f} = 1.98 \text{ A}$$

$$T_d = K_b I_f I_a = 133.65 \text{ Nm.}$$

$$E_b = V_a - I_a R_a = 188.7 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{E_b}{K_b I_f} = \frac{188.7}{(1.35)(1.98)} = 70.36 \text{ rad/sec} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 671.88 \text{ rpm}$$

(ب) إذا قل العزم بمقدار 20% يقل تيار المنتج بنفس النسبة وعلى ذلك فإن:

$$T_d = 0.8(133.65) = 106.92 \text{ Nm.}$$

$$I_a = 0.8(50) = 40 \text{ Amp}$$

$$E_b = V_a - I_a R_a = 198.07 - 40(0.2) = 190.7 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{E_b}{K_v I_f} = \frac{190.07}{(1.35)(1.98)} = 71.1 \text{ rad/sec} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 679 \text{ rpm}$$

ت) إذا عكّس اتجاه المجال فإن زاوية الإشعال في دائرة المجال تساوي 180° .

$$\alpha_f = 180^\circ \quad E_b = -190.07 \text{ V}$$

$$V_a = E_b + I_a R_a = -190.07 + 40(0.2) = -182.07 \text{ V}$$


$$-182.07 = V_a = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_a) = 396.14 (\cos \alpha_a) \rightarrow \alpha_a = 117.36^\circ$$

$$P_s = P_a = V_a I_a = 72828 \text{ Watt}$$

القدرة المستردة للمصدر

5-4 الموحد المزدوج أحادي الوجه Single Phase Dual Converter Drives

يستخدم الموحد المزدوج بكثرة في التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى محركات متغيرة السرعة وعالية القدرة. في هذه الحالة يتم توصيل موحدين متحكمين في دائرة المنتج، بينما يتم توصيل موحد متحكم في دائرة المجال كما في شكل 9-4 ، وذلك حتى نتمكن من عكس الجهد على أطراف المنتج وأيضاً عكس التيار في دائرة المنتج (Four quadrant)، فعند تشغيل الموحد الأول يكون الجهد على أطراف المنتج V_{a1} ويكون التيار المار في المنتج I_{a1} حيث يتم تشغيل المحرك في الربع الأول (تدوير أمامي) ويمكن عمل فرملة أمامية وذلك بعكس قطبية المجال وزيادة زاوية الإشعال للموحد الأول لتكون أكبر من 90° (يعمل المحرك في الربع الثاني). وإذا أريد عكس حركة المحرك فيتم تشغيل الموحد الثاني بدلاً من الموحد الأول حيث يكون الجهد على أطراف المنتج V_{a2} (عكس V_{a1}) والتيار المار به I_{a2} (عكس I_{a1})، لذلك يعمل المحرك في الربع الثالث عكس الحالة الأولى ويمكن أيضاً فرملة المحرك في هذه الحالة وذلك بعكس قطبية المجال وزيادة زاوية الإشعال للموحد الثاني لتكون أكبر من 90° . ويلاحظ أن اتجاه المجال سيعكس في حالتي الفرملة لذا يجب أن يكون الموحد المستخدم في دائرة المجال من النوع

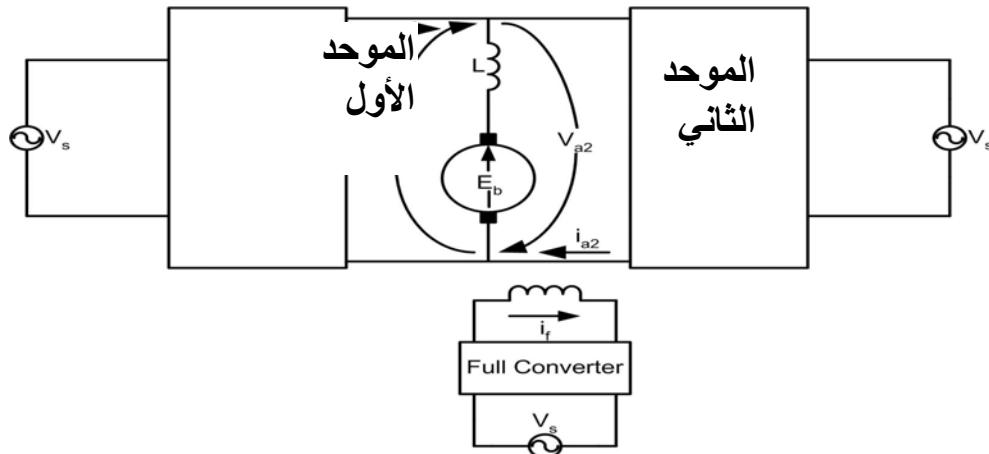

شكل 4-9 التدوير باستخدام الموحد المزدوج أحادي الوجه

في حالة تشغيل الموحد الأول يكون جهد المنتج:

$$V_{a1} = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_{a1}) \quad 4-8$$

في حالة تشغيل الموحد الثاني يكون جهد المنتج:

$$V_{a2} = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_{a2}) \quad 4-9$$

والجهد على أطراف المجال:

$$V_f = \frac{2V_m}{\pi} (\cos \alpha_f) \quad 4-10$$

مقطعات التيار المستمر:

في حالة المصدر المتوفر هو التيار المستمر تستعمل مقطعات التيار المستمر، والتي تستخدم للتحويل من تيار مستمر ذي جهد ثابت القيمة إلى تيار مستمر ذي جهد متغير القيمة (محكوم). حيث تلعب دوراً مهماً في التحكم في سرعة محركات التيار المستمر أو عمل الفرمولة بإعادة التوليد مما يؤدي إلى توفير كبير في الطاقة في نظم النقل الكهربائية



شكل 4-10 الدائرة التخطيطية لقطع التيار المستمر

ويوصل مقطع التيار المستمر بين مصدر التيار المستمر والحمل كما في شكل 4-10، والمقطع في أبسط صوره عبارة عن مفتاح، عند توصيل المفتاح لمدة زمنية مقدارها T_{on} فإن جهد المصدر سيظهر على الحمل وإذا تم فصل المفتاح لمدة زمنية T_{off} فإن جهد الحمل سيكون مساوياً للصفر، وعلى ذلك يكون الجهد المتوسط على الحمل كما يلي:

$$V_o = \frac{T_{on}}{T} V_s = kV_s \quad 4-11$$

حيث

جهد المصدر	V_s
زمن التوصيل	T_{on}
زمن الفصل	T_{off}
الזמן الكلي	T
جهد الخرج	V_o
نسبة التشغيل	k

وواضح من المعادلة (9-4) أنه يمكن التحكم في الجهد عن طريق تغيير نسبة تشغيل المقطع، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن يكون تردد المقطع عالياً، لذلك يجب أن يكون المفتاح المستخدم كمقطع أحد عناصر إلكترونيات القدرة مثل ترانزistor القدرة، IGPT, MOSFET, GTO الخ ويساهم مقطع التيار المستمر في عمليات التحرير الكهربائي باستخدام محركات التيار المستمر بأربع طرق هي:

- التحكم في سرعة المحرك
- الفرمولة بإعادة التوليد
- الفرمولة الديناميكية (باستخدام مقاومة)
- الفرمولة بإعادة التوليد واستخدام مقاومة معا

6-4 التحكم في سرعة المحرك


يتم استخدام المقطع للتحكم في القدرة المسحوبة من المصدر، وذلك بالتحكم في جهد المنتج أو تيار المجال أو كليهما معا. شكل 4-11 يبين الرسم التخطيطي لكيفية استخدام مقطع التيار المستمر للسيطرة على أداء محرك التيار المستمر من نوع التغذية المنفصلة، وفيه يستخدم مقطعاً ملائماً أحدهما للتحكم في جهد المنتج والآخر للتحكم في تيار المجال.

عند التحكم في محرك التيار المستمر من نوع التوالى فإننا نحتاج لقطع واحد فقط و ذلك للتحكم في جهد المنتج كما في شكل 4-12 ، وت تكون دائرة المقطع في هذه الحالة من موسفت يتم توصيله بين المصدر والمنتج، بينما يوصل دايمود حداقة على التوازي مع المنتج لضمان استمرارية التيار في دائرة المنتج، كما يوصل عادة ملف ذي قيمة عالية على التوالى في دائرة المنتج لنفس الغرض ولتقليل التذبذبات غير المرغوب فيها في تيار المنتج، ويصلح هذا المقطع للاستخدام في الربع الأول فقط حيث يكون الجهد والتيار موجبين. ويوضح شكل 4-13 أشكال موجات الجهد والتيار عند استخدام المقطع ويمكن ملاحظة أن تيار المنتج متصل وخال من التذبذبات. ويكون الجهد المتوسط على أطراف المنتج كما في المعادلة 4-13 بينما تكون القيمة المتوسطة للتيار المسحوب من المصدر:


$$I_s = k I_a \quad 4-13$$

وتكون القدرة المسحوبة من المصدر (P_s) مساوية للقدرة المستهلكة بالمحرك (P_a):


$$P_s = P_a = V_s I_s = V_a I_a = k V_s I_a \quad 4-14$$

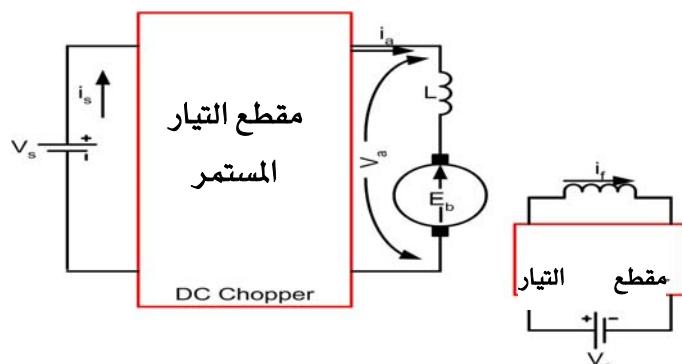

شكل 4-11 استخدام مقطع التيار المستمر للتحكم في محرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة

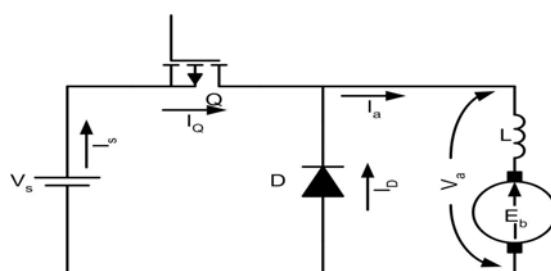

شكل 4-12 التحكم في محرك التوالي باستخدام مقطع التيار المستمر

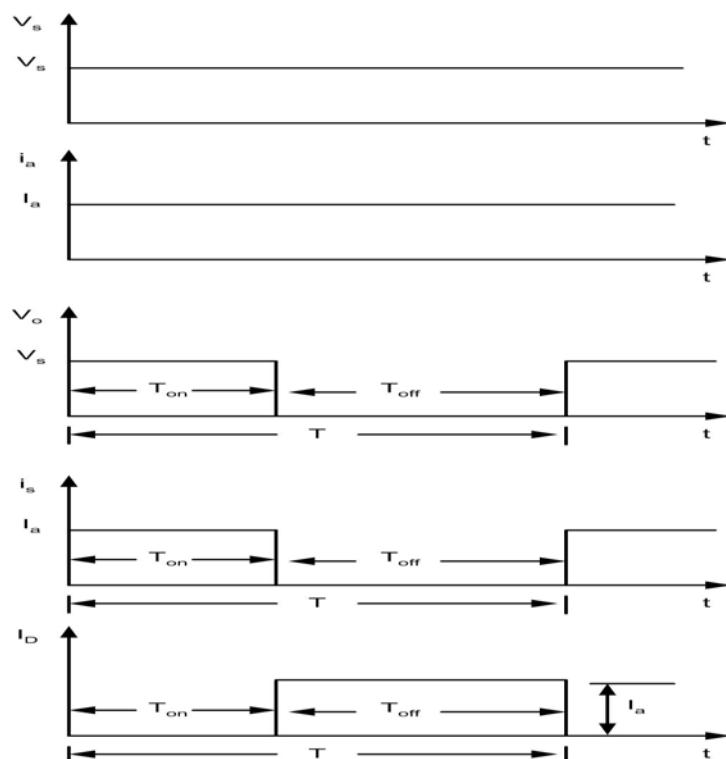

شكل 4-13 أشكال موجات التيار والجهد عند استخدام مقطع التيار المستمر للتحكم في

محرك التوالي

مثال 5 - 1 :

محرك تيار مستمر من نوع التوالي يتم تغذيته من مصدر تيار مستمر جهده $V_s = 600$ من خلال مقطع تيار مستمر نسبة تشغيله 0.6 ومقاومة ملفات المنتج $\Omega_f = 0.04$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega_b = 0.06$ وثابت الجهد للمحرك $K_a = 0.031 \text{ V/A.rad/sec}$. أهم مفاهيم اللاحمل والاحتراك واعتبر أن تيار المنتج متصل وخال من التذبذبات.

رسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد

احسب سرعة المحرك والقدرة المسحوبة من المصدر

إذا أريد خفض سرعة المحرك إلى 1000 rpm احسب نسبة التشغيل الجديدة والقدرة المسحوبة من

$$R_a = 0.04 \Omega \quad R_f = 0.06 \Omega \quad k = 0.6 \quad V_s = 600 \text{ V}$$

$$T_L = 200 \text{ N.m} \quad K_a = 0.031 \text{ V/A.rad/sec.}$$

نتيجة لإهمال الاحتراك فإن العزم المترافق = عزم الحمل أي أن

أ) الدائرة المستخدمة كما في شكل (4-3) بينما أشكال الموجات كما في شكل (4-5)

$$V_a = kV_s = 0.6(600) = 360 \text{ V} \quad \text{ب) السرعة}$$

$$T_e = K_a I_a^2 = \quad I_f = I_a = \sqrt{\frac{T_e}{K_v}} = 80.322 \text{ Amp}$$

$$E_a = V_a - I_a (R_a + R_f) = 360 - 80.322(0.1) = 351.968 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{E_b}{K_v I_f} = 141.245 \text{ rad/sec.} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 1348.79 \text{ rpm}$$

$$P_s = kV_s I_a = 0.6(600)(80.322) = 28.916 \text{ KW} \quad \text{القدرة المسحوبة من المصدر}$$

ت) لخفض السرعة يجب تخفيض الجهد على أطراف المحرك وذلك بتخفيض نسبة التشغيل

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = 104.72 \text{ rad/sec}$$


$$E_a = K_v I_f \omega = 260.75 \text{ V}$$

$$V_a = E_a + I_a R_a = 268.78 \text{ V} \rightarrow k = \frac{V_a}{V_s} = 0.448$$

Regenerative Braking7 الفرملة بإعادة التوليد

يتم الاستفادة بطاقة الحركة الناتجة عن دوران المحرك وإعادتها مرة أخرى إلى المصدر حيث يعمل المحرك في تلك الفترة كمولد، ويتم الاستعانة بمقطع التيار المستمر في ذلك كما سبق شرح فكرة نقل الطاقة من مصدر إلى آخر ذي جهد أعلى في الوحدة الثانية وتستغل هذه الفكرة لعمل الفرملة بإعادة التوليد

شكل 4-14 يوضح كيفية استخدام مقطع التيار المستمر في عمل فرملة بإعادة التوليد لمحرك تيار مستمر من نوع التوالى، عند تشغيل المقطع "Q" فإن التيار في دائرة المنتج سيزداد بشكل كبير بسبب القصر على أطراف المحرك والذي نتج عن تشغيل المقطع، وفي تلك الفترة سيتم تخزين الطاقة في ملفات المنتج والمجال وعند إيقاف تشغيل المقطع فإن الطاقة التي تم تخزينها في الملفات خلال فترة تشغيل المقطع سيتم تفريغها (نقلها إلى المصدر) من خلال الدياود "D" وعندما تقل الطاقة المخزنة يتم توصيل المقطع مرة أخرى ثم يفصل وهكذا. وبتكرار عملية التوصيل والفصل يتم استعادة طاقة الحركة بدلاً من تبديدها. ويعمل هذا المقطع في الربع الثاني حيث الجهد موجب والتيار سالب.

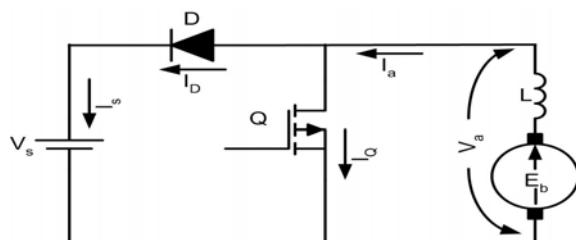

شكل 4-14 الفرملة بإعادة التوليد باستخدام مقطع التيار المستمر

شكل 4-15 يعرض أشكال موجات التيار والجهد في حالة الفرملة بإعادة التوليد وذلك بفرض أن المحاثة عالية حتى يكون التيار متصلًا وخاليًا من التذبذبات، وفي هذه الحالة تكون القيمة المتوسطة لجهد المنتج متساوية لقيمة المتوسطة للجهد على المقطع كما في المعادلة (4-12)

$$V_a = V_{ch} = (1-k)V_s \quad 4-15$$


بينما تكون القيمة المتوسطة لتيار المصدر:

$$I_s = (1-k) I_a \quad 4-16$$

وتكون القدرة المعادة إلى المصدر:

$$P_s = P_g = V_s I_s = V_a I_a = (1 - k) V_s I_a$$

4-17

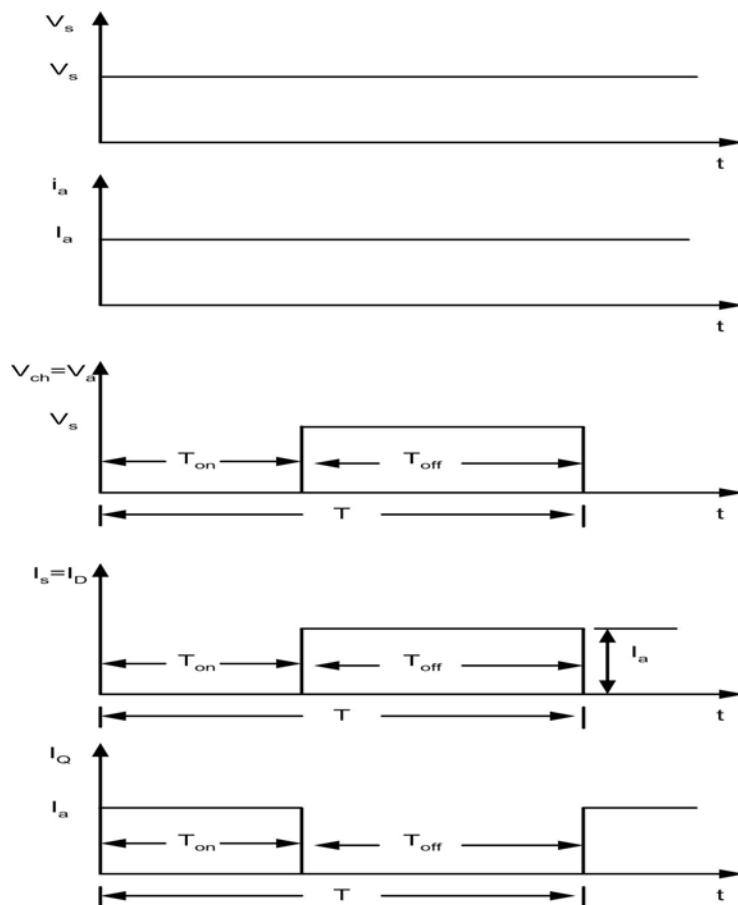

شكل 4-15-4 أشكال موجات التيار والجهد في حالة الفرمولة بإعادة التوليد

ويكون الجهد المترد على أطراف المحرك عندما يعمل كمولد:

$$E_a = E_g = V_a + I_a R_a = (1 - k) V_s + I_a (R_a + R_f)$$

4-18

وبالتحكم في نسبة التشغيل يتم التحكم في القدرة المعادة إلى المصدر وبالتالي في عملية الفرمولة. ولكي تم عملية الفرمولة بإعادة التوليد يجب أن يتتوفر الشرط التالي:

$$0 \leq E_g - I_a (R_a + R_f) \leq V_s$$

ومن خلال هذا الشرط يمكن الحصول على الحد الأدنى والحد الأقصى للسرعة كما يلي:

- الحد الأدنى للسرعة (ω_{min})

$$E_g - I_a (R_a + R_f) = 0$$

$$K_a I_f \omega_{min} - I_a (R_a + R_f) = 0$$

$$\omega_{\min} = \frac{I_a(R_a + R_f)}{K_v I_f} \quad 4-19$$

في حالة محرك التوالي يكون تيار المنتج هو نفسه تيار المجال ويكون الحد الأدنى للسرعة :

$$\omega_{\min} = \frac{(R_a + R_f)}{K_v} \quad 4-20$$

• الحد الأقصى للسرعة (ω_{\max})

$$E_g - I_a(R_a + R_f) = V_s$$

$$K_a I_f \omega_{\max} - I_a(R_a + R_f) = V_s$$

$$\omega_{\min} = \frac{V_s + I_a(R_a + R_f)}{K_v I_f} \quad 4-21$$

وهذا يعني أنه لعمل فرمula بإعادة التوليد فإن سرعة المmotor يجب أن تكون أكبر من السرعة الصغرى (ω_{\min}) وأقل من السرعة الكبرى (ω_{\max})

مثال 5 - 2 :

يتم عمل فرمula بإعادة التوليد لmotor تيار مستمر من نوع التوالي باستخدام مقطع للتيار المستمر، وكان جهد المصدر $V = 600$ و نسبة تشغيل المقطع تيار $k = 0.6$ و مقاومة ملفات المنتج $R_f = 0.03 \Omega$ و مقاومة ملفات المجال $R_a = 0.05 \Omega$ و ثابت الجهد للمotor $K_a = 0.016 \text{ V/A-rad/sec}$. أهم مفاصيد اللاحمel والاحتكاك واعتبرأن تيار المنتج متصل وخال من التذبذبات.

رسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد

احسب القيمة المتوسطة لجهد المنتج والقدرة المعادة إلى المصدر وسرعة المmotor

القيمة العظمى والصغرى لسرعة المmotor لعمل الفرمula بإعادة التوليد

$$V_s = 600 \text{ V} ; k = 0.6 ; R_f = 0.03 \Omega ; R_a = 0.05 \Omega ; I_a = 250 \text{ A} ; K_a = 0.016 \text{ V/A.rad/sec.}$$

أ) الدائرة المستخدمة كما في شكل (4-5) بينما أشكال الموجات كما في شكل (4-6)

$$V_a = (1-k)V_s = 0.4(600) = 240 \text{ V}$$

ب) القيمة المتوسطة لجهد المنتج

$$P_s = P_g = V_s I_s = V_a I_a = (1 - k)V_s I_a = 48 \text{ KW}$$

القدر المعادة إلى المصدر

$$E_g = V_a + I_a(R_a + R_f) = 256 \text{ V}$$

سرعة المرك

$$\omega = \frac{E_g}{K_v I_f} = 80 \text{ rad/sec.} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 763.94 \text{ rpm}$$

ت) السرعة الصغرى


$$\omega_{\min} = \frac{(R_a + R_f)}{K_v} = 5 \text{ rad/sec} \rightarrow n_{\min} = \frac{60\omega}{2\pi} = 47.746 \text{ rpm}$$

السرعة العظمى

$$\omega_{\max} = \frac{V_s + I_a(R_a + R_f)}{K_v I_f} = 192.5 \text{ rad/sec} \rightarrow n_{\max} = \frac{60\omega}{2\pi} = 1838.24 \text{ rpm}$$

Dynamic Braking 8-4 الفرملا الديناميكية (الفرملا باستخدام مقاومة)

في هذه الحالة يتم استهلاك طاقة الحركة (بعد تحويلها إلى طاقة كهربائية) في مقاومة توصل بدلاً من المصدر المستخدم في حالة إعادة التوليد، وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون الفرملا بإعادة التوليد غير ممكنة، ويتم الاستفادة من هذه الطاقة أحياناً في التدفئة. شكل 4-16 دائرة الفرملا الديناميكية لمحرك تيار مستمر من نوع التوالي وفكرة عملها مشابهة تماماً لعمل الفرملا بإعادة التوليد غير أن الطاقة في هذه الحالة تستهلك في المقاومة بدلاً من إعادتها إلى المصدر، ويعمل هذا المقطع في الربع الثاني حيث الجهد موجب والتيار سالب.

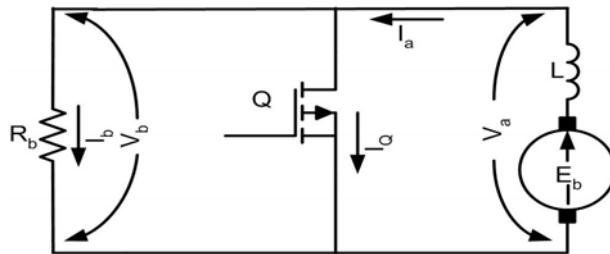

شكل 4-16 الفرملا الديناميكية باستخدام مقطع التيار المستمر

شكل 4-17 يعرض أشكال موجات التيار والجهد في الدائرة وذلك بفرض وجود محاثة عالية في الدائرة بحيث يكون التيار متصلةً وخاليةً من التذبذبات وفي هذه الحالة تكون القيمة المتوسطة لتيار المقطع (I_b) كما في المعادلة 4-22 بينما تكون القيمة المتوسطة للجهد على أطراف المقاومة متساوية


للحالة المتوسطة للجهد على المقطع كما في المعادلة 4-23

$$I_b = (1 - k) I_a \quad 4-22$$

$$V_a = V_{ch} = R_b I_a (1 - k) \quad 4-23$$

وتكون القدرة المستهلكة في المقاومة

$$P_b = V_b I_b = (1 - k)^2 I_a^2 R_b \quad 4-24$$

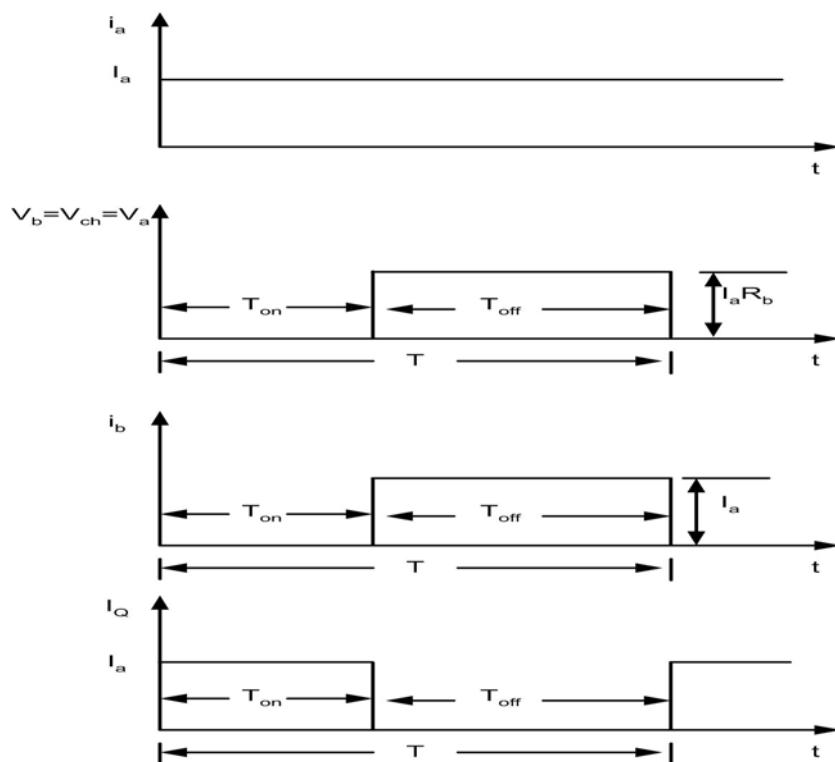

شكل 4-17 أشكال موجات التيار والجهد في الدائرة

مثال 3-5 :

يتم عمل فرمula ديناميكية لحرك تيار مستمر من نوع التوالي باستخدام مقطع للتيار المستمر وكانت نسبة تشغيل المقطع تيار 0.5 ومقاومة ملفات المنتج 0.02Ω ومقاومة ملفات المجال 0.03Ω وثابت الجهد للمحرك 0.016V/A-rad/sec وكان تيار المنتج $A = 120$. والمقاومة المستخدمة لعمل الفرمula قيمتها 0.06Ω اعتباراً أن تيار المنتج متصل وخالي من التذبذبات.

- ارسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد
- احسب القيمة المتوسطة للجهد على المقطع والقدرة المستهلكة
- القيمة العظمى للجهد على المقطع وسرعة المحرك

$$k = 0.5 \quad R_f = 0.03 \Omega \quad R_a = 0.02 \Omega \quad I_a = 120 \text{ Amp}$$

$$K_a = 0.016 \text{ V/A.rad./sec.} \quad R_b = 6 \Omega$$

$$V_b = V_{ch} = R_b I_a (1-k) = 6(120)(1-0.5) = 360 \text{ V} \quad \text{القيمة المتوسطة للجهد على المقطع}$$

$$P_b = V_b I_b = (1 - k)^2 I_a^2 R_b = 21.6 \text{ kW} \quad \text{القدرة المستهلكة في المقاومة}$$

$$(V_b)_{max} = (V_{ch})_{max} = R_b I_a = 6(120) = 720 \text{ V} \quad \text{أقصى قيمة للجهد على المقطع}$$


$$E_g = V_a + I_a(R_a + R_f) = 366 \text{ V} \quad \text{سرعة المحرك}$$

$$\omega = \frac{E_g}{K_v I_f} = 190.625 \text{ rad/sec.} \rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 1820.33 \text{ rpm}$$

9-4 الفرملا بإعادة التوليد واستخدام مقاومة معا


Combined Dynamic and Regenerative Braking

في كثير من الأحيان يتم عمل الفرملا بإعادة التوليد والفرملا الديناميكية باستخدام دائرة واحدة كما في شكل 4-18 حيث يتم تشغيل المقطع "Q₁" ف إذا كانت سرعة المحرك داخل حدود التشغيل المسموح بإعادة التوليد فيها والمصدر من الممكن أن يستقبل الطاقة فتتم الفرملا بإعادة التوليد ويمر تيار الفرملا إلى المصدر من خلال الدايد "D" ، وتستخدم دائرة منطقية لتحديد نوع الفرملا المناسبة ف إذا كانت سرعة المحرك خارج حدود التشغيل سواء كانت أكبر من السرعة القصوى أو أصغر من السرعة الصغرى المسموح بإعادة التوليد بينهما فيتم تشغيل الثاييرستور "Q₂" ويتحول تيار الفرملا ليمر في المقاومة "R_b" بدلاً من الرجوع إلى المصدر أي تتم الفرملا الديناميكية ويمكن ملاحظة أن الثاييرستور "Q₂" يتم إطفاؤه طبيعياً عندما يتم تشغيل "Q₁" في كل دورة.

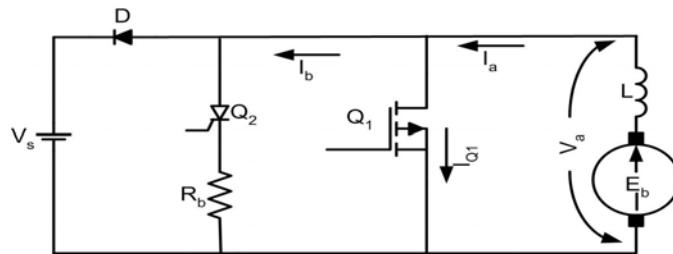

شكل 4-18 مقطع التيار المستمر لعمل الفرملة بإعادة التوليد والفرملة الديناميكية معاً

يمكن ملاحظة أن الدائرة التي تستخدم للتحكم في سرعة المحرك يكون فيها الجهد والتيار موجبان أي أنها تصلح للعمل في الربع الأول فقط (حالة التدوير الأمامي)، بينما في حالة الفرملة يكون الجهد موجب والتيار سالب أي أنها تصلح للعمل في الربع الثاني (حالة الفرملة الأمامية)، ويمكن الجمع بينهما في دائرة واحدة تصلح للعمل في حالتي التدوير الأمامي والفرملة الأمامية كما في شكل 4-19

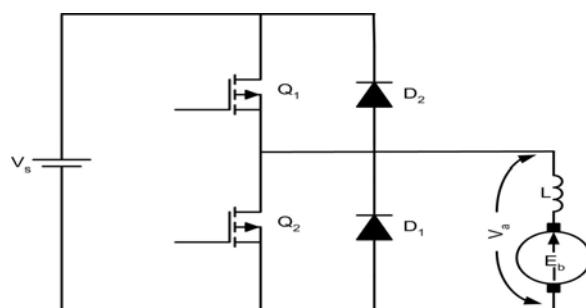


شكل 4-19 مقطع التيار المستمر لعمل في الربع الأول والثاني

ف حالة التدوير الأمامي (أي العمل في الربع الأول) تتم باستخدام Q_1 , D_1 ، Q_2 ، D_2 ، فعند تشغيل Q_1 أي عندما يكون في حالة ON فإن جهد المصدر يتصل بأطراف المحرك وعندما يتحول Q_1 إلى حالة OFF فإن الدايو D_1 يعمل كدايود حداقة. أما حالة الفرملة بإعادة التوليد فتتم باستخدام Q_2 , D_2 ، Q_1 ، D_1 ، فعند تشغيل Q_2 أي عندما يكون في حالة ON فإن المحرك يعمل كمولد ويزداد تيار المنتج ويتم تخزين الطاقة في الملفات وعندما يتحول Q_2 إلى حالة OFF فتتم إعادة الطاقة المخزنة إلى المصدر من خلال مرور التيار في D_2

في التطبيقات الصناعية تكثر الحاجة إلى عكس حركة المحركات الكهربائية المستخدمة وهذا يستلزم أن يكون المقطع المستخدم صالحًا للعمل في أربع حالات تدوير، في الربع الأول حيث الجهد والتيار موجبان (تدوير أمامي)، وفي الربع الثاني حيث الجهد الموجب والتيار السالب (فرملة أمامية)، بينما في

الربع الثالث حيث الجهد والتيار سالبان (تدوير عكسي)، أما في الربع الرابع والأخير يكون الجهد سالب والتيار موجب (فرملة عكسية). وشكل 4-20 يبين دائرة مقطوع من هذا النوع تستخدم للسيطرة على محرك لتيار المستمر.

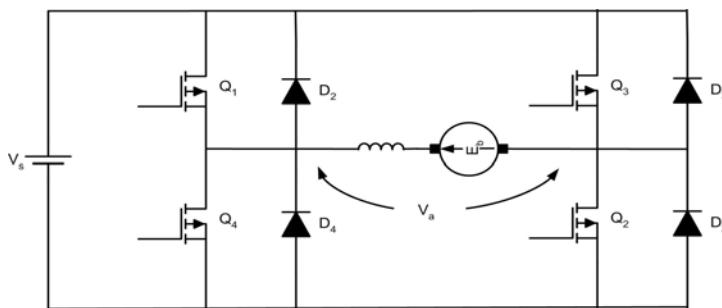

شكل 4-20 مقطع التيار المستمر للعمل في أربع حالات تشغيل

• أولاً التدوير الأمامي

يتم استخدام Q_1 و Q_2 بينما Q_3 و Q_4 في حالة OFF، عندما يكون Q_1 و Q_2 في حالة ON فإن جهد المصدر يكون موصلا على أطراف المحرك ويزداد تيار المنتج وعندما يتتحول Q_1 إلى الحالة OFF، بينما يستمر Q_2 في حالة ON فإن التيار يدور في المحرك من خلال Q_2 و D_4 (دايود حذافة).

• ثانياً: الفرملة الأمامية

في حالة ما يكون Q_1 و Q_2 في حالة ON بينما Q_3 و Q_4 في حالة OFF، فإن التيار يمر من خلال Q_1 و Q_2 ويتم تخزين الطاقة في الملفات فإذا تحول Q_4 إلى حالة OFF، فإن الطاقة تعاد إلى المصدر من خلال D_1 و D_2 وتم الفرملة الأمامية بإعادة التوليد.

• ثالثاً التدوير العكسي

يتم استخدام Q_3 و Q_4 بينما Q_1 و Q_2 في حالة OFF، عندما يكون Q_3 و Q_4 في حالة ON فإن جهد المصدر يكون موصلا على أطراف المحرك عكss الجهد في حالة التدوير الأمامي ويزداد تيار المنتج وعندما يتتحول Q_3 إلى الحالة OFF بينما يستمر Q_4 في حالة ON فإن التيار يدور في المحرك من خلال Q_4 و D_2 (دايود حذافة).

• رابعاً : الفرمولة العكسية

في حالة ما يكون Q_2 في حالة OFF بينما Q_1, Q_3, Q_4 في حالة ON فإن التيار يمر من خلال D_4 ويتم تخزين الطاقة في الملفات فإذا تحول Q_2 إلى حالة OFF فإن الطاقة تعود إلى المصدر من خلال D_3, D_4 وتنتمي الفرمولة العكسية بإعادة التوليد.

ويمكن ملاحظة أنه في حالة التدوير العكسي والفرمولة العكسية فإن اتجاه المجال يجب أن يعكس لذا في حالة التغذية المنفصلة يجب مراعاة عكس اتجاه المجال في هاتين الحالتين.

أسئلة وتمارين

السؤال الأول:

- أ. وضح بالرسم فقط منحنيات كل من القدرة والعزم وتيار المنتج وتيار المجال وذلك عند التحكم في سرعة محرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة من صفر إلى ضعف السرعة المقصنة.
- ب. ما هي طرق التحكم في سرعة محرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة؟ ناقش مميزات وعيوب كل طريقة ثم بين كيفية استخدام الموحدات المحكومة لتنفيذ هذه الطرق.

السؤال الثاني:

ضع ✓ أو ✗ أمام العبارات التالية. ثم اكتب العبارة الصحيحة:

الجهد الناتج من الموحد أحادي الوجه النصف محكم يكون دائماً موجب يمكن استخدام الموحد أحادي الوجه النصف محكم للعمل في الربع الأول والثاني يمكن استخدام الموحد أحادي الوجه المحكم للعمل في الربع الأول والثاني يمكن استخدام الموحد ثلاثي الأوجه نصف موجة للعمل في الربع الأول والثاني يمكن استخدام الموحد ثلاثي الأوجه النصف موجة للعمل في الربع الأول والثاني المزدوج أحادي الوجه يستخدم في الربع الأول والثالث فقط المزدوج ثلاثي الأوجه يستخدم في جميع حالات التدوير المختلفة

السؤال الثالث:

يتم التحكم في محرك تيار مستمر من نوع التغذية المنفصلة عن طريق موحد أحادي الوجه نصف محكم في دائرة المنتج وآخر في دائرة المجال، وكان مصدر التيار المتردد جهده $V = 208$ وتردد $f = 60$ Hz وكانت مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.1$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 150$ وثبت الجهد للمحرك $K_e = 1.1$ V/A-rad/sec وعزم الحمل $M = 75$ Nm عند سرعة $n = 700$ rpm. أهم مفاصيد اللاحمel والاحتكاك واعتبر أن كلًا من تيار المنتج والمجال متصل وخال من التذبذبات.

- أ. احسب زاوية الإشعال في دائرة المنتج إذا كان تيار المجال أقصى ما يمكن.
- ب. احسب أقصى سرعة يمكن الحصول عليها عن طريق جهد المنتج.
- ت. إذا أريد زيادة السرعة إلى 1400 rpm اقترح الطريقة المناسبة و احسب القيم التي تغيرت لتحقيق ذلك.

السؤال الرابع:

يتم التحكم في محرك تيار مستمر من نوع التغذية المنفصلة عن طريق موحد أحادي الوجه محكم في دائرة المنتج وآخر في دائرة المجال وكان مصدر التيار المتردد جهده $V = 440 \text{ V}$ وتردد $f = 60 \text{ Hz}$ وكانت مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.2 \Omega$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 200 \Omega$ وثابت الجهد للمحرك $K = 1.35 \text{ V/A-rad/sec}$ وكان تيار المنتج $I = 50 \text{ Amp}$. وضبط تيار المجال ليكون أقصى ما يمكن أهم مفاهيم اللاحمل والاحتكاك واعتبر أن كلًا من تيار المنتج والمجال متصل وخال من التذبذبات:

- أ. احسب العزم المتولد وسرعة المحرك
- ب. إذا قل العزم بمقدار 20% احسب سرعة المحرك
- ت. إذا عكس اتجاه تيار المجال احسب زاوية الإشعال في دائرة المنتج وكذا زاوية الإشعال في دائرة المنتج للحفاظ على قيمة تيار المنتج كما في الحالة "ب" ثم احسب القدرة المستردة للمصدر

السؤال الخامس:

- أ. اذكر بعض التطبيقات الصناعية التي يستخدم فيها مقطع التيار المستمر
- ب. ارسم دائرة التخطيطية التي توضح كيفية استخدام مقطع التيار المستمر للتحكم في محرك التيار المستمر ذي التغذية المنفصلة.
- ت. اشرح كيفية استخدام مقطع التيار المستمر للتحكم في محرك التوالي، وارسم دائرة المستخدمة وأشكال موجات الجهد والتيار.
- ث. اذكر طرق عمل الفرمولة لمحرك التيار المستمر باستخدام مقطع التيار المستمر وشرح اثنين منها بالتفصيل.

ج. اشرح مستعينا بالرسم كيفية استخدام مقطع التيار المستمر للتحكم في محرك التيار المستمر وعمل الفرملة بإعادة التوليد.

السؤال السادس:

محرك تيار مستمر من نوع التوالي يتم تغذيته من مصدر تيار مستمر جهده $V = 600$ من خلال مقطع تيار مستمر نسبة تشغيله 0.6 ومقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.03$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 0.05$ وثابت الجهد للمحرك $0.031V/A\cdot rad/sec$ وكان تيار المنتج $A = 70$. أهمل مفهوم الاحتمال والاحتكاك واعتبر أن تيار المنتج متصل وخال من التذبذبات.

- رسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد
- احسب سرعة المحرك والقدرة المسحوبة من المصدر
- احسب العزم المولى
- إذا أريد زيادة سرعة المحرك بنسبة 20% احسب نسبة التشغيل الجديدة والقدرة المسحوبة من المصدر في هذه الحالة

السؤال السابع:

يتم التحكم في محرك تيار مستمر من نوع التوالي باستخدام مقطع تيار مستمر "DC chopper" ف إذا كان مصدر التيار المستمر ذاتياً جهد $V = 660$ ومقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.03$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 0.05$ وثابت الجهد للمحرك $0.035V/A\cdot rad/sec$. وكان المطلوب المحافظة على قيمة العزم المولى ليكون $Nm = 547$ اعتبار تيار المنتج متصلةً وخاليةً من التذبذبات:

- رسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد
- احسب قيمة تيار المنتج
- رسم العلاقة بين كل من نسبة تشغيل مقطع التيار وسرعة المحرك

السؤال الثامن:

يتم عمل فرمula بإعادة التوليد لمحرك تيار مستمر من نوع التوالي باستخدام مقطع لتيار المستمر وكان جهد المصدر $V = 660$ ، ومقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.02$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 0.03$ وثبت الجهد لمحرك $0.016V/A \cdot rad/sec$ وكانت القيمة المتوسطة لجهد المنتج $V = 250$ تيار المنتج $I = 250 A$. أهل مفاصيد اللاحمل والاحتكاك واعتبر أن تيار المنتج متصل وخال من التذبذبات.

- أ. ارسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد
- ب. احسب نسبة تشغيل مقطع تيار والقدرة المعادة إلى المصدر وسرعة المحرك
- ت. القيمة العظمى والصغرى لسرعة المحرك لعمل الفرمula بإعادة التوليد

السؤال التاسع:

يتم عمل فرمula ديناميكية على محرك تيار مستمر من نوع التوالي باستخدام مقطع تيار مستمر “DC chopper” ومقاومة قيمتها $\Omega = 5$. فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.03$ ومقاومة ملفات المجال $\Omega = 0.05$ وثبت الجهد لمحرك $14mV/A \cdot rad/sec$. وكانت القيمة المتوسطة لتيار المحرك $I = 350A$ ونسبة تشغيل مقطع التيار 60% اعتبر تيار المنتج متصلةً و خالياً من التذبذبات . ارسم الدائرة المستخدمة وأشكال موجات التيار والجهد ثم احسب:

- أ. الجهد المتوسط على المقطع
- ب. القدرة المستهلكة في المقاومة
- ت. سرعة المحرك

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

محركات الخطوة

اسم الوحدة: محركات الخطوة

الجدارة: معرفة أنواع وتركيب وخصائص محركات الخطوة وطرق بدء حركتها واستخداماتها.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

1. معرفة تركيب وكيفية عمل الأنواع المختلفة من محركات الخطوة.

2. معرفة استخدامات محركات الخطوة.

3. معرفة دوائر التحكم الالكترونية لأنواع المختلفة من محركات الخطوة

4. فهم كيفية تحليل المجال المغناطيسي لمحركات الخطوة.


الوقت المتوقع للتدريب: 4 ساعات.

متطلبات الجدارة: مقرر هندسة كهربائية.

Stepping Motors

1-5 محركات الخطوة


تستخدم محركات الخطوة في حالة الحاجة لأجهزة تعمل بحركة دورانية في صورة انحراف زاوي ثابت و يمكن ربطها مع الحاسوب الآلي أو المعالجات الدقيقة، التي تستطيع التحكم فيه لأداء وظائف محددة، وتطبيقات كثيرة لا حصر لها في الصناعة والأجهزة الطبية والمعدات الرقمية.

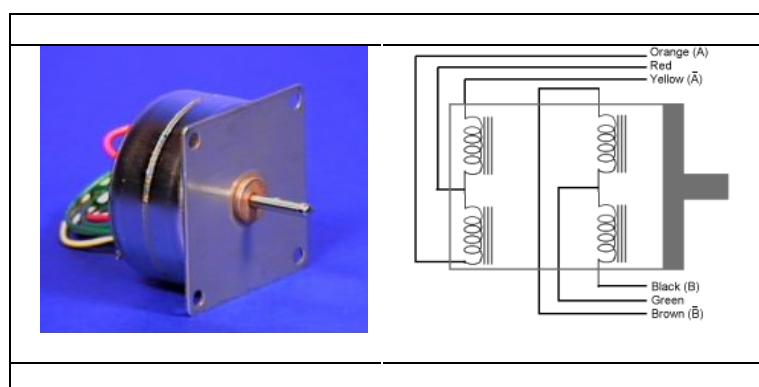

شكل 1-5 تركيب محرك الخطوة

1-1-5 طرق عمل محرك الخطوة

يتكون محرك الخطوة من العضو الثابت و يمكن إثارته مغناطيسيًا بواسطة ملفات مستقلة (Phases) بحيث تكون الأقطاب المتقاورة مختلفة في قطبيتها عن بعضها البعض كما هو مبيت في شكل 1-5 أما شكل 2 فيوضح طريقة عمل محرك الخطوة حيث يدور العضو المتحرك حسب إثارة العضو الثابت في محرك الخطوة.

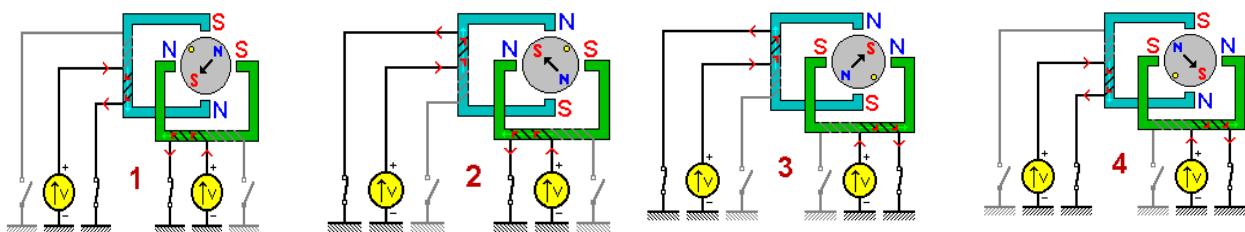

شكل 2-5 طريقة عمل محرك الخطوة

هناك أنواع كثيرة من محركات الخطوة، ولكن يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين:

- محركات الخطوة ذات الممانعة المغناطيسية المتغيرة


- محركات الخطوة ذات الأقطاب المغناطيسية الدائمة

Variable Reluctance Motors:

2-5 محركات الخطوة ذات الممانعة المغناطيسية المتغيرة


1-2-5 تركيب محرك خطوة ذو الممانعة المتغيرة

العضو الثابت لمحرك الخطوة ذو الممانعة المتغيرة مجزأ على طول محوره إلى عدة مجموعات من الأقطاب (Stacks)، المستقلة مغناطيسيا عن بعضها البعض، كل مجموعة من الأقطاب، يمكن إثارتها مغناطيسيا بواسطة ملفات مستقلة (Phases) ، كل مجموعة (Stack) من مجموعات العضو الثابت، ملفوفة بملفات كي تعطي مجال مغناطيسي في اتجاه قطر المحرك، حيث تكون الأقطاب المتجاورة مختلفة في قطبيتها عن بعضها البعض. شكل 5-3 يوضح قطاع في أحد محركات الخطوة ذات الممانعة المتغيرة يحتوي على ثلاثة مجموعات على عضوه الثابت. ولا يحتوي العضو الثابت على أي نوع من الأقطاب المغناطيسية الدائمة.

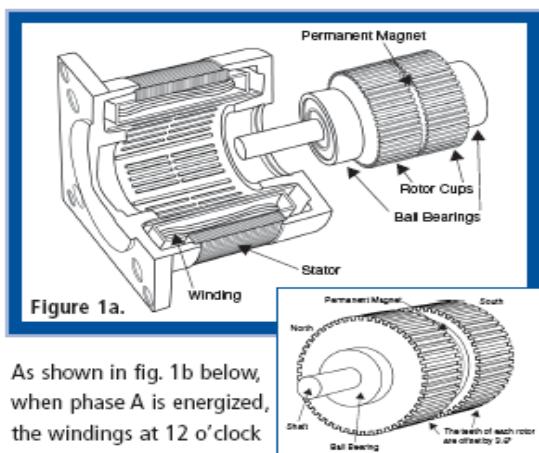

شكل 5-3 قطاع في محرك خطوة ذو الممانعة المتغيرة

الشكل 5-3 يوضح تركيب محرك خطوة ذو الممانعة المتغيرة، المحرك يحتوي على عضو دوار ذو عدة أسنان، وعضو ثابت ذو مجموعتين من الأقطاب على طول العضو الدوار. كل مجموعة مستقلة تماما بدورتها المغناطيسية عن المجموعات الأخرى. الشكل 4-5 يبين نوع ثاني من محرك خطوة ذو الممانعة المتغيرة (اربعة أسنان وثلاثة مجموعات).

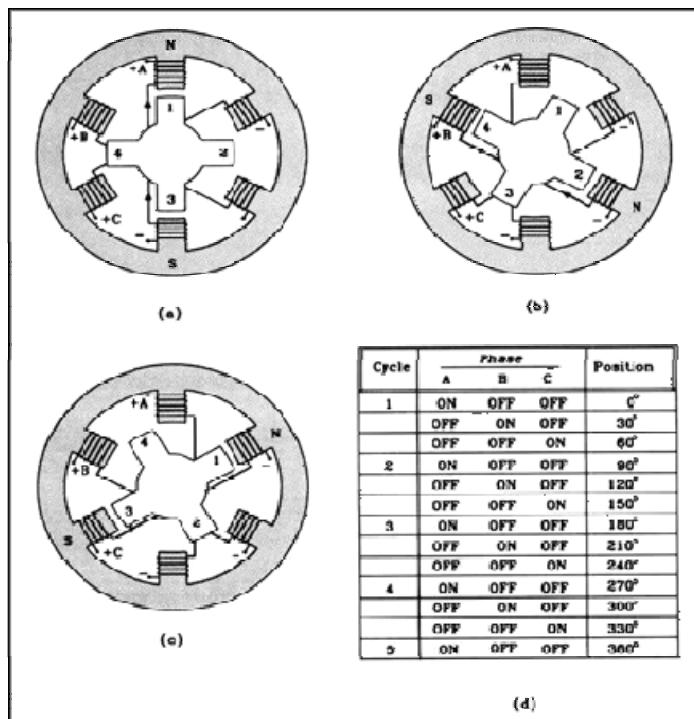

شكل 4-5 محرك الخطوة ذو الممانعة المتغيرة.

2-2-5 طريقة عمل محرك الخطوة ذو الممانعة المتغيرة

عند تغذية ملفات المجموعة "1" بتيار مستمر ، فإن أسنان العضو الدائر تتجه وتشتت بحيث تكون محاورها منطبقية مع محاور أقطاب المجموعة "1" للعضو الثابت ، حيث أن المجموعة "2" تشبه المجموعة "1" من جميع الوجوه ، ما عدا أنها مختلفة معها في الزاوية بقدر ثلثين درجة ضد اتجاه عقارب الساعة ، فإذا فصلت ملفات المجموعة "1" وتغذيت ملفات المجموعة "2" بتيار مستمر ، فإن المحرك سيولد عزم دوران يدفع الدوار ثلاثة درجة في اتجاه عقارب الساعة ، ويثبت بحيث تكون محاور الدوار منطبقة مع محاور المجموعة "2". المجموعة "3" أيضا لها أقطاب مختلفة في الزاوية بقدر ثلثين درجة ضد اتجاه عقارب الساعة ، بالنسبة للمجموعة "2" ، فعند فصل ملفات المجموعة "2" وتغذية ملفات المجموعة "3" ، فإن المحرك سيولد عزم دوران يدفع الدوار ثلاثة درجة أخرى في اتجاه عقارب الساعة ، ثم تكرر العملية بتغذية ملفات المجموعة "1" من جديد وهكذا . إعادة تكرار هذا الترتيب 1 - 2 - 3 (من اليمين إلى اليسار). □

موجات الجهد الموصى به مجموعات الثابت مبينة في الشكل 5-5 في حالة دوران المحرك ضد و مع عقارب الساعة.

دوران المحرك مع عقارب الساعة.			دوران المحرك ضد عقارب الساعة.		
1	2	3	1	2	3
+					+
	+			+	
		+			+
+					+
	+				+
		+			+
+					+

شكل 5-5 موجات الجهد في حالة دوران المحرك ضد ومع عقارب الساعة

يمكن للmotor أن يخطو بنصف خطوة إذا اتبعنا التسلسل المنطقي التالي:

دوران المحرك مع عقارب الساعة.			دوران المحرك ضد عقارب الساعة.		
1	2	3	1	2	3
+					+
+	+			+	
	+				+
	+	+			+
		+			+
+		+			+
+					+

الجدول 5-6 التسلسل المنطقي لتتابع تغذية الأوجه بحيث يخطو المحرك بنصف خطوة مع عقارب الساعة و عك匡ها

موجات الجهد الموصى مع مجموعات الثابت في حالة دورات المحرك بنصف خطوة ضد عقارب الساعة مبينة بالشكل 6-5

حساب خطوة المحرك:

إذا كان عدد المجموعات "Stacks" هو N وعدد أسنان (أقطاب) الدوار هو p فأنه يمكن حساب خطوة المحرك θ من العلاقة الآتية


$$\theta = \frac{360}{N \times p}$$

بالنسبة للمحرك المبين في الشكل 6-6 فإن خطوته 30 درجة عند تطبيق هذه المعادلة هو


$$\theta = \frac{360}{N \times p} = \frac{360}{3 \times 4} = 30 \quad 5-1$$

3-2-3 محركات الخطوة ذات الأقطاب المغناطيسية الدائمة على طول المحور الدوار:

يمكن زيادة العزم المترافق من محرك الخطوة باستخدام مغناطيسات دائمة قوية على العضو الدوار، فالمotor في هذه الحالة مزود بوسيلة دائمة على الدوار لتأثيث مجال مغناطيسي قوي ذو قيمة ثابتة، الشكل 6-8 يوضح motor من هذا النوع ذو مجموعة من أربعة أقطاب على عضوه الثابت، والدوار يتكون من ثمانيّة أقطاب مغناطيسية دائمة على شكل اسطوانة دائرية.

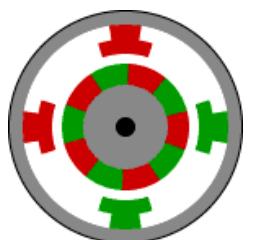

Half Stepper Motor

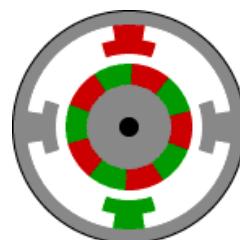

Full Stepper Motor

شكل 5-8 محرك خطوة ذو أقطاب مغناطيسية دائمة

3-2-4 محركات الخطوة الكاملة:


في هذه الحالة عند تغذية المجموعة 'A' بتيار مستمر، تتحدد محاور أقطاب الدوار مع محاور أقطاب المجموعة 'A'، بحيث يتजاذب كل قطبين مختلفين، ويثبت الدوار على هذا الوضع الموضح بالشكل 6-9. عند فصل المجموعة 'A' وتغذية المجموعة 'B' بتيار مستمر، يخطو الدوار 45 درجة (خطوة كاملة) في عكس اتجاه عقارب الساعة، لتتحدد محاور أقطابه مع محاور المجموعة 'B' ، ويثبت الدوار أيضا في هذا الوضع الموضح في الشكل 6-9. عند إثارة المجموعة 'A' مرة أخرى ولكن بعكس القطبية السابقة، يتبع الدوار دورانه بخطوة أخرى، ضد عقارب الساعة وهكذا، ويصبح تتبع المجموعات A,B,A-,B-,A, ... كما هو مبين بجدول التسلسل المنطقي للmotor

Index	1a	1b	2a	2b
1	1	0	0	1
2	1	1	0	0
3	0	1	1	0
4	0	0	1	1
5	1	0	0	1
6	1	1	0	0
7	0	1	1	0
8	0	0	1	1

Alternate Full Step Sequence
(Provides more torque)

Clockwise Rotation ↓

"Two phase on" stepping sequence for two phase motor.

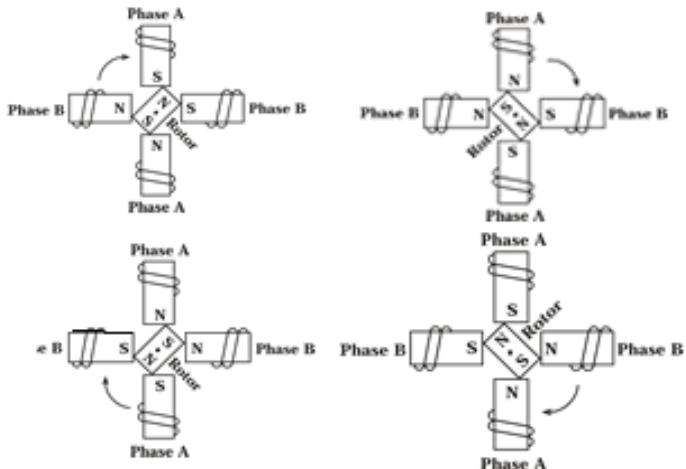

الشكل 5-9 دوران المحرك بخطوة كاملة مع التوصيل

Half Stepper Motor


2-3-2-5 محركات نصف الخطوة:

يمكن تشغيل المحرك بنصف خطوة إذا تم إتباع التسلسل المنطقي في الشكل 6 - 10 حيث موجات الجهد الموصى بهما (A&B) في حالة دوران المحرك بنصف خطوة ضد عقارب الساعة. كما يمكن تشغيل المحرك في اتجاه عقارب الساعة، بخطوة كاملة أو بنصف خطوة، إذا تم عكس ترتيب تسلسل تغذية مجموعات العضو الثابت.



Index	1a	1b	2a	2b
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1
9	1	0	0	0
10	1	1	0	0
11	0	1	0	0
12	0	1	1	0
13	0	0	1	0
14	0	0	1	1
15	0	0	0	1
16	1	0	0	1

Half Step Sequence

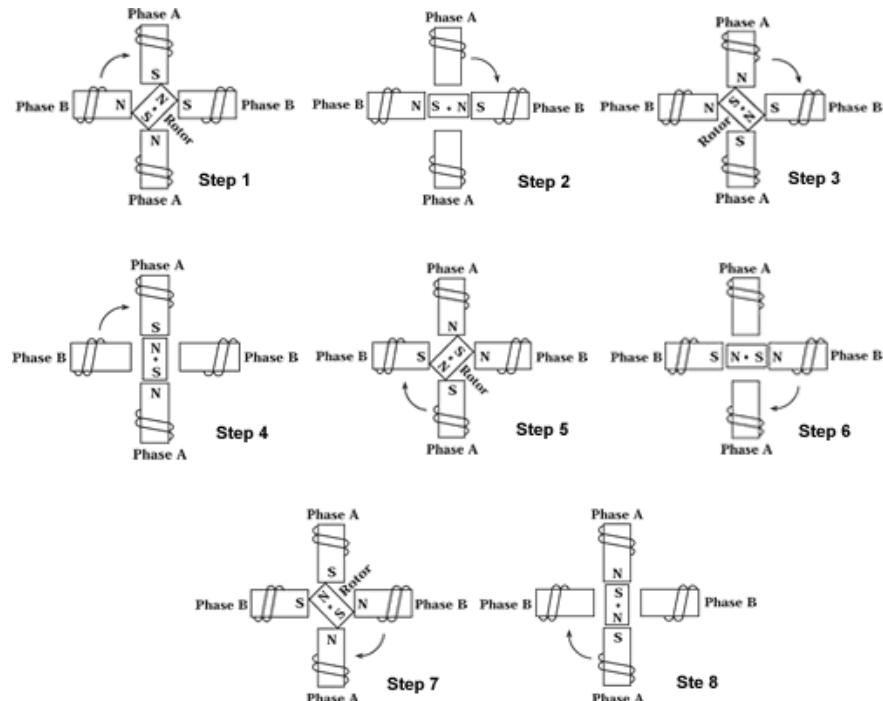


Half-stepping – 90° step angle is reduced to 45° with half-stepping.

شكل 5-10 دوران المحرك بنصف خطوة مع التوصيل

Hybrid stepper motor


3-5 محركات الخطوة الهجين:

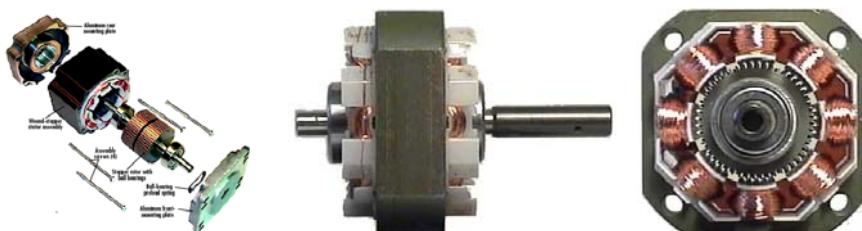

شكل 5-11 محرك الخطوة من النوع الهجين

هذا النوع من المحركات يجمع بين مزايا محرك الخطوة ذي المانعة المتغيرة ومحركات الخطوة ذات الأقطاب المغناطيسية الدائمة. وتركيبها كما هو في الشكل 5 - 11 ، القطب الثابت مكون من مجموعتين، كل مجموعة مكونة من قطبين، ملفات أقطاب المجموعة الواحدة موصولة على التوالي، لثكون عند تغذيتها بتيار مستمر قطب شمالي وآخر جنوبى. الدوار مثبت عليه مغناطيس دائم في اتجاه محوره، يوجد على كل طرف من أطراف الدوار قطعة من الحديد، بها عدة أسنان، بحيث تكتسب


جميع الأسنان عند أحد طرفي الدوار قطبية مغناطيسية شمالية، وتكتب الأسنان التي عند الطرف الآخر للدوار قطبية جنوبية، مجموعة الأقطاب الشمالية مرتبة بحيث تحرف بنصف خطوة، عن مجموعة الأقطاب الجنوبية. التمازج بين أي منمجموعات الثابت وكل منمجموعات الأقطاب الدوار، يجعل من الواضح أن تسلك كل مجموعة أقطاب للدوار السلوك نفسه مع أحد قطبي الثابت، أي أنه عند تغذية المجموعة (A-A')، فإن العلاقة بين القطب الشمالي A ومجموعة الأقطاب الجنوبية للدوار، هي نفس العلاقة بين القطب الجنوبي A' ومجموعة الأقطاب الشمالية للدوار، ويمكن ذكر العلاقة نفسها عند تغذية المجموعة (B-B')

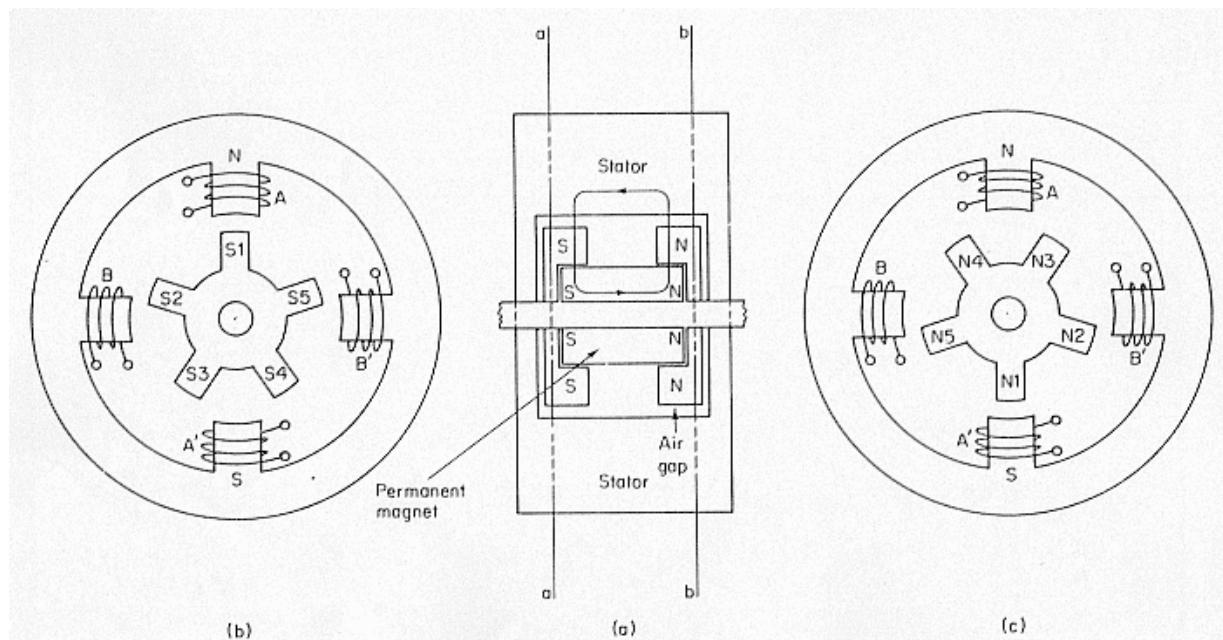

شكل 12-5 محرك الخطوة من النوع الهجين

لكي يخطو المحرك خطوة محددة، ويثبت في وضع محدد بدقة، يمكن فهمها بفحص الرسومات التوضيحية في الشكل 12-5 . نقطة البداية عندما تغذي المجموعة (A-A') بالتيار المستمر في الاتجاه الموجب، أي أن يكتسب القطب (A) قطبية شمالية والقطب المقابل له (A') قطبية جنوبية، بينما تظل المجموعة (B-B') بدون تغذية، يتخذ الدوار الوضع المبين في الشكل ويظل مستقراً في هذا الوضع، طالما استمرت تغذية المجموعة (A-A')، فإذا فصلت المجموعة (A-A') وتغذيت المجموعة (B-B') بقطبية موجبة، أي بحيث يكون القطب (B) قطب شمالي، والقطب (B') قطب جنوبى، فسيخطو الدوار خطوة كاملة ثمانية عشرة درجة (18°) ضد اتجاه عقارب الساعة، ويستقر في الوضع المبين في الشكل 12-5 يخطو المحرك خطوة أخرى ضد عقارب الساعة إذا فصلت المجموعة (B-B') ووصلت

المجموعة (A-A') مرة أخرى ولكن بقطبية سالبة الشكل 13-5 وهكذا.

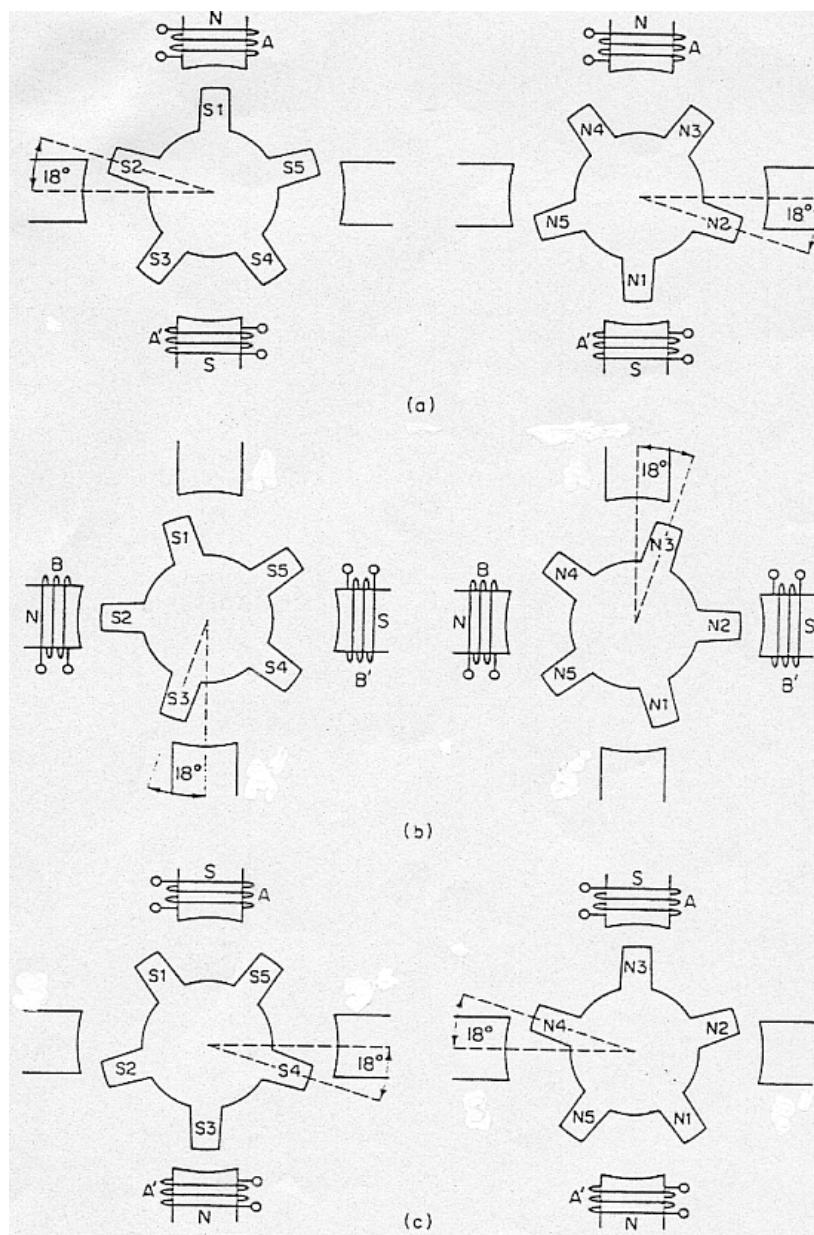

شكل 13-5 كيفية عمل محرك الخطوة المجنين

Stepper Motor Drive Circuits


4-5 دوائر التحكم في محركات الخطوة

تتكون الدوائر الإلكترونية للتحكم في محركات الخطوة من عنصرين اساسيين كما هو مبين في الشكل شكل 14-5: وهم:

- دائرة التحكم (دائرة منطقية أو حاكم دقيق) Microcontroller


● دائرة الكترونيات القوى Driver

Basic Step Motor System

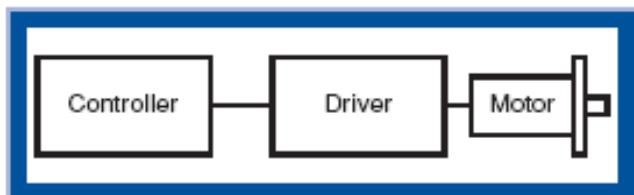


شكل 14-5 عملية التحكم

من انواع دوائر التحكم الإلكترونية باستعمال اربع ديودات مع قلاب كما هو مبين في الشكل التالي و ما يسمى بقنطرة H-bridge

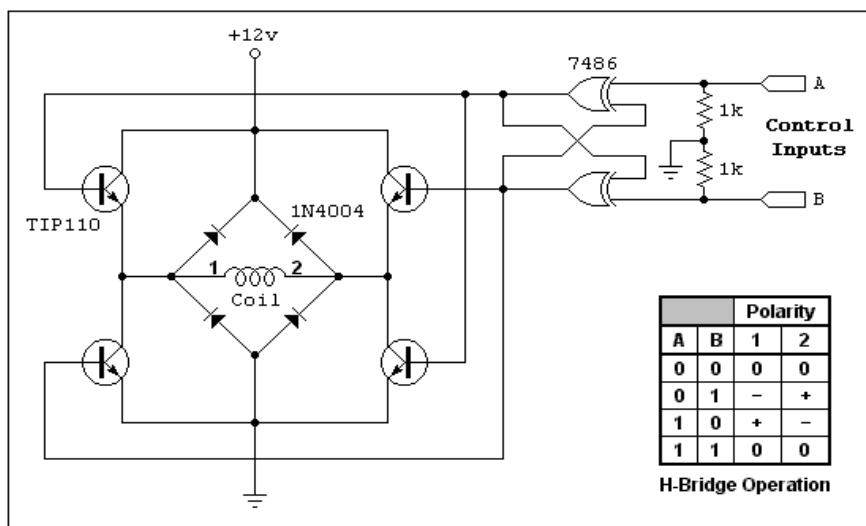

شكل 15-5 قنطرة H-bridge


5-1-4-5 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو الممانعة المتغيرة

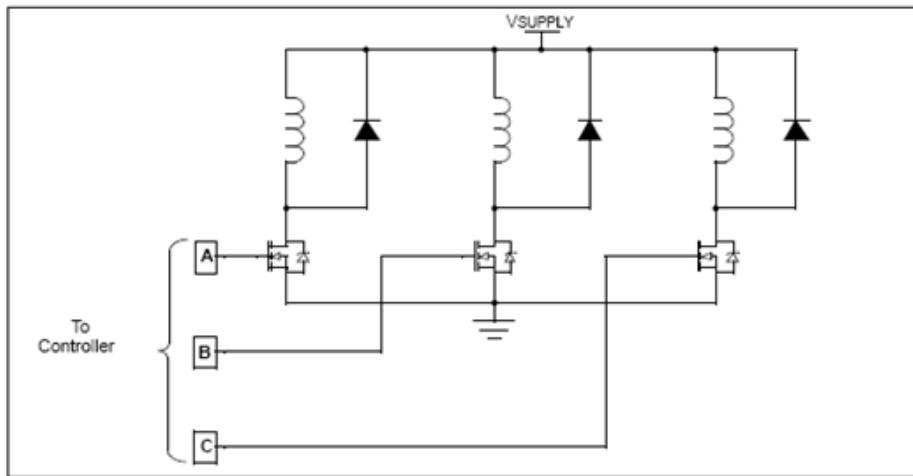

شكل 16-5 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو الممانعة المتغيرة

محركات الخطوة ذو الممانعة المتغيرة يتكون من عدة ملفات من ثلاثة إلى خمسة. تكونوا هذه الملفات في حالة تغذية أو منفصلة بطريقة منطقية لتشغيل المOTOR. الشكل 16-5 يبين أحد الدوائر لتشغيل هذا النوع من المحركات. الديodiات الصغيرة تحمي الطرنزيستور MOSFET لحمايةه عند فصله من التيار.

4-5-2 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو القطب الواحد Unipolar

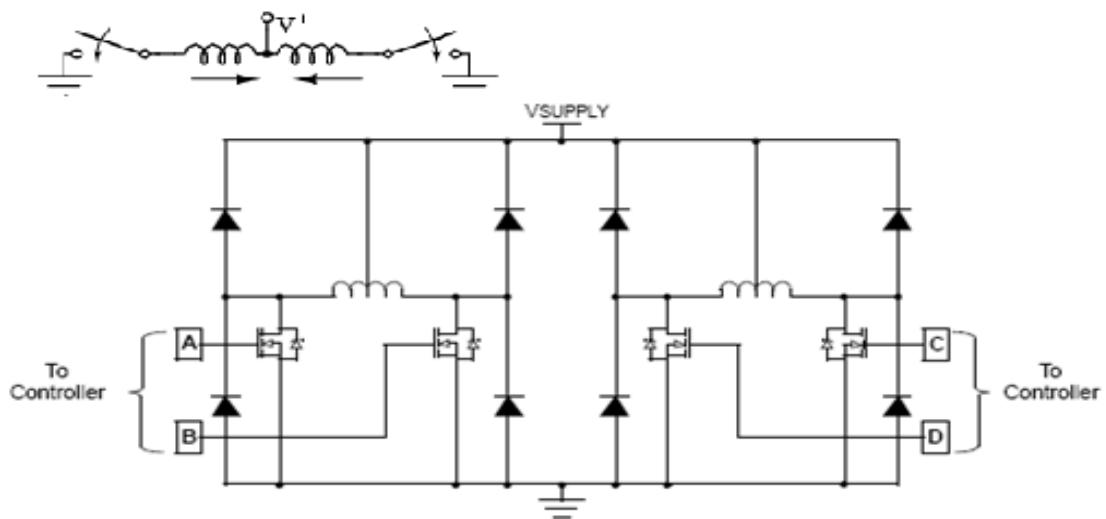


شكل 17-5 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو القطب الواحد

هذا النوع من الدوائر شبيه بدوائر تحكم محركات الخطوة ذو الممانعة المتغيرة

Bipolar

4-5-3 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو القطبين

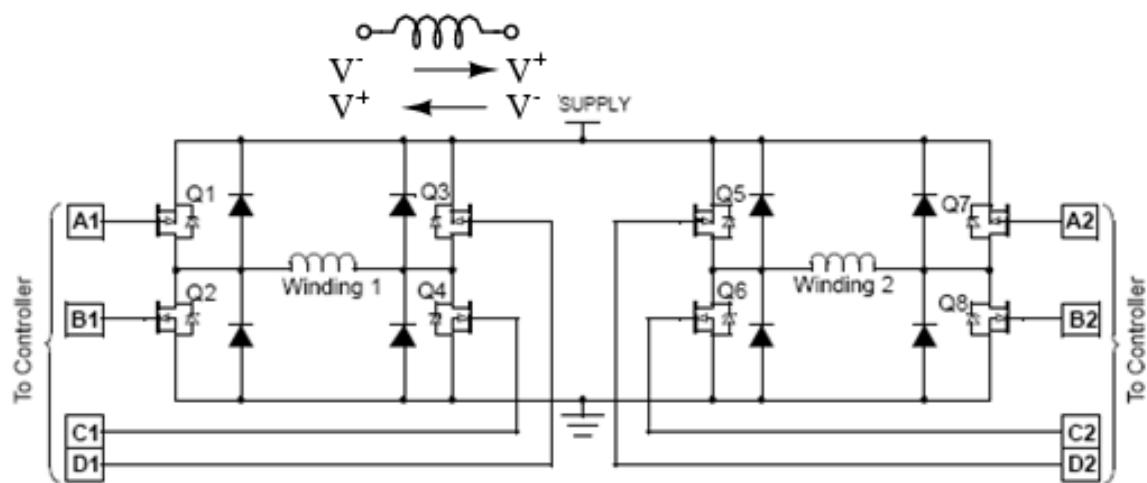


شكل 5-18 دوائر التحكم في محرك الخطوة ذو القطبين

Microstepping


4-4-5 دوائر التحكم في محرك ذي الخطوات الدقيقة

تستعمل هذه المحركات في حالة الحاجة إلى دقة كبيرة في السرعة والزاوية وذلك بالتحكم في تدفق التيار في الملفات كما هو مبين في الشكل 5-19.

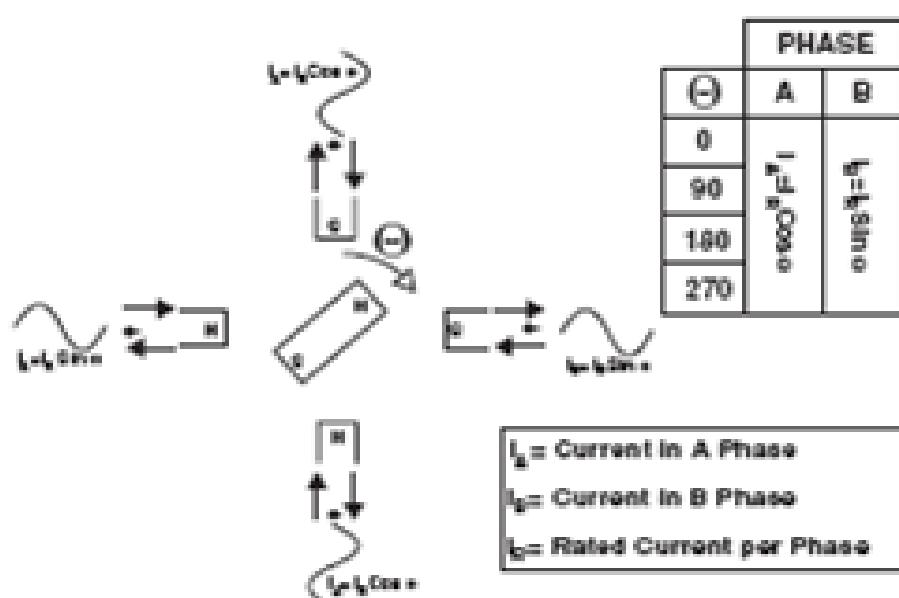

شكل 5-19 طريقة عمل محرك ذي الخطوات الدقيقة

يمكن استعمال الحاكمات الدقيقة للتحكم في هذا النوع من المحركات كما هو في الشكل 20-5.

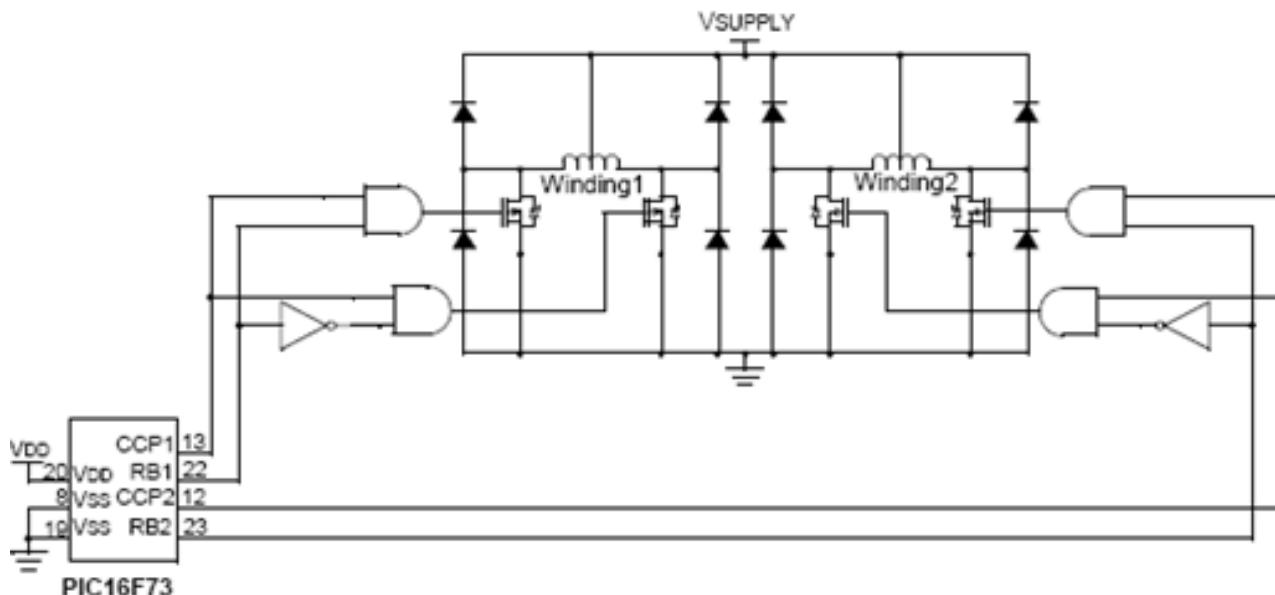

شكل 20-5 استعمال الحاكمات الدقيقة

اختبار ذاتي : أختبر الإجابة أو الإجابات الصحيحة

س 1 : في المحركات متدرجة الحركة ذات الممانعة المغناطيسية المتغيرة
أ. يتركب الدوار من اسطوانة دائرية.

- ب. يتركب الدوار من اسنان بارزة.
ج. توجد ملفات متغيرة على الدوار
د. توجد ملفات متغيرة على الثابت.

س 2 : في المحركات متدرجة الحركة ذات الأقطاب المغناطيسية المتغيرة
أ. توجد أقطاب مغناطيسية دائمة على الدوار.

- ب. توجد أقطاب مغناطيسية دائمة على الثابت.
ج. توجد أقطاب مغناطيسية دائمة على كل من الثابت والدوار.
د. توجد ملفات دائمة على الدوار.

س 3 : في محركات الممانعة المتغيرة يجب أن يكون عدد مجموعات الثابت
أ. مجموعتين فقط.

- ب. ثلاث مجموعات فقط.
ج. أكثر من مجموعتين.
د. أكثر من ثلاث مجموعات.

س 4 : يتم تغذية مجموعتين من مجموعات الثابت لمحرك الخطوة في نفس الوقت بالتالي وذلك
أ. لعكس اتجاه دوران المحرك.

- ب. للحصول على عزم أكبر.
ج. لدوران المحرك بخطوة كاملة.
د. لدوران المحرك بنصف خطوة.

س 5 : مجموعات العضو الثابت لمحرك الخطوة ملفوفة بملفات كي تعطي مجال مغناطيسي بحيث تكون
أ. جميع الأقطاب لها نفس القطبية.

- ب. الأقطاب المجاورة لها نفس القطبية.
ج. الأقطاب المجاورة مختلفة في قطبيتها.

أسئلة وتمارين متعددة :

س 1 : كيف يمكن التفريق بين محركات الخطوة ذات الممانعة المتغيرة وذات الأقطاب الدائمة.

س 2: كيف تحسب خطوة محرك الخطوة.

س 3 : اذكر أمثلة لاستخدامات المحركات متدرجة الحركة.

س 4: كيف يتم عكس إتجاه دوران محرك الخطوة.

س 5 : إوصف مع الرسم شكلين مختلفين من اشكال محركات الخطوة ذات الممانعة المتغيرة.

س 6 : إوصف مع الرسم شكلين مختلفين من اشكال محركات الخطوة ذات الأقطاب الدائمة.

تمرين 5-1 : محرك الخطوة المبين بالشكل 21-5 من النوع ذو الممانعة المغناطيسية المتغيرة، العضو الثابت يحتوي على أربع مجموعات من الأقطاب، كل مجموعة بها قطبين، الدوار يحتوي على ست أسنان، المطاوب:


أ. حساب خطوة المحرك.

ب. التسلسل المنطقي لتفعيل المجموعات، بحيث يدور المحرك مع عقارب الساعة، بخطوة كاملة.

ج. التسلسل المنطقي لتفعيل المجموعات، بحيث يدور المحرك مع عقارب الساعة، بنصف خطوة.

د. موجات الجهد المغذى للمجموعات في الحالتين ب، ج.

هـ. هل يمكن استبدال الدوار باخر، ذو أقطاب مغناطيسية دائمة؟ ولماذا؟

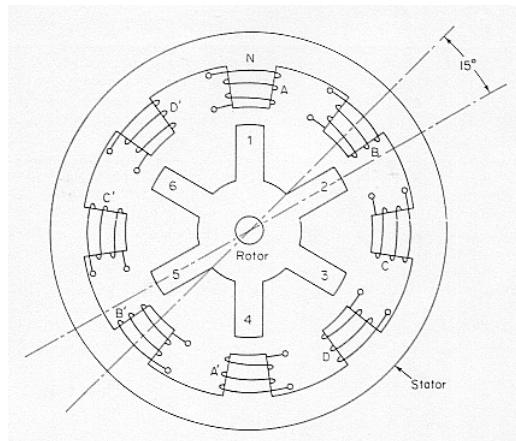

شكل 21-5


تمرين 5-2: للmotor متدرج الحركة من النوع الهاجين، المبين بالشكل 22-6 ، أوجد:

أ. خطوة المحرك

ب. الجدول المنطقي لحركة المحرك بخطوة كاملة ضد عقارب الساعة، وموحات الجهد الموصى بالمجموعات.

ج. اثبت أن الدوار متزن بالوضع المبين بالشكل.

د. أحسب قيمة العزم المولى، عند فصل المجموعة 1 وتغذية المجموعة 2، بدالة أقصى عزم.

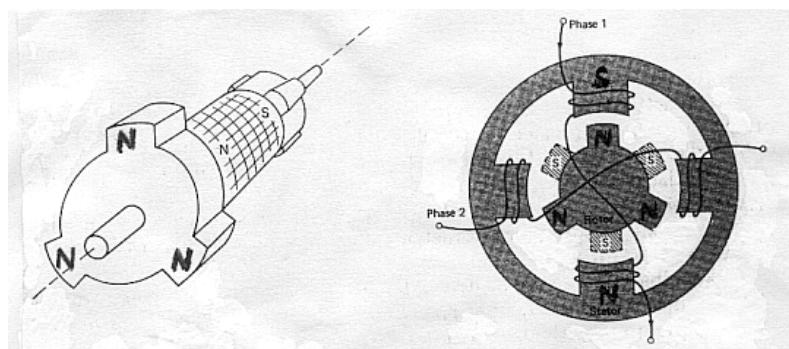

شكل 22-5

آلات كهربائية للأجهزة الطبية (نظري)

الحركات الحثية

اسم الوحدة: المركبات الحثية أحادية الوجه

الجذارة: معرفة أنواع وتركيب وخواص المركبات الحثية أحادية الوجه وطرق بدء حركتها واستخداماتها.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

5. معرفة تركيب وكيفية عمل الأنواع المختلفة من المركبات الحثية أحادية الوجه.
6. معرفة استخدامات المركبات الحثية أحادية الوجه.
7. التمييز بين الطرق المختلفة لبدء الحركة ومميزات كل منها.
8. معرفة منحنيات الخواص لأنواع المركبات الحثية أحادية الوجه.
9. فهم كيفية تحليل المجال المغناطيسي إلى مجالين دوارين كأساس لحساب العزم المترولد.
10. حساب العزم والمفقودات والكافاءة للمركبات الحثية أحادية الوجه.


الوقت المتوقع للتدريب: 4 ساعات.

متطلبات الجذارة:

مقرر هندسة كهربية.

6-1 نظرية عمل المحركات الحثية

تتركب المحركات الحثية أحديه الوجه، من العضو الثابت، وعضو دوار ذو قفص سنجاري، الملفات أحديه الوجه موزعة في مجاري العضو الثابت، بطريقة تجعلنا نحصل على منحني جيبي، لكتافة الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية. ليس لهذه المحركات عزم لبدء الحركة، ولكن إذا بدأت حركتها بأي وسيلة معاونة فسوف تستمر في الدوران في نفس اتجاه الدوران الذي بدأت فيه.

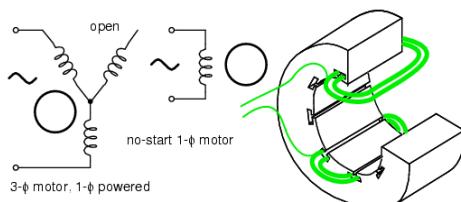


شكل 6-1 كيفية تحليل

القوة الدافعة المغناطيسية تولد مجالاً مغناطيسياً، له نفس خواص التوزيع الجيبي في الثغرة الهوائية، والتناسب الجيبي مع الزمن، ويمكن تمثيله رياضياً بالمعادلة (1-7)


$$B_1 = B_{1\max} \cos(\omega t) \cdot \cos \theta = \frac{1}{2} B_{1\max} \cos(\theta - \omega t) + \frac{1}{2} B_{1\max} \cos(\theta + \omega t) \quad 6-1$$

حيث يمثل الحد الأول المعادلة 6-1 مجالاً مغناطيسياً جيبياً دائرياً ذو كثافة عظمى $B_{1\max}$ ، كما يمثل الحد الثاني مجالاً مغناطيسياً جيبياً دائرياً آخر بنفس الكثافة العظمى، ويدور المجالين في اتجاهين متضادين بنفس السرعة الزاوية (ω) حول محيط الثغرة الهوائية كما هو مبين في الرسم التوضيحي في الشكل 6-2.

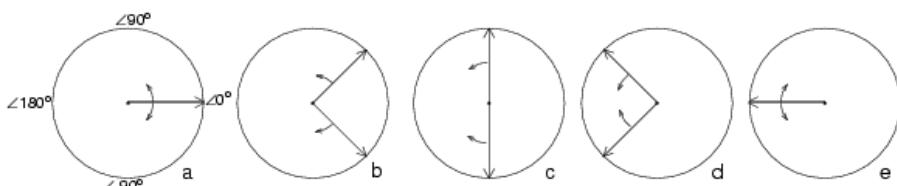

شكل 6-2: كيفية تحليل المجال النابض إلى مجالين دوارين متضادين

من منحني العلاقة بين العزم والسرعة، لكل من المجالين، نستطيع الحصول على منحني خواص المحرك الحثي أحدي الوجه، كما هو مبين بالشكل 3-6

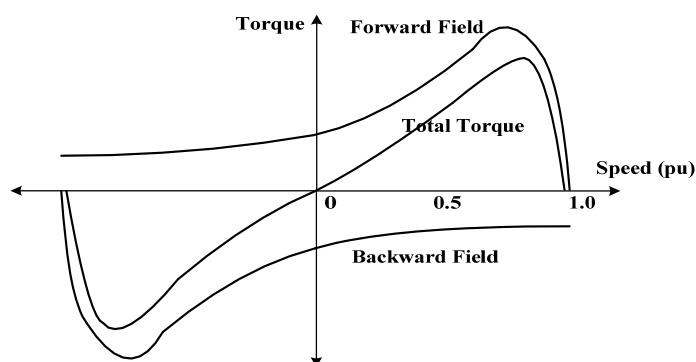

شكل 6-3 منحني العزم مع السرعة للمجالين الأمامي والخلفي.

عند دور العضو الدوار للmotor بسرعة دورانية مقدارها N في اتجاه دوران المجال الأمامي، والذي يدور بسرعة التزامن N_s ، فإن الانزلاق الأمامي يكون مساوياً إلى

$$S_f = S = (N_s - N) / N_s \quad 6-2$$

ويكون معامل الانزلاق للمجال الخلفي S_b مساوياً:

مثال 1-6

motor حيث أحادي الوجه، $230V$ ، $60Hz$ ذو زوجين من الأقطاب ($2p = 4$) يعمل عند الحمل الكامل بانزلاق مقداره $s = 0.04$ احسب:

i. الانزلاق للمجال الخلفي S_b

ii. سرعة التزامن N_s

iii. سرعة المotor عند الحمل الكامل.

الحل:

i. الانزلاق للمجال الخلفي ($S_b = 2 - s = 2 - 0.04 = 1.96$)

$$\text{i-} \text{ Slip for the backward field} \equiv S_b = 2 - s = 2 - 0.04 = 1.96$$

$$\text{ii - The synchronous speed} \equiv N_s = \frac{60 \times f}{p} = \frac{60 \times 60}{2} = 1800 \text{ rpm}$$

$$\text{iii - The motor speed} \equiv N = (1-s)N_s = 0.96 \times 1800 = 1728 \text{ rpm}$$

طرق البدء ومتغيرات الخواص للمحركات الحثية أحادية الوجه :

المحركات الحثية أحادية الوجه تصنف طبقاً للطريقة المستخدمة لبدء حركتها، كما يطلق عليها أسماء تصف الطريقة التي استخدمت لبدء حركتها، فيما يلي نتناول وصف لأنواع المحركات الحثية أحادية الوجه الشائعة الاستخدام:


Split-Phase Motor

6-2 المحرك مشطور الوجه :

المotor المشطور الوجه يحتوي على ملفين بالعضو الثابت، الأول هو الملف الرئيسي، والثاني هو الملف المساعد (أو ملف بدء الحركة)، كل من هذين الملفين موزع في مجاري العضو الثابت، بحيث تكون الزاوية بين محوري الملفين تسعة درجة كهربائية في الفراغ،

شكل 6-4 كيفية توصيل ومخطط المتجهات عند بدء الحركة
للمحرك مشطور الوجه.

من الشكل 6-4 فإن تيار الملفات المساعدة متقدم عن تيار الملفات الرئيسية، لذا المجال الكلي للعضو الثابت يصل إلى قيمته العظمى على محور الملفات المساعدة أولاً، ثم بعد ذلك على محور الملفات الرئيسية. بما أن تيار الملفين يمثل نظام ثقائي الوجه غير متزن، والمحرك يكافئ محرك ذو وجهاً غير متزن، فينشأ مجال مغناطيسي دوار، ينبع عنه عزم دوران يتسبب في بدء دوران المحرك. شكل 6-5 كيفية

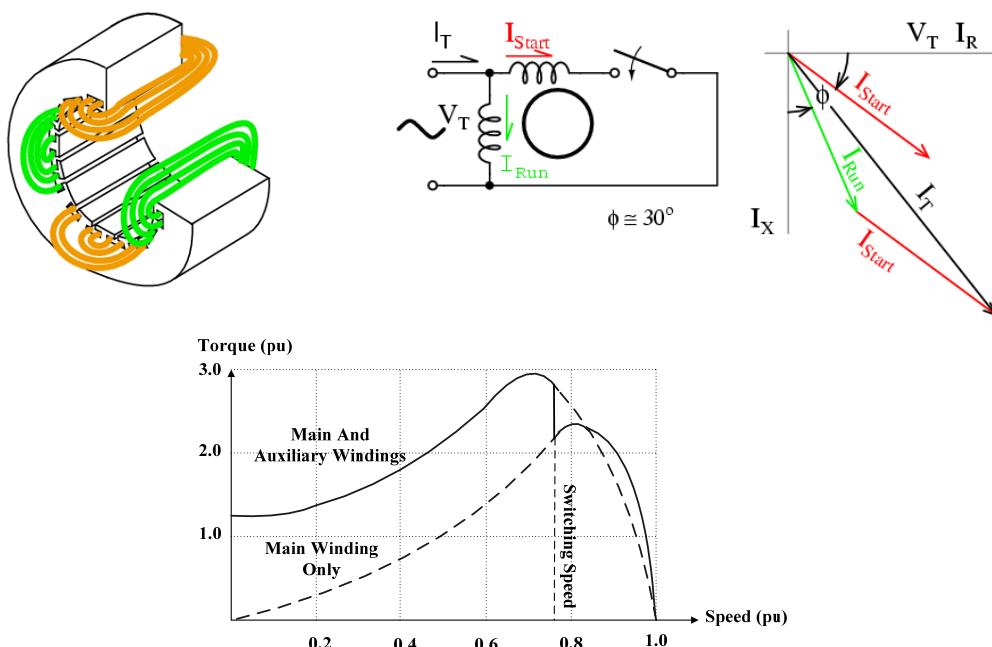

شكل 6-5 منحني العزم/السرعة المحرك مشطور الوجه.

بعد أن يبدأ المحرك حركته بالملفين معاً تفصل الملفات المساعدة، باستخدام مفتاح يعمل بقوة الطرد المركزي عندما تصل سرعة المحرك إلى حوالي خمسة وسبعين في المائة (75%) من سرعة التزامن، ويستمر المحرك بعد ذلك في الدوران بالملف الرئيسي فقط.

من خصائص المحركات ذات الوجه المشطور، أن لها عزم بدء حركة متوسط القيمة وتيار منخفض أثناء بدء الحركة، وتستخدم في المراوح والشفاطات ومضخات الطرد المركزي وفي الأجهزة المنزلية والمكتبية زو الطبية.

مثال 2-6:

محرك حي أحادي الوجه، $110\text{-}V$ ، 50 Hz من النوع مشطور الوجه، له الثوابت الآتية عند بدأ الحركة:

$$Z_m = 1.2 + j 25 \Omega \quad \text{معاولة الملف الرئيسي}$$

$$Z_a = 12 + j 5 \Omega \quad \text{معاولة الملف المساعد}$$

احسب عند بدأ الحركة : التيار في كل من الملف الرئيسي والملف المساعد، التيار الكلي للmotor، معامل القدرة، الفرق الزمني بين تياري الملف الرئيسي والملف المساعد.

الحل:

التيار في الملف الرئيسي

$$I_m = \frac{V_1}{Z_m} = \frac{110\angle 0}{1.2+j25} = \frac{110\angle 0}{25.03\angle 87.252} = 4\angle -87.252 \text{Amp.}$$

التيار في الملف المساعد

$$I_a = \frac{V_1}{Z_a} = \frac{110\angle 0}{12+j5} = \frac{110\angle 0}{13\angle 22.62} = 8.46\angle -22.62 \text{ Amp.}$$

التيار الكلي المسحوب من المصدر:

$$\begin{aligned} I_t &= I_m + I_a \\ I_t &= 4\angle -87.25 + 8.46\angle -22.62^\circ = (0.192 - j3.995) + (7.81 - j3,254) \\ &= 8.02 - j7.25 = 10.8\angle -42.11^\circ \text{ Amp.} \end{aligned}$$

معامل القدرة

$$\text{The power factor} = \cos(-42.11) = 0.742$$

الفرق الزمني بين تياري الملف الرئيسي والملف المساعد

$$\theta = \phi_m - \phi_a = -87.25 - (-22.62) = -64.63^\circ$$

I_m lags I_a by 64.62°

Capacitor Motors



6-3 المحركات ذات المكثفات:

يمكن أن تستخدم المكثفات لتحسين خواص وأداء المحرك الحثي أحادي الوجه، أثناء بدء الحركة أو أثناء التشغيل، أو كلاهما، حسب نوع المكثف المستخدم وطريقة توصيله.

Capacitor –Start Motor

نحصل الفارق الزمني بواسطة مكثف موصى على التوالى مع الملفات المساعدة، كما هو مبين بالشكل 6-6. في هذه الحالة أيضاً، يفصل الملف المساعد بعد بدء الحركة، تماماً كما يحدث في النوع السابق،

شكل
6-6
منحد
ر العزم/
السر
عة
للمح
رك ذو
مكثف
البدء

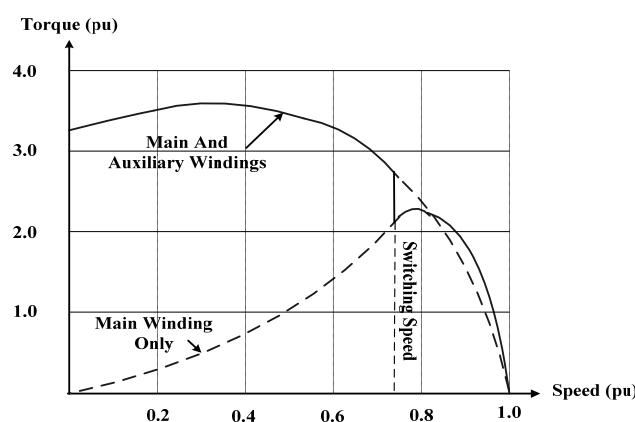
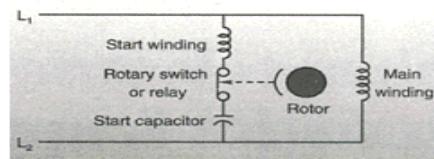


يستخدم هذا النوع من المحركات في الضواغط والمضخات وفي الأجهزة الطبية التي تتطلب عزم كبير لبدء حركتها.

Permanent-Capacitor Motor

6-3 المحرك ذو المكثف الدائم:

في المحرك ذو المكثف الدائم تظل الملفات المساعدة عاملة مع الملفات الرئيسية أثناء التشغيل المستمر للmotor، فيمكن تبسيط تركيب المحرك، بالاستغناء عن مقناح الطرد المركزي، المشار إليه في الحالتين السابقتين. الشكل 6-7. يبين كيفية توصيل الملفات مع منحني خواص المحرك.

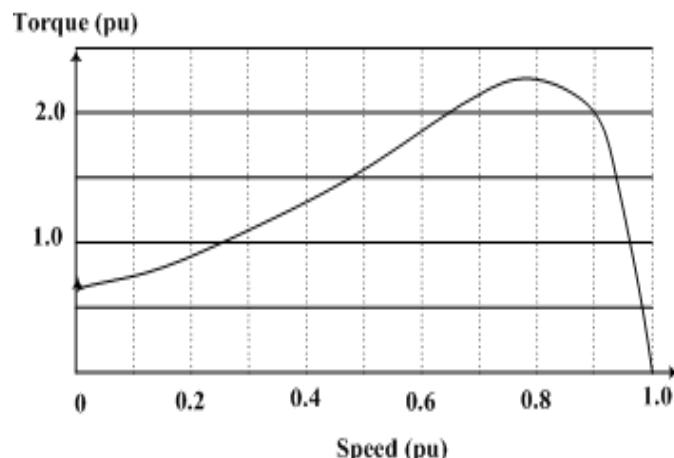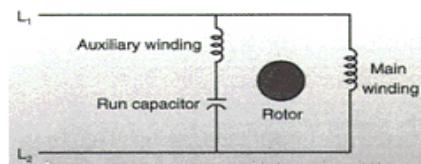

winding when motor reaches running speed.

شكل 6-7 منحني العزم/السرعة للمحرك ذو المكثف الدائم

تصمم الملفات المساعدة والمكثف على أساس التشغيل المستمر، وبحيث يصبح المحرك مكافئ لمحرك مثالي ذو وجهين عند حمل بعینه، فيختفي وجود المجال الخلفي مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة، كما تختفي أيضاً الضجة التي كان يسببها المجال الخلفي، فتكون النتيجة محركاً هادئاً الصوت أثناء التشغيل، كما يؤدي استخدام المكثف الدائم إلى تحسين معامل القدرة أثناء التشغيل. يستخدم هذا النوع من المحركات في التطبيقات التي تتطلب هدوءاً في الصوت أثناء تشغيلها.

3-3-6 المحرك ذو المكثفين:

المotor ذو المكثفين يستخدم مكثفين أحدهما أثناء فترة البدء فقط، والآخر يستمر عمله أثناء التشغيل المستمر للمotor. يبين الشكل 6-8 طريقة توصيل هذين المكثفين، كما يبين منحني خواص المحرك،

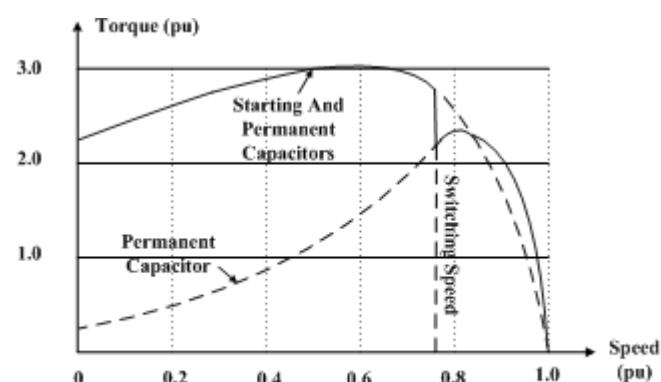
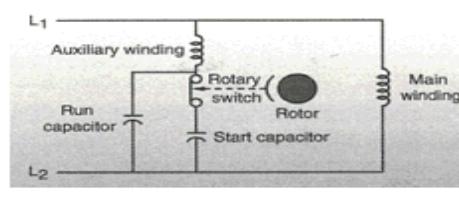


Figure-4. Capacitor-start/capacitor-run motor. Combines best of capacitor-start/induction-run and permanent split switch is the price of best performance.

شكل 6-8 كيفية توصيل و خواص المحرك ذو المكثفين

يعتبر هذا النوع من المحركات أكثر كلفة من الأنواع السابقة، ويستخدم في التطبيقات الطبية التي تتطلب تشغيلًا هادئًا مع عزم كبير لبدء الحركة.

مثال 3-6

محرك ثي أحادي الوجه، من النوع ذو مكثف بدء الحركة، جهده 127 فولت وتردد 60 هيرتز، ثوابت الملفات الرئيسية والمساعدة عند بدء البداء:

$$Z_m = 4.2 + j3.8 \quad \Omega \quad Z_a = 8.8 + j3.2 \quad \Omega$$

احسب قيمة مكثف البداء اللازم للحصول على زاوية مدارها تسعون درجة كهربائية بين تياري الملفات الرئيسية والمساعدة عند بدء الحركة.

الحل:

زاوية معاوقة الملفات الرئيسية:
زاوية معاوقة الملفات المساعدة يجب أن يكون:

$$\phi_m = \tan^{-1} \left(\frac{3.8}{4.2} \right) = 42.14^\circ \quad \phi_a = 90 - \phi_m = 47.86^\circ$$

ممانعة المكثف X_c يجب أن تتحقق العلاقة:

$$\tan^{-1} \left(\frac{X_c - 3.2}{8.8} \right) = 47.86 \rightarrow \frac{X_c - 3.2}{8.8} = \tan(47.86) = 1.1 \rightarrow X_c = 1.1 \times 8.8 + 3.2 = 12.93 \Omega$$



سعة المكثف يمكن حسابها من

$$X_c = \frac{1}{\omega \cdot c} = \frac{1}{2\pi f c} \rightarrow c = \frac{1}{12.93 \times 377} = 205 \mu F$$

Shaded-Pole motor

6-4 المحرك ذو الوجه المظلل:

يتكون العضو الثابت لهذا المحرك من أقطاب بارزة ملفوف عليها ملفات الثابت، كل قطب مقسوم إلى جزئين بواسطة مجاري صغير، حيث يتم إحاطة (تطويق) جزء من كل قطب بلفة مقصورة من النحاس، تسمى الملف المظلل (Shading Coil)، كما هو موضح بالشكل 6-9.

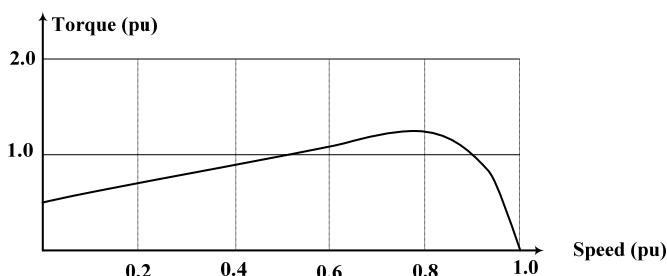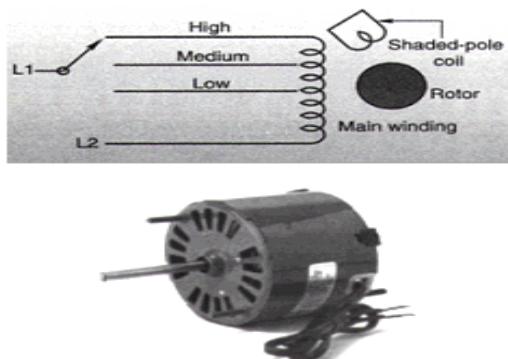

شكل 6-9 تركيب وخواص المحرك ذو الوجه المظلل

تتولد في الملف المظلل تيارات بفعل جزء المجال المغناطيسي المتشابك معه، تؤدي إلى تأخير محصلة المجال المغناطيسي لهذا الجزء من القطب (الجزء المظلل) زمنياً عن المجال المغناطيسي في الجزء الآخر، نتيجة لذلك يتكون مجال مغناطيسي دوار يتحرك من الجزء غير المظلل باتجاه الجزء المظلل من القطب، مما ينشأ عنه عزم دوران صغير يعمل على دوران المحرك. وبين الشكل 6-9 تركيب المحرك، كما وبين منحني العلاقة بين العزم والسرعة. يتميز هذا المحرك برخص الثمن وبساطة التركيب، ويستخدم في المراوح الصغيرة ومضخات المياه المستخدمة في المكيفات الصحراوية وغسالات الملابس.

اختبار ذاتي : أختبر الإجابة أو الإجابات الصحيحة.

س 1 : ملف بدء الحركة (الملف المساعد) للحرك أحادي الوجه ذو الوجه المشطور ، موجود في
أ. الدوار.
ب. الثابت.

ج. المنتج.
د. المجال.

س 2 : من خواص الحركات أحادية الوجه أنها
أ. لا تحتاج لوسيلة بدء حركة.
ب. تحتاج لوسيلة بدء حركة.
ج. بها ملف واحد فقط.
د. تدور في إتجاه واحد فقط.

س 3 : بعد فصل ملفات بدء الحركة في الحركات أحادية الوجه من مصدر التغذية يستمر الحرك في الدوران بالملف فقط.
أ. الدوار.
ب. المساعد.
ج. الرئيسي.
د. التشغيل.

س 4 : لو ترك ملف بدء الحركة موصلاً أشلاء تشغيل المحرك أحادي الوجه فسوف
أ. يسحب المحرك تيار كبير من المصدر.
ب. يدور المحرك بسرعة كبيرة.
ج. يدور المحرك بسرعة بطيئة.
د. تحدث شرارة كهربائية.

س 5 : يمكن عكس اتجاه دوران الحركات الحية أحادية الوجه ب.....
أ. عكس أطراف ملفاته.
ب. عكس أطراف الملف المساعد فقط.
ج. عكس أطراف الملف الرئيسي فقط.
د. عكس أطراف مصدر التغذية.

٥. جميع ما سبق.

س 6 : في المحرك ذو مكثف بدء الحركة، يوصل المكثف على التوالي مع الملف
أ. المساعد.

ب. الرئيسي.

ج. الدوار.

د. التشغيل.

س 7 : المحرك ذو المكثف الدائم لا يحتوي على
أ. مفتاح الطرد المركزي.

ب. ملف بدء الحركة.

ج. القفص السنجمي.

د. الملف الرئيسي.

س 8 : المكثف المستخدم لبدء الحركة في المحرك ذو المكثفين، يكون من النوع
أ. الورقي المشبع بالزيت.

ب. ذو السائل الكهربائي.

ج. الهوائي.

د. السيراميك.

س 9 : جميع الجُمل الآتية والتي تخص المحرك ذو الوجه المظلل صحيحة ما عدا.

أ. يدور المحرك باتجاه من القطب غير المظلل إلى القطب المظلل.

ب. كفاءة المحرك ردئه جداً.

ج. معامل القدرة منخفض.

د. له عزم كبير لبدء الحركة.

أسئلة وتمارين متعددة:

- 1-6 : لماذا تحتاج الحركات أحاديد الوجه لوسيلة مساعدة لبدء حركتها؟ وضح إجابتك بالرسم.
- 2-6 : عدد الطرق المختلفة المستخدمة لبدء حركة الحركات أحاديد الوجه.
- 3-6 : ما هي أهم مميزات المحرك ذو مكثف بدء الحركة مقارنًة بالمحرك مشطور الوجه؟
- 4-6 : ما هي أهم مميزات المحرك ذو المكثف الدائم مقارنًة بالمحرك مشطور الوجه؟
- 5-6 : ما هي أهم مميزات المحرك ذو المكثفين مقارنًة بالمحرك ذو المكثف الدائم؟
- 6-6 : في أي التطبيقات تستخدم الحركات الحية أحاديد المرحلة؟ أعط أمثلة لاستخدام كل نوع من أنواع الحركات.

- تمرين 1-6 : محرك حي أحادي الوجه, 230-V, 50-Hz ذو ستة أقطاب ($6 = 2p$) يعمل عند الحمل الكامل بانزلاق مقداره $s = 0.05$ احسب:
- i. الانزلاق للمجال الخلفي (s_b).
 - ii. سرعة التزامن N_s .
 - iii. سرعة المحرك عند الحمل الكامل.
- تمرين 2-6 : محرك حي أحادي الوجه من النوع ذو مكثف بدء الحركة، جهده 120V وتردد 60Hz ، ثوابت الملفات الرئيسية والمساعدة عند البدء: احسب قيمة مكثف البدء اللازم للحصول على زاوية مقدارها ثمانون درجة كهربائية (80°) بين تياري

$$Z_m = 4.2 + j3.6 \Omega$$

$$Z_a = 8.4 + j3.0 \Omega$$

الملفات الرئيسية والمساعدة عند بدء الحركة.

- تمرين 3-6 : محرك حي أحادي الوجه، 130-V, 60 Hz من النوع مشطور الوجه له الثوابت الآتية، عند بدء الحركة:

$$Z_m = 1.2 + j26 \Omega \quad \text{معاونة الملف الرئيسي}$$

$$Z_a = 12.5 + j6 \Omega \quad \text{معاونة الملف المساعد}$$

احسب عند بدء الحركة : تيار الملف الرئيسي، تيار الملف المساعد، التيار الكلي للmotor، معامل القدرة، القدرة الداخلية، الزاوية بين تياري الملف الرئيسي والملف المساعد.

- 1- Electric Machines: G. R. Slemon and A. Straughan, Eddison-Weslley, 1980
- 2- Electrical Machines and Transformers-Principles and applications; P. F. Ryff, D. Platnick, and J. A. Karnas, Printice Hal
- 3- Power Electronics and Motor Control: W. Shepherd, L.M. Hulley, and D.T. W Liang, Cambridge, 1995
- 4- Electric Motors and Drives: Fundamentals, types and applications, Austin Hughes, Heinemann Newnes, 1990

a. حقيبة آلات كهربائية صغيرة القدرة - قسم التقنية الكهربية - إدارة المناهج والتطوير - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
b. حقيبة آلات التيار المستمر والمحولات - قسم التقنية الكهربية - إدارة المناهج والتطوير - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

C. حقيبة التحكم الإلكتروني في الآلات - قسم التقنية الكهربية - إدارة المناهج والتطوير - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المحتويات

مقدمة

تمهيد

الدوائر المغناطيسية 1

1	تعريفات هامة:	1 - 1
2	التاوتر بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية	2 - 1
7	المقاديد الحديدية	3 - 1
8		

الحوارات الكهربائية 2

13	نظرية عمل المحول وتركيبه	1 - 2
14	المحول المثالى:	2 - 2
16	المحول الفعلى:	3 - 2
20	معامل التنظيم للمحول	4 - 2
25	حساب عناصر الدائرة المكافأة	5 - 2
26	المفقودات والكافأة	6 - 2
28	المحول الذاتي	7 - 2
30		

محركات التيار المستمر 3

34	تركيب آلات التيار المستمر	1 - 3
35	معادلة القوة الدافعة الكهربائية	2 - 3
37	العزم الكهرومغناطيسي	3 - 3
38	محركات التيار المستمر	4 - 3
40	أنواع المحركات	5 - 3
41	المفقودات والكافأة	6 - 3
49		

التحكم في محركات التيار المستمر 4

53	التدوير باستخدام الموحدات أحادية الوجه المحكومة	1 - 4
56	موحد أحادي الوجه نصف موجة محكم	1 - 1 - 4
55	موحد أحادي الوجه موجة كاملة نصف محكم	2 - 1 - 4
59		

62	موحد أحادي الوجه موجة كاملة محكم	-1 -4
65	الموحد المزدوج أحادي الوجه	-1 -4
68	<u>التحكم في سرعة المحرك باستخدام المقطعات</u>	2 -4
70	الفرملة بإعادة التوليد	3 -4
74	الفرملة الديناميكية (الفرملة باستخدام مقاومة	4 -4
76	الفرملة بإعادة التوليد واستخدام مقاومة معا	5 -4
85	<u>محركات الخطوة</u>	5
86	محركات الخطوة	1 -5
87	محركات الخطوة ذات الممانعة المغناطيسية المتغيرة	2 -5
92	محركات الخطوة المجنين	3 -5
94	دوائر التحكم في محركات الخطوة	4 -5
101	<u>الحركات الحثبية أحادية الوجه</u>	6
102	نظرية عمل الحركات الحثبية	1 -6
104	المحرك مشطور الوجه	2 -6
106	الحركات ذات المكثفات	3 -6
109	المحرك ذو الوجه المظلل	4 -6