

أ.د. محمد على حسن زينهم<sup>١</sup>

### ملخص

امدنا تاريخ الحضارة الاسلامية بالعديد من المنشآت الدينية. والقاهرة تحتل مركزاً مرموقاً في تاريخ هذه الحضارة. فهي تزدهم بالآثار الاسلامية والمساجد والجوامع ابتداء من العصر الايوبي ثم الفاطمي ثم المملوكي ثم العثماني واسرة محمد على. فمآذن وقباب المساجد التي تزينها محفورات الأرابيسك والتي نحتت بدقة بالغة من الداخل والخارج تصعد في سماءها. ويحتوي المسجد بالداخل

على اعمال الزخرفة والمشربية الخشبية والجص والزجاج المعشق والفسيفساء الرخامية وكلها تزين هذه المساجد (كتحفة أثرية فنية). والخامات المستخدمة في هذه الاعمال الفنية في العمارة الاسلامية زائفة او فانية بعوامل الزمن والتعرية. لذا يلزمها الكثير من اعمال الترميم والمعالجة. اضف إلى ذلك

اهتمام الدولة بترميم وتوسعه وتطوير هذه المساجد. فإذا لم يحقق بلورة وهدف علم الترميم والمحافظة

على التراث الانساني حتى نسعد البشرية بتراثها وتتفاخر الاجيال بعظمة الاجداد ودورهم الخلاق في عمل هذا التراث المعماري القائم. لثم طمس هذه الأعمال العظيمة من القاهرة وخرجت من المنظمات العالمية للحفاظ على التراث. ولذلك تم تحديد عدة اتجاهات للتجديد والتوسعة على أسس علمية سائمة بحلول الترميم التكنولوجية الفنية المتعارف عليها طبقاً للقواعد والمدارس العالمية التي تتناسب وهذه العمارة واستنباط حلول تكنولوجية وأساليب جديدة للبناء والتوسعات المطلوب اضافتها على هذا التراث الانساني مما تتفق وهذا البعد الفني الأثري حتى لا نخرج بإضافة قد تشوه المسجد الأثري القائم ولذلك كان هدف البحث هو تحديد اتجاهين: **الأول** في الترميم القائم على اسس معروفة من تأصيل وتاريخ وتحليل علمي وترميم وحفظ. و**الثاني** هو ابتكار اسلوب للتوسعات والتجديد يتناسب مع فكر وتصميم وخامات المسجد الأثري القديم وقد تم تطبيق اسلوب البحث في مسجد السيدة رقية والسيدة زينب ومسجد سيدي على زين العابدين رضي الله عنهم اجمعين.

<sup>١</sup> أستاذ بكاية الفنون التطبيقية - مقرر لجنة العمارة والفنون برابطة الجامعات الإسلامية - رئيس

مجلس إدارة A3R للتجميل المعماري والترميم

## مقدمة :

القاهرة تحتل مركزاً مرموقاً فى تاريخ الحضارة الإسلامية بالمنشآت الأثرية التى تزدهم بها . من مساجد وجوامع وبيوت منذ العصر الأيوبي ، ثم الفاطمي والمملوكي والعثماني والأسرة العلوية (أسرة محمد علي) وهذه الأعمال تحتوى على أشكال فنية كثيرة من الترقيم الدقيق سواء فى المآذن والقباب التى تزينها محفورات الأرابيسك المنحوتة بدقة بالغلة إلى جانب أعمال الزخرفة والخطوط العربية والمشربيات الخشبية والزجاج المعشق بالجص والرخام المزخرف والفسيفساء وكلها تعد تحف فنية أثرية فنية . يجب المحافظة عليها وترميمها بأسلوب علمي حيث أن أغلب هذه الأعمال الفنية فى العمارة الإسلامية زائلة أو فانية بعوامل الزمن والتعرية ، لذا يلزمها الكثير من أعمال الترميم والمعالجة ، اضعف إلى ذلك اهتمام الدولة بترميم وتوسعه وتطوير هذه المساجد ، فإذا لم يتحقق هدف علم الترميم والمحافظة على التراث الإنسانى حتى نسعد البشرية بتراثها وتتفاخر الأجيال بعظمة الأجداد ودورهم الخلاق فى عمل هذا التراث المعماري القائم . لثم طمس هذه الأعمال العظيمة وخرجت من المنظمات العالمية للحفاظ على التراث الإنسانى ولذلك يجب مراعاة البعد الأثرى فى الترميم حتى لا نخرج بإضافة قد تشوه المسجد أو المبنى الأثرى القائم بالفعل.

## هدف البحث : تحديد اتجاهين لعملية الترميم وعمليات التوسعة والتجديد:

أولاً : الترميم الدقيق القائم على أساس وقواعد علمية متعارف عليها إبتداء من

### أ- مرحلة الفحص والدراسة والوصف :

وتتم عن طريق دراسة تاريخ نشأة هذه الأعمال من واقع المراجع والمستندات والسجلات التى تشير إليها ، ثم التصوير والفحص المعملى بالميكروسكوب الإلكتروني والأشعة السينية .

### ب- مرحلة تحليل نتائج الفحص :

والتي من خلالها يمكن التعرف على الفاقد والتالف والملونات والخامات المستخدمة وتحديد أسباب الإصايب والتلف وكذا تحديد أنواع ومكونات الخامات وأسلوب الزخرفة أو التصميم من واقع الفترة التاريخية وطرزها وأسلوبها .

### ج- مرحلة تحديد طرق العلاج والتقوية:

والتي نرعى فيها كيفية إجراء عملية التنظيف وطرقه والخامات التى تستخدم طبقاً لنوعية الأثر ومرحلة العلاج للعناصر الفنية عن طريق المواد الكيميائية

أو العضوية أو المركبات الطبيعية أو الرانتيجية وأسلم الطرق لخطوط العلاج

د- مرحلة وأسلوب وخطوات الترقيم :

ويراعى أن يتم إختيار أنسب أسلوب للترقيم يعتمد على التكنولوجيا الفنية إلى جانب إختيار أنسب أسلوب للحفاظ والوقاية والصيانة وتحديد أهم المواصفات العلمية للأثر

ثانياً: التوسعة والتطوير

أ- تحديد أسلوب للتطوير والتوسعة : ويراعى أن يتناسب مع فكر وتصميم المبنى القائم وطرزه الفنى ولا يختلف عنها بالتصميم الحديث أو أسلوب المدارس المعاصرة ويتعارض مع الطراز.

ب- تحديد الخامات المستخدمة : بما يتناسب والبناء المعماري الأثرى ولا تخرج عن المنظومة الفنية واللونية .

ج- تحقيق فكرة الشكل : بما يتناسب مع التكنولوجيا المتقدمة فى العصر الحالى شريطة أن لا يتعارض مع قيمة المبنى الأثرى ويحافظ عليها .

ولقد تحقق هذا الهدف فى عدة أعمال أثرية تم إجراء عمليات الترميم والتطوير عليها ومنها الأتى:

● محراب المدرسة الطيرسية والأسقف والأرضيات بالمدرسة الجوهريّة بالجامع الأزهر الشريف.

● قبة ضريح مسجد الإمام الحسين.

● مكتبة على باشا مبارك بمبنى وزارة التربية والتعليم ، وفيهم تم أتباع الأسس والقواعد العلمية للترميم الدقيق المتعارف عليها فى المساجد الأتية:

● مسجد السيدة زينب رضى الله عنها

● مسجد السيدة سكينة رضى الله عنها

● مسجد السيدة فاطمة النبوية رضى الله عنها

● مسجد على زين العابدين رضى الله عنه

وفيهم قد تعرضنا إلى عمليات إضافة جديدة لتوسعة هذه المساجد ، مما أدى إلى إتباع أسلوبين تناسب كلاً منهم جزء هام فى المساجد حيث روعى إستخدام أسلوب عمليات الترميم الدقيق فى الجزء القديم وتحقيق القيمة العلمية الفنية والبيئية التى تناسب المبنى الأثرى من حيث الطراز وفكر المبنى والأسلوب المنفذ بها وتخطيط المحيط البيئى بما يتناسب والفكر المعاصر للجزء الخاص بالتوسعة .

وسوف نكتب ما توصلنا إلى إنجازه فى هذه الأعمال وأشاد بها المتخصصين

### المدرسة الطبرسية والجوهريّة بالأزهر الشريف:

المدرسة الطبرسية على يمين الداخل إلى الجامع الأزهر ، أنشأها الأمير علاء الدين طبيرس الخازندارى ، نقيب الجيوش فى دولة الناصر محمد بن قلاوون ، وجعلها مسجداً لله تعالى زيادة فى الجامع الأزهر وهى على يمين الداخل من باب المزينين وقرر بها دروساً للفقهاء الشافعية ، وألحق بها ميضأة وحوضاً لشري الدواب وانتهت عمارتها سنة ٧٠٩ هـ (١٣٠٩م) زخرفة المدرسة وتم تذهيب السقف وعمل المحراب بأجمل الزخارف وصنعت أعمدتها ومحاريبها بإتقان بالرخام المحفور والمذهب وأعمال الرخام فى محراب هذه المدرسة من أدق ما وجد من رخام وأندرة من حيث النوعية والتصنيع فالجزء الأسفل من المحراب مكون من طاقات مقرنصة محمولة على أعمدة رخامية صغيرة ، لها تيجان رخامية أيضاً ، وتواشيحها من رخام مدقوق به فروع من الزخرفية البارزة ، وباقى المحراب من رخام أبيض لبست فيه ألوان الرخام بأشكال زخرفية ، وحليت تواشичه . وأعلاه بفسيفساء مذهبة وهو محراب قيم لا يزال موجود إلى الآن بالرغم من تهالك الوزرة بجانبه ، كما بقيت شبابيكها النحاسية المفرغة بأشكال هندسية رائعة وتعتبر ثانى نموذج من النحاس المصبوب ، فالأولى منها فى شبابيك قبة الصالح نجم الدين .

وقد اشتهر الأمير طبيرس بحسن السيرة ، وبقي فى نقابة الجيش إلى أن توفى فى ٢٠ من ربيع الآخر سنة ٧١٩ هـ (١٣١٩م) ودفن فى مكان بمدرسته باق حتى الآن ، وعليه قبة بسيطة .

### المدرسة الجوهريّة :

أضيفت إلى الجامع الأزهر إبان عهد المماليك الجراكسة فى الطرف الشمالى الشرقى عند باب السر وقد أنشأها الأمير جوهر الفتنباي ، خازندار السلطان الأشرف برسباي ودفن بها عند وفاته فى سنة (١٤٤٠م) وهى مدرسة صغيرة تتألف

من أربعة إيوانات يتوسطها صحن أرضية من الرخام الملون وكذا أرضية الإيوانات ، وتمتاز بتمثيل أجزاءها بعامة وبأن نوافذها العليا مغطاة بجص مفرغ مملوء بزجاج ملون وقد ألحق بها فى الطرف الجنوبى الغربى غرفة صغيرة مربعة الشكل ، تعلوها قبة حجرية تعد أضغر قباب مصر الإسلامية بعد قبة المدرسة القاصدية وقد حلى سطح هذه القبة من الخارج بزخارف نباتية مورقة .

### قبة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه):

الإمام الحسين بن على أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى لقى الشهادة فى مدينة كربلاء فى محرم سنة ٦١ هـ - ٦٨٠ م ودفن الجسد بكربلاء وتم نقل الرأس الشريف من عسقلان ووصله إلى القاهرة فى ٨ جمادى الآخر سنة ٥٤٨ هـ - ٣١ أغسطس ١١٥٣ م ولما وصل مصر حمل فى سرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن فى قبة المشهد الذى أنشئ خصيصاً له سنة ٥٤٩ هـ ١١٥٤ م وفى العصر الأيوبي أنشأ مدرسة بجوار هذا المشهد سميت باسمه وفى سنة ٦٣٣ هـ - ١٢٣٥ م تم إنشاء المنارة عليها وتوالت الأحداث على المشهد إلى أن تم توسيعه وبناء إيوان وبيوت للفقهاء فى عهد الملك ناصر محمد بن قلاوون كذلك عنى به الأمير حسن كتحدا وجدد عمارته . ثم أمر الخديوى عباس حلمى الثانى بإعادة نقوش القبة وفتح نوافذها والمحافظة على كتابتها ونصوصها التاريخية فى عام ١٣١٦ هـ - ١٨٩٨ م .

وتتميز قبة مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه عن معظم القباب المقامة فى العمارة الإسلامية وذلك من حيث إختلاف أبعاد واتجاهات الحوائط الحاملة للقبة الأمر الذى جعلها ليست مربعة تماماً ولكنها أقرب إلى الإستطالة تبلغ أبعادها ١٠.٨٥ x ١١.٦٠ متر أما طاقية القبة فهى أقرب إلى الشكل البيضاوى وترتفع القبة عن سطح الأرض ٢١ متر وقطرها ١٢ متر .

### مكتب على باشا مبارك بمبنى وزارة التربية والتعليم :

كان على باشا مبارك وزير للمعارف حتى وافته المنية فى ١٤ نوفمبر ١٨٩٣ ، ويعتبر من الشخصيات القليلة التى عاصرت حكم محمد على - إبراهيم باشا - وعباس حلمى الأول والثانى والخديوى توفيق وإسماعيل باشا وعمل وزيراً للأشغال ووزيراً للمعارف . وقد استغل مبنى الوزارة فى أحد قصور الأسرة التى نشطت فى العمارة وأحدث نهضة كبيرة للعلم والفنون ، وقد قام بعمل لائحة التعليم فى مصر وأنشأ مدرسة دار العلوم والألسن والإدارة والمحاسبة وأنشأ دار الكتب وأسس أول مجلة ثقافية فى مصر .

المكتب عبارة عن غرفة كبيرة ذات مستويين بالأرضية والسقف . بمساحة مستطيلة أبعادها ١٢ متر طول x ٧ متر عرض وإرتفاعها ٦ أمتار .

أولاً: الحالة الراهنة وخطة العمل في الترميم الدقيق :

المدرسة الطبرسية: الوصف العام لجدار القبلة التي تم فيها الترميم :

يتكون جدار القبلة من كتفين عريضين بطول ٢ م لكل منهما يتوسطهما محراب مغشى بالرخام من وزرات وفسيفساء وصدف وألوان مذهبة ، على يمينه ويساره دخلتان مستطيلتان بعمق الجدار عرض كل دخله ١١٠ سم وإرتفاعهما ٢ متر ، يعلو الدخلتين والمحراب فى أعلى الجدار وتحت السقف ثلاث فتحات مربعة طول ضلع كل منها متر يغشى كل فتحة مصبغات خشبية تعطى بداخلها أشكال مربعات ، والمحراب والدخلتان والشبابيك الثلاثة فى دخلة كبيرة بجدار القبلة.

يتكون المحراب من حنية نصف دائرية على يمينها ويسارها عمودان مدمجان من الرخام النادر لونهما بنى داكن ، يرتكزان على قاعدتين رخاميتين منقوش عليهما زخارف من أوراق مروحية الشكل ، يحكم بدن كل عمود من أسفل طوق من النحاس الأصفر كما يعلو بدن كل عمود أسفل التاج طوق من النحاس الأصفر أيضاً . وتاج العمودين كورنثى الشكل ذو زخارف نباتية محفورة فى الرخام ، والمنطقة التى فوق تاجى العمودين على شكل محاريب صغيرة من قطع الرخام ذات الألوان الزاهية (الأخضر والأحمر والبنى والأبيض والأسود والبنى) بها خطوط من الصدف تعطى أشكال النجوم بنية الشكل على أرضية خضراء ، يعلو هذين الشكلين فوق تاجى العمودين وزرة رخامية فى بداية العقد تدور فى حدود المحراب معطية أشكال شرافات ذات أوراق ثلاثية متداخلة باللونين الأبيض والأسود، وحنية المحراب بها أشكال لمحاريب صغيرة عددها سبعة ترتكز على ثمانية أعمدة زجاجية باللونين الأسود والعسلى بالتبادل ، أما الجزء الثانى فهو مكون من ثلاثة صفوف من المربعات الخارج وهو الأكبر عليه زخارف من الزجاج اللامع ذات أشكال هندسية دقيقة مكونة من معينات ودوائر وخطوطها متداخلة بقطع من الزخام الموزيك بدقة فائقة .

والمربع الأوسط عبارة عن شريط إرتفاعه ٢٠ سم زخرفة نباتية غاية فى الروعة من أشكال أوراق وزهور منفذة باللون الأبيض .

والمربع الثالث وهو الأصغر عبارة عن شريط رخامى إرتفاعه ٢٠ سم عبارة عن قطع رخام صغيرة ذات أشكال غير متساوية باللون العسلى والغامق والفتح يتوسط الثلاث مربعات صرة مستطيلة مستعرضة عليها زخارف نباتية منفذة بقطع الرخام الأبيض والأزرق اللازوردى والبنى والأصفر ، يتوسط المستطيل زهرة كبيرة على جانبيها زهرتين كبيرتين أيضاً ، ويملاً باقى المساحة المستطيل زهور صغيرة متناثرة ، أما الجزء

الثالث من المحراب فيرتكز على ستة عشر عموداً مزدوج باللونين الأخضر والأزرق بالتبادل يتوجها عقود نصف دائرية وعدد المحاريب سبعة الأوسط على شكل باب وعلى يمينه ويساره ست بوائك وجميعها تعطى شكل البهو الذي يتصدر إيوان القصر وتوجد بين بدن الأعمدة الرخامية زخرفة هندسية بألوان متعددة وأشكال متداخلة من معينات ومربعات ودوائر .

تعلو هذه العقود طاقية المحراب وتعطى شكلاً إشعاعياً يبدأ من منتصف الطاقية عندها يكتب لفظ لفظ الجلالة (الله) هذه الأشكال الإشعاعية تزداد في الإتساع كلما اتجهنا لأعلى لتشكل عند العقد المتوج للمحراب أشكال شرافات ثلاثية الفصوص ، وهذا الشكل الإشعاعي منفذ بألوان الأبيض والأسود والعسلى بالتبادل على يمين ويسار عقد المحراب شكل شجرتين من أشجار التفاح ذات الغصون والفروع والأوراق والثمار ، وأوراق الشجرتين من الفسيفساء المذهبة، وشكل ثمار التفاح من قطع من الرخام الأحمر المستدير ، وجذعا الشجرتين منفذان باللون ، الرصاصي المحدد باللون الأسود ، وهذه الألوان كلها منفذة بقرعة فنية غاية في الدقة ، يعلو هذه المنطقة شريط قرآني والمترابطة بطريقة فنية غاية في الدقة ، يعلو هذه المنطقة شريط قرآني مذهب نصه ، (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) على يمين ويسار دخلتين مستطيلتين بعمق الجدار يغشى كل دخلة من الداخل حجاب من النحاس المصبوب المفرغ يعطى أشكال هندسية على شكل مربعات ومعينات ومن الخارج دلفتين من الخشب بها أشكال مصبغات خشبية .


وعلى يمين ويسار الدخلتين حشوات رخامية ذات أشكال هندسية من أعلى شكل مربع بداخله شكل نجمي بأسفله مربع آخر أسفل منه مستطيل قائم ، وأعلى فتحة الشباك أشكال محاريب بالفسيفساء الرخامية المذهبية ذات القطع الصغير بألوان الأبيض والأسود والعسلى ، تعطى بداخلها أشكال مثلثات صغيرة بوسطها نقط سوداء يعلو المحراب ثلاث فتحات شبابيك مغطاة بالمصبغات الخشبية وليس لها دلف تغلق عليها تعطى أشكال مربعات والمحراب مصنوع من عدة خامات متداخلة متوافقة بعضها البعض في تكوين فني فريد ورائع الجمال . فقد تم استخدام أحجار الرخام المختلفة الألوان والنوعيات والأحجام والتعشيقات مع مجموعة من قطع الفسيفساء الدقيقة الصنع والمكونة من الصدف والأحجار الكريمة والعاج إلى جانب بعض التشكيلات النحتية التي تعد أيضاً من أجمل ما أظهره الفن الإسلامي من نحت في الرخام ، ونلاحظ وجود الأخشاب والعاج والأبنوس مع التشكيلات الحديدية بالجانبين ، ونلاحظ أن أعلى المحراب إطار من الخشب

المنجور يحيط المحراب ويفصل بينه وبين الحوائط وأيضاً وجود إطار من الرخام المعشق ، والمكون من عناصر زخرفية نباتية تشبه فى زهرة اللوتس من اللونين الأبيض والأسود متداخلة فى زخرفة فنية رائعة الجمال ثم يلي ذلك شريط مستطيل من الأحجار المنحوتة مكتوب عليها آية قرآنية باللون الذهبى للخط وأرضيتها من الأزرق الفيروزى ، أسفل هذا المستطيل جزئين من الزخارف الإسلامية النباتية من الفسيفساء محاط بها إطار من الجبس على هيئة الميم اللالعاب بوسطها حجر كبير من الأحجار الكريمة (أخضر ملاكيت) .

أسفل هذه الأجزاء من الفسيفساء يقع شريط من الرخام على هيئة عقد أو قوس إسلامى نصف دائرى من الرخام المجمع بالعرائس الإسلامية مكون من أربعة ألوان الأزرق والأبيض .

### حالة المحراب قبل الترميم:

لوحظ من خلال المعاينة بالعين المجردة أن حالة المحراب متهاكلة نتيجة للزلزال الذى ضرب مصر فى عام ١٩٩٢ م فقد لوحظ أن الجانب الأيمن من الرخام قد برز إلى الخارج بمقدار ١٥ سم إلى جانب سقوط العمود الأيمن وأيضاً حدوث تلفيات كثيرة فى الكتل الرخامية المحفورة ، إما بالكسر أو الخروج من مكانها عن طريق الفك ، كما لوحظ سقوط الكثير من القطع الفنية من الفسيفساء وعدم وجود الجزء الأيمن ووجود نصف الجزء الأيسر فقط من التطعيم بالصدف والأحجار أعلى العمودين ، كما لوحظ وجود تشققات كبيرة بالقبلة فى التجويف والحوائط ، هذا ما تم من خلال المعاينة بالعين المجردة والشكل رقم ١ (أ-ب-ج-د-هـ) يوضح مدى التهاك والتأثير السلبى على المحراب.

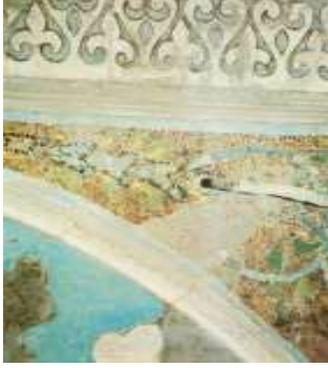

ب- فقدان الفسيفساء وطمس الزخرفة وتجير وأتربة وشحوم عالقة



أ- تهالك تام فقد العمود الأيسر إزالة أجزاء كثيرة من الرخام الإتساح التام فصل المحراب عن الحائط بحوالي ٣٠ سم خروج



د- فقدان أجزاء كثيرة من الرخام المحفور والرخام الفيرونا بالجزء الأوسط



ج- الترميم الخاطئ باستخدام الطوب الأحمر والجبس



هـ- الإتساح والشروخ وفقدان الرخام المعشق وتهشم الأعمدة الزخرفية والكتل الرخامية المحوثة بالجزء السفلي

شكل رقم ١ (أ-ب-ج-د-هـ)

أما بعد التصوير الفوتوغرافي وتكبير الأجزاء الدقيقة ، فقد لوحظ أن جميع القطع الخشبية المنجورة والتي تحيط المحراب من الخارج متهاكة وليس لها وجود غير جزئين فقط يمين المحراب أما الإطار الخارجى المصنع من تعشيق الرخام الأسود والأبيض فقد لوحظ وجود تشققات عرضية بالعناصر الزخرفية إلى جانب وجود كمية كبيرة من الأملاح المتداخلة بين فواصل التجميع وعلى سطح الرخام ، كما لوحظ عدم تماسك أجزاء الرخام مع الحوائط ، وأما الجزء الخاص بالكتابة المحفورة بالأحجار فقد لوحظ بعض التشرخات فى الأحجار وطمس بعض الحروف الخطية إلى جانب دهان الأرضية ببوية الزيت نتيجة للترميم الخاطئ الذى تم على المحراب سابقاً ، أما الأجزاء المزخرفة المصنوعة من الفسيفساء الزجاجية فقد وجد نقص كبير من القطع وطمسها بالأسمنت والجبس وإعادة تلوينها ببيوت الزيت ، مما أدى إلى فقد قيمتها الأثرية والجمالية والتكنولوجية ، وأما بخصوص الرخام المعشق على هيئة عرائس المساجد فقد لوحظ أن جميع التعشيقات بهذه القبلة والقبة غير مترابطة مع الحوائط نظراً لتحلل المونة الرابطة ونظراً للهزة الأرضية مما أدى إلى فصل جميع هذه الأجزاء عن بعضها ويمكن فكها باليد ، أما الجزء السفلى لهذه المنطقة فقد لوحظ فقدان الأعمدة وتهالكها ونقص كثير من قطع التطعيم بين هذه الأعمدة ، وأيضاً تهالك أجزاء كثيرة من الأحجار المحفورة والتي تشكل عقداً لهذه الأعمدة ، كما لوحظ تهالك وطمس الأحجار المدجرفة بالحفر والنحت بأسفل هذه المنطقة وتهالك الإطار المحيط بها والمنفذة من الرخام المجمع والمكون أشكالاً هندسية وأطباقاً نجمية من الرخام الأسود والأبيض والأحمر والأصفر ، فقد تم طمس هذه الجزئية وعدم إعادتها إلى الأصل ، كما لوحظ فصل أجزاء كثيرة منها . وضع مكانها قطع من الرخام الأسود عند الترميم الخاطئ السابق ، أما الجزء الداخلى لهذا الإطار والمكون من الرخام المحفور بعناصر نباتية فقد لوحظ فقد جزء كبير منها وطمس جزء آخر كما لوحظ أيضاً أن الرخام الأحمر الذى يحيط قطعة الفسيفساء الموجود بالنصف العلوى من القبلة متهاك وجزء كبير فيها فاقد وغير متواجد ، أما الجزء السفلى والخاص بالأعمدة والتيجان والتكعيبات الرخامية المحفورة فقد لوحظ أن هناك أربع تكعيبات من الرخام المحفور غير صالحة نظراً للتكسير نتيجة الزلزال والإفصال من الجزء الخاص بالزخارف مما لا يساعد على إعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى إلى جانب فقدان بعض الأعمدة الرخامية وتهالك الباقي منها ، إلى جانب فقدان بعض أجزاء من الرخام المجمع على هيئة وحدات زخرفية والموجودة بين الأعمدة وأيضاً الأحجار الرخامية بالسفل الخاص بالقبو والمرتكز عليها قاعدة الأعمدة فلوحظ أنها متهاكة ومنفصلة

عن بعضها البعض نظراً للزلازل وعدم تماسك المونة الرابطة لها ، أما الجزء الخاص بالأعمدة فقط لوحظ فصل شديد بين الحائط والأعمال الرخامية مما أدى إلى فصل هذه الأعمال عن الحوائط وهشاشية المادة الرابطة وضعف الحوائط مما أدى إلى فصل العمود الكبير عن الحائط الخلفي المصنوع من الرخام ، أما الأجزاء الخاصة بالجانبين فيلاحظ تهالك الحوائط وعدم وجود أجزاء الرخام الحائطية وقليل منها الموجود بالحوائط أما المتبقى منها فلا أثر له لمعالجته وإعادته إلى وضعه الأصلي .

### طرق العلاج والتقوية :

#### إزالة البقع والأتربة والسناج :

تم إزالة الأتربة من أعلى المحراب في الجزء الخشبي عن طريق فرشاة ناعمة ثم استخدام قليل من الماء والصابون والنوشادر على قطعة من القماش الناعم لتنظيف المحراب ثم إعادة المسح والتنظيف عن طريق الماء العذب ثم استخدام خليط من محلول مكون من النوشادر والبنزين والكحول بنسب متساوية لتنظيف بقع الزيوت والشحوم من الأركان الخاصة بالأعمدة أعلى المحراب وأيضاً بأجزاء الفسيفساء ثم إزالة بقع التلوين الزيتية التي تم ترميم الفسيفساء بها وحفر الجزء المظموس والذي تم ترميمه سابقاً عن طريق الملى بالجص إلى أن وصلنا لسطح الجدار استعداداً لترميم الفسيفساء الناقصة في هذه الأجزاء .

#### إزالة الأملاح :

وقد تم استخدام عجينة إزالة الأملاح مكونة من قصاصات ورق الجرائد المغلى في الماء العذب لإستحلاب الأملاح الموجودة بأجزاء الفسيفساء ثم عمل عجينة من الكاولين والرمال بنسبة ١:٤ لإستكمال باقى إزالة الأملاح وذلك عن طريق كمادات من هذه العجينة على الأسطح المراد إزالة الأملاح منها وتترك حتى تجف وتتبلور على سطوحها الأملاح التي تتحرك من داخل الرخام وفواصله إلى هذه العجينة وتكرر تلك العملية عدة مرات حتى إزالة كافة الأملاح العالقة بالمحراب ولوحظ وجود بعض الأحجار بالمحراب مترسب عليها ومتراكم طبقة بيضاء من كربونات الكالسيوم فتم إزالتها عن طريق محلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك تمس بها هذه الأجزاء وتترك إلى أن يتم التفاعل مع كربونات الكالسيوم ويتم تأيينها ثم تزال بالطرق اليدوية عن طريق بعض الأدوات المساعدة ثم تغسل الأماكن التي تم علاجها جيداً بالماء والصابون المتعادل ثم بالماء المقطر للتخلص من آثار الأحماض .

### تقوية الحوائط وسد الشقوق الموجودة بالمحراب :

وقد تمت عملية التقوية عن طريق السقاية باستخدام فرشاة ناعمة فى الأجزاء الداخلية من عناصر الزخرفة المنحوتة واستخدام مسدس الرش فى الأجزاء المسطحة كما استخدمت طريقة الحقن من خلال الشقوق والفجوات وقد استخدم فى عملية تقوية الأحجار والمونة الخلفية محلول خلات الفينيل المبلمرة بنسبة ٣ إلى ٧ % من مزيج من الأستيون والطولوين وخلات الإميل والكحول الإيثيلى النقى .

وبعد ذلك تم عمل معجونة من الإيبوكسى وبودرة الحجر والرمال الخالية من الأملاح لملى الشقوق الكبيرة وذلك فى مستوى أقل من مستوى سطح الرخام بحوالى ٥ مم ثم بعد الجفاف تم ملئ باقى الشقوق بمستحلب خلات الفينيل (الفينافيل) مع بودرة الرخام مع قليل من مادة ترابية ملونة لتعطى لون الرخام المطلوب ثم تسوية الشقوق والفجوات بعد ذلك ، وقد استخدمت هذه الطريقة نظراً لأن لدائن الإيبوكس تنكمش عند الجفاف لذلك تم عمل الطبقة السطحية من مستحلب الفينافيل لإكمال ملئ الشقوق نظراً لأنها متمثلة فى اللون وقوة الشد بالنسبة للرخام ثم تم عمل الطبقة التالية من المونة نظراً لدرجة الحرارة والرطوبة الواقعة بسطح والرخام بالقبلة والتي تؤثر فى مكونات هذه المونة ، وتم إزالة الأجزاء الرخامية والخشبية المتهاكة والتالفة نهائياً وإعادتها بنفس النوعيات المستخدمة ، وإكمال الأجزاء المفقودة منها ، وإعادة الجزء الأيمن ونصف الجزء الأيسر من الفسيفساء كما كانت عن طريق التجميع بنفس طرق التطعيم وبنفس العناصر الفنية الزخرفية المستخدمة بالمحراب من قبل .

مع حقن الخفيات الحائطية لهذه الأجزاء قبل تركيبها بمادة البولارويد وأيضاً مادة الأديبوند للتقوية والعزل والعمل على تماسك الجدران -المتخللة- ثم تحضير مونة اللصق المكونة من الجير المطفى حديثاً والرمال الخالية من الأملاح وقليل من بودرة الرخام مع إضافة قليل من مادة الإيبوكسى .

### ترميم الفسيفساء والتطعيم :

تم سقايا الجزء الخاص بالفسيفساء بملء الشقوق بمادة إيبوكسية بين كل قطعة ، وتحضر بنفس نوعيات الزجاج والأحجار والصدف الموجود بها من حيث النوعية واللون وتم إكمال باقى الأجزاء الموجودة بعد الحقن والتنظيف وإجراء عملية الترميم والتكطعيم عليها ثم تنظيفها وتنعيمها بعد ذلك ، طبقاً للأسلوب العلمى السليم .

### تركيب الأعمدة :

لقد تم إجراء تنظيف تام عن طريق المواد العضوية والمنظفات الطبيعية على العمود الأيسر بالمحراب كما تم تركيب الأجزاء الخلفية للعمود الأيمن وتركيبه عن طريق اللصق بالأرلدايت مع استكمال النواقص منه عن طريق عمل معجونة من نفس نوعية الرخام المطحون وإذبتها في بعض المواد الأبيوكسية وملئ الشقوق الناتجة من لصق قاعدة العمود مع البدن والتاج ، وبعد ذلك تم تلميع الأعمدة والنحاس الخاص بها وتركيبها في مكانها كما تم استكمال الأعمدة الصغيرة الناقصة والمتهالكة بالقبلة بأعمدة من نفس نوعية الرخام بعد خراطها بنفس الأسلوب وتركيبها في مكانها ثم تلميعها بعد ذلك .

### حفظ وإعادة الملونات بالمحراب :

بعد تركيب الجزء الخشبي من المحراب تم إجراء عملية النظافة عليه وإستكمال الجزء الخاص بالكتابة المحفورة ببودرة الذهب وإجراء عملية إستكمال بالملونات الموجودة بالعناصر الزخرفية بأعلى المحراب بالجزء الخشبي ثم استكمال المكونات الناقصة بالجزء الحجري المحفور والمكتوبة بالخط النسخ لفظ الجلالة بعد إذابة الإتساخات من اللون الأزرق الفيروزي الموجود بهذه الجزئية ، ثم إجراء عملية العزل بالورنيشات الخاصة الناتجة من التحليل والتي تم إتمادها لتنفيذ عملية الوقاية للملونات .

### التشطيب والتلميع :

بعد استكمال المحراب من كافة النواقص تم عمل بعض الترميمات وملء الفواصل الناتجة من عمليات التركيب بالأرلدايت الملون بلون الرخام ، ثم إزالته بعد الجفاف بالوسائل اليدوية عن طريق الصنفرة المائية ، ثم بعد ذلك تم عملية التلميع النهائي للمحراب عن طريق الشمع السائل والدعك المستمر بقطعة من القماش الناعم حتى تم تلميع المحراب نهائياً وتنظيفه بقطعة من جلد الغزال الناعم بعد ذلك والشكل رقم ٢ (أب-ج-د-هـ-و) يوضح أجزاء من المحراب بعد الترميم والتقوية.



أ- الكتل الرخامية المحفورة بعد الترميم ب- الجزء العلوى للمحراب بعد الترميم والتقوية ج- الرخام المعشق بعد الترميم (فسيفساء)



و- تاج العمود والجزء الزخرفى بعد الترميم

هـ- الترميم النهائى وعمل العمود الناقص والحلي النحاسية

د- الترميم النهائى بجدار المحراب

شكل ٢ (أب-ج-د-هـ) أجزاء من المحراب بعد الترميم

### ترميم المدرسة الجوهريّة :

وتتكون المدرسة الجوهريّة من صحن أوسط يعلوه سقف خشبى تتوسطه شخشيخة للإضاءة والتهوية ، يحيط به أربع إيوانات أكبرها إيوان القبلة ، وأرضية الصحن مغطاة بالرخام ذى الأشكال الهندسية منفذة بألوان الأبيض والأسود والبنى .

وأرضية إيوان القبلة إرتفاعاً من أرضيات باقى الإيوانات ، ويوجد بالجدران الأربعة للمدرسة كتيبيبات حائطية لحفظ المصاحف وكتب العلوم المختلفة .

وقد أبدع المعماري في دقة المضاهاة لمكونات وعناصر المدرسة مما أظهر التناسب والتناسق لها فلم يفتح فتحة في جدار إلا وفتح مثلها في الجدار المقابل لها .

### الوصف الأثرى والفنى لجدار القبلة :

يحفل جدار القبلة بعدة عناصر أثرية غاية في الروعة والتناسق ، ففي وسطه يوجد المحراب المغطى بالرخام تعلوه في المنتصف قمرية مستديرة ، وعلى جانبه من أسفل كتيبتين يعلوها حجابان من الزجاج الجصى الملون .

### وصف المحراب:

المحراب مستطيل الشكل وفي أقصى اليمين واليسار ألواح رخامية مستطيلة باللونين الأبيض والأسود بداخلها عمودان مدمجان يحملان أرجل العقد ذات بدن سداسى وتيجانها على شكل مشكاة وأيضاً قاعدتهما على شكل مشكاة مقلوبة ، صدر المحراب حلقة متوسطة العمق يغشيها عدد من الألواح الرخامية المستطيلة باللون الأبيض والأسود . ويحيط بكتلة المحراب وفي مستوى تيجان الأعمدة أشكال محاريب صغيرة تحملها أعمدة دائرية تحصر بينها عناصر من الزخرفة النباتية ، ويحد عقد المحراب وطاقيته من فوق المحاريب الصغيرة شريط من الرخام الأبيض ذو أشكال نباتية محفورة وعقد المحراب مغطى بأشكال إشعاعية مزررة باللونين الأبيض والأسود وبعض أشكال شرفات على هيئة ورقة نباتية ثلاثية ، محفورة بالصنجة المفتاحية بها لفظ الجلالة (الله) باللون الأبيض على أرضية سوداء ، وعلى جانبي العقد توجد زخرفة رخامية بأشكال فروع نباتية ذات أوراق وزهور وعلى يمين عقد المحراب ويساره دائرتان من الرخام الأسود ، وبأعلى حنية المحراب في طاقيته زخرفة رخامية إشعاعية متعرجة .

### وصف الكتبتين اللتين على جانبي المحراب :

هما كتبتان مستطيلتان عرض كل منهما ١٢٠ سم وإرتفاع ٢.٥٠ مم تقريباً وبعمق ٢٥ سم تقريباً ذواتا رفوف خشبية لوضع الكتب عليها ، ولكل كتبية إفريز من الخشب ذو غطاء عريض يتوسطه شريط كتابى بخط النسخ المملوكى ونصه فى الكتبية التى على يمين المحراب (بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك) وعلى الكتبية التى على يسار المحراب (الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك صدق الله العظيم)

أعلى الكتبتين يوجد حجابان جصيان من الزجاج المعشق ذى الألوان المتعددة تعطى أشكالاً هندسية منفذة بألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر ، عليها كتابة باللون الأخضر نصها على الحجاب الأيمن

( بسم الله الرحمن الرحيم) وعلى الحجاب الأيسر وباقي الأحجبة الآية ١٨ من سورة التوبة (إنما يعمر مساجد الله) وتكلمة الآية على الحجابيين اللذين فى الجدار المقابل لجدار القبلة ، على الحجاب الأيمن (من أمن بالله واليوم الآخر) وعلى الحجاب الأيسر (صدق الله العظيم) .

ينحصر فى المساحة التى بين الحجابيين الحصيين وفوق المحراب مباشرة قمرية حجرية بارزة على هيئة دائرية ذات ثمانى ميمات ، وبضرة الدائرة زخرفة جصية مستديرة على هيئة زهرة تحيط بها أفرع نباتية مورقة .

#### وصف لصحن المدرسة والأسقف الخشبية:

تعتبر أرضية صحن المدرسة الجوهريّة من التحف الرخامية الجميلة إذ إنها مفروشة بأشكال وألوان من القطع الرخامية والتى تعطى أشكالاً هندسية متعددة ما بين المستطيل والمربع والدائرة والمثلث ، وصحن المدرسة الجوهريّة مربع طول ضلعه ٧ م سبعة أمتار بأركانه الأربعة يتوسطه دائرة ذات ميمات ، وتظهر ما بين الدائرة والمربع أشكال مثلثات، وهذه المربعات منفذة بقطع الرخام الأبيض والأسود والعسلى تحصر هذه المربعات وفى محيط المربع الكبير أشكال مستطيلات عليها زخرفة زجاجية باللونين الأبيض والأسود وتحصر المربعات والمستطيلات التى بمحيط الصحن مربعاً كبيراً تتوسطه دائرة تحيط بها ست دوائر ، وأركان المربع شطفت بأربعة مثلثات يجاورها أشكال معينات بها دوائر باللون العسلى منقوطة باللون الأبيض أما السقف الذى يغطى صحن المدرسة فهو خشبى تتوسطه شخشيخه فى مربع أصغر من المربع الكبير شطفت أركانه بمقرنصات خشبية لكى يتحول المربع إلى مثنى به ثمانى فتحات مستطيلة ذات مصبغات خشبية ، يعلو فتحات الشبائيك سقف خشبى ذو أشكال هندسية متداخلة ، تعطى أكال هندسية متداخلة ، تعطى أشكال هندسية منتظمة تحصر بينها أشكال معينات مذهبة على أرضية بها زخارف نباتية ، تحيط بصرة السقف المزخرف شكل سلسلة مضلعة ثمانية أضلاع تعطى أشكال مستطيلات ومربعات متداخلة باللون الذهبى، وأرضيتها عبارة عن زخارف نباتية من فروع مورقة ومتداخلة .

#### حالة المدرسة الجوهريّة قبل الترميم :

لوحظ من خلال المعاينة الأولية للمدرسة الجوهريّة (سقف وقباب وأرضية ومحراب) إن حالة المدرسة متهاككة نظراً لعمليات الترميم التى تمت عليها عام ١٩٨٢م بدون إستخدام الخامات الأساسية أو ما يتناسب معها فى عمليات الترميم إلى جانب عدم الدراية بأساليب الترميم السليم ما أدى إلى تهالك وإتلاف المظهر العام لها وفقدان القيمة الأثرية والقيمة الجمالية للفنون

الإسلامية في العصر المملوكي ، فقد لوحظ تآكل أجزاء كثيرة من أخشاب السقف خاصة البراطيم الحاملة وبالطبع تآكل كافة العناصر الزخرفية البارزة والغائرة ، ومن خلال التحاليل التي تمت على عينات من هذه العناصر ، فقد لوحظ أن الحفر الفني الغائر والبارز قد تم على طبقة من المعجون المكون من أسباج وزنك وجص مع بعض المواد الرابطة من المشتقات السليلوزية ، وهذا ما جعل أغلب هذه العناصر متحللة ومتهالكة ، عكس ما تم في باقي المدارس والأروقة نظراً لأن الحفر الغائر البارز قد تم على الأخشاب بطريقة الأديم - لوحظ أيضاً أن العناصر الزخرفية المسطحة والملونة قد تمت ببوية اللاكية وليست بأسلوب التمبرا كما هو متبع في هذه الفترة ، مما أدى إلى طمس هذه العناصر وهروب الدرجات اللونية وظهرت أيضاً بكميات كثيرة ظواهر التجير والتقحج والتعفن نتيجة للزيوت والورنيشات المخلفة المستخدمة والتي لا تتفق مع البيئة المحيطة بهذا الأثر ، كما لوحظ وجود كم هائل من المسامير الرافعة للسقف أو المثبتة عليه لتعليق كميات المعجون بطبقة سميكة لعمل الحفر عليها ، وعدم استخدام مسامير ذات خواص خاصة مجفنة ذات طبقة حماية من عوامل التعرية والصدأ واستخدام مسامير حديدية عادية فقد تم صدأ أغلب هذه المسامير الحديدية مما أدى إلى وقوع وفقد لكتل المعجون من على سطح البراطيم ونلاحظ ذلك بوضوح للعين المجردة من واقع تصوير السقف قبل الترميم كما نلاحظ أن العناصر الفنية الإسلامية المستخدمة في الزخرفة على الأسقف والإطار الحمل لها ، قد تمت بأسلوب عشوائي وليس أسلوب فني تفني كما هو متبع في الفن الإسلامي المملوكي .

يوضح هذه الظاهرة المتكررة في أغلب أعمال الزخرفة بالسقف كما نلاحظ عدم الاعتداء بعوامل العزل للحفظ والوقاية وأغلب الظن أن الملونات التي استخدمت في عمليات الترميم السابقة حديثة ولم تتقبل نوعيات الورنيشات الوقائية ، وبذلك ساعد عدم دهان الطبقة الحافظة من الورنيشات إلى تهالك الأخشاب وهروب الدرجات اللونية وتساقط طبقات المعجون ويوضح ذلك بالعين المجردة إذا نظرت إلى السقف قبل عمليات الترميم الحديثة التي اتبعت في هذا السقف كما نلاحظ أيضاً كتل المعجون وسمكها الذي يقرب من ١٥ سم ووجود المسامير الحديدية وطمس اللون ، غالباً على أسقف وقباب هذه المدرسة . وبذلك فقد تم إتباع الخطوات العلمية السابقة في عمليات الترميم الدقيقة بداية من التصوير الفوتوغرافي والتحليل والتنظيف ومعالجة التشققات والمعجون وعزل الحديد بطبقة من المواد العازلة المجفنة ومعالجة الضعف في المادة الرابطة بينها وبين المعجون وبينها وبين اللون

والأخشاب ثم عمل الرتوش الخاصة ومعالجة التذهيب الناقص والطبقة العازلة من الورنيشات المعالجة والحفظ والوقاية ، وذلك يوضح بعض خطوات الترميم الدقيق وملئ الفراغات والتشققات بين الفواصل ، وأيضاً نوضح بعض أعمال الرتوش الدقيقة التي تمت بالمدرسة ، وأيضاً نوضح بعض لقطات من أسقف المدرسة بعد إجراء عمليات الترميم والحفظ النهائي

### أرضية المدرسة الجوهريّة :

لوحظ أيضاً أن أرضية هذه المدرسة قد تم حقتها في الترميم السابق بكتل أسمنتية كبيرة وهنا كان لزاماً نزع هذه الأرضية بما عليها من زخارف وتعشيقات رخامية بدون حدوث أى تلف في قطع هذه الأجزاء الرخامية أو فقدها ، وبذلك تم رفع التصميم الموجود بالأرضية وطبعه على ورق وتلاقيمه بالأعداد المسلسلة والحروف الدالة على التوزيع وتمت عملية نزع لهذه الأرضية من مكانها نظراً لهبوط أجزاء كثيرة منها وعدم استوائها وحتى يتسنى إجراء عمليات الترميم الدقيقة على الأسقف بدون حدوث خسائر في الأرضية الرخامية ، وعلى هذا فقد تم نزع الأرضية طبقاً للترقيم المتسلسل الذي قمنا به ووضعناها في صناديق مرقمة من الخارج لتحديد محتويات الصندوق ، وبعد ذلك تم استعمال الأرضية وحقتها للتسوية والتقوية ثم إعادة تركيب الأرضية كما هي بدون أى إضافات أو نزع أى جزء منها ثم إجراء عملية التنعيم والتلميع لتكون في رونقها الذي كانت عليه في العهد السابق .

### المحراب:

قد لوحظ أن محراب المدرسة الجوهريّة به أجزاء كثيرة من الرخام غير موجودة بمكانها وأجزاء كثيرة منها يتخلله كم كبير من الأملاح والانتساخ الواضح عليها إلى جانب فقدان الأحجار الكريمة المرصع بها المحراب ، وبذلك فقد تم إجراء اللازم بالطريقة السابقة لعملية محراب المدرسة الأقبغاوية من حيث النوع الخاص بالأملاح واستبدال التالف وحقن الجدران وإعادة جميع الأجزاء المفقود إلى موضعها الأصلي حتى يعود المحراب إلى سابق عهده والشكل رقم ٣ (أ-ب) يوضح بعض صور الأرضية قبل وأثناء الترميم أما الشكل رقم ٤ يبين مدى التهالك والتشقق والتقيج والتجير على السقف ومقرنصات المدرسة أما الشكل رقم ٥ فيبين السقف والقبّة أثناء الترميم وبعد التشطيب .



أ- صورة للأرضية أثناء الترميم



أ- صورة للأرضية بعد الترميم

شكل ٣ (أب)



الزخارف العشوائية كما تظهر بالأسقف والبراطيم والمقرنصات



تهالك الأخشاب بالسقف



التجبر والتفحيع في اللون والأخشاب



المعجون والحفر بطريقة غير سليمة غير إسلامية فنية



البراطيم الخشبية المتهاكلة ونلاحظ المعجون والبرونز بدلاً من الحفر والذهب



الزخارف العشوائية في قبلة الجزء الأيمن من رواق القبلة



بعض أجزاء من الأسقف قبل العلاج والترميم ويلاحظ طمس العناصر الزخرفية والكتابات



بعض الزخارف العشوائية نتيجة لعدم الدراية بأصول الزخارف الإسلامية في العصر المملوكي



مقرنصات سقف الجزء الأيمن من رواق القبلة ويلاحظ تهالكها الشديد وتحمل الأخشاب وطمس الملونات



الحفر على المعجون ونلاحظ التثبيت بالمسامير الحديدية والطرق الفنية الغير سليمة



رواق القبلة قبل الترميم ويلاحظ التجير الشديد في الملونات وتساقط الأجزاء المحفورة



بعض أجزاء من جدار رواق القبلة في المدرسة الجوهريّة أثناء عمل الرتوش للترميم الدقيق



طمس لدرجات اللون الزيتية التي استخدمت في الترميم الخاطى على السقف



جزء من الإطار الساقط من أسقف المدرسة الجوهريّة



سقف الجزء الأيمن بعد الترميم



جزء من مقرنصات سقف المدرسة  
الجوهريّة بعد الترميم



أجزاء من جدران رواق  
القبلة أثناء الترميم



السقف أثناء الترميم



صورة للقبّة بعد الافتتاح ووضع وحدات صورة لقبّة المدرسة الجوهريّة بعد الترميم  
الإضاءة

### قبّة مسجد الحسين :


تعد قبّة ضريح الإمام الحسيني من القباب الفريدة بمصر المحملة بفلسفة وفكر الفن الإسلامي بكتاباته وزخرفته وعناصره الجمالية ونتيجة لفحص القبّة من خلال الرؤية العينية اتضح أن هناك كثيراً من مظاهر الاتساح والتقيح والإعتماد في السقف بسبب تراكم الأتربة وكذلك تغيير لون طبقة الورنيش الحافظ للقبّة وتأكسدها مع العوامل الجوية وحدثت ظاهرة الضباب على البقع اللونية في القبّة كذلك وجد أن هناك ظاهرة التشرخات والتشققات واعوجاج أخشاب القبّة الرئيسية وذلك بسبب الترميم في مراحل سابقة وفك بعض أجزاء القبّة وإعادة تركيبها في غير موضعها الأصلي كذلك استخدام المسامير الحديدية والنقر المستمر على الألوان من خلال توصيل أسلاك الكهرباء مما فكك أجزاء الكتابات بمحيط القبّة كذلك ظهور بعض التقشر في

اللون وفقد تماسكه نتيجة زيادة طبقات لونية متراكمة فوق بعضها وعدم استخدام خامات من نفس عناصر المواد اللونية المستخدمة في تلوين القبة أول مرة أو نتيجة لطبقات الورنيش العازلة الغير جيدة التي أدت إلى ضعف طبقة التلوين في الزخرفة وعندما استخدمنا التصوير والتكبير اتضح أن بالقبة كثيراً من التشققات والفوارج الخشبية التي تزيد في بعض الأحيان عن ٤ سم بين التكسية الخشبية والأخرى كما توجد تشققات كثيرة بالوصلات ما بين أجزاء الكتابات كما توجد هناك بعض أجزاء من البطانة الخشبية متحللة ومتهالكة وتكاد تنفصل عن بدن القبة كما وجد أن هناك أجزاء تم إزالتها في السابق وإعادة تشكيلها وتلوينها بملونات غير مطابقة زيتية تختلف عن البويات الملونة الأصلية وأيضاً توجد ملونات بلاستيك على الملونات الأصلية المرسوم بها العناصر الزخرفية ونتيجة للترميم في المراحل السابقة توجد بعض الأخطاء العينية من خلال الصور الموضحة في عناصر الزخرفة نجد أنها لا تتطابق مع بعضها ومرسومة بطريقة يدوية غير الطرق الفنية والتكنولوجية المتفق عليها عملياً في تصميم هذه القبة كما كانت عند بداية عملها ، كما أن هناك الكثير من الأجزاء الزخرفية المنتشرة وبها عيوب ظاهرية كالتبقع والتجير والتعفن ووجود فطريات نتيجة للأتربة والدهون المتراكمة من الترميم الخاطئ السابق بالقبة مع وجود تغيير في درجات اللون عن الدرجات السابقة للترميم كذلك نلاحظ أن هناك أجزاء كثيرة وخاصة في الجزء العلوى من القبة من الأخشاب الملتوية والتي تكاد تنفصل عن بعضها من عوامل الالتصاق الحاد ما بين أجزاء الخشب والتي سبق أن أزيلت وأعيدت مرة أخرى عن طريق الخشب الأبلاكاش لسد الفجوات كذلك أعيدت الأخشاب في القبة في أماكن غير الأماكن التي وجدت بها مما نتج عنه الانكماش في الأجزاء الزخرفية وغير مطابقتها مع أصل العنصر وكذلك وكذلك والالتصاق في أجزاء أخرى كذلك توجد بعض أجزاء من الأخشاب منفصلة عن جدران الحوائط وخاصة في الكتابات والنقوش الموجودة بجدران القبة ، كما توجد بعض تكلمة للأخشاب عن طريق الأسمنت والجبس ، وإعادة الكتابة عليها مما أدى إلى تآكل الأجزاء الخشبية المتجاورة والتي يحتوى على كتابات وزخارف غاية في الجمال ، مما جعلنا نحدد خطة عمل تحتوى على معرفة العوامل التي أدت إلى التلف ومسبباتها والعناصر الزخرفية الموجودة بالقبة وأصولها وتحديد طرق العلاج والصيانة والترميم للأخشاب والملونات والزخرفة موضحاً نوعيات الأخشاب والمواد المستخدمة عن طريق إجراء عمليات الفحص والدراسة والتحليل وتحديد طرق الوقاية والحفظ والترميم ، وقد بدأت الدراسة من الواقع بالرؤية العينية ثم التصوير الضوئى الفوتوغرافى والفيديو ثم عمل

أيزومترية للقبّة وزخارفها موضعاً عالية مناطق العيوب والتلف ثم التحليل لعينات من الأخشاب القديمة والحديثة والملونات والتذهيب .

تم إجراء عملية نقل الوحدات الزخرفية من واقع القبّة وذلك باستخدام الكلّك والشّف باليد وقد اتضح أنّ هناك بعض الأجزاء من العناصر الزخرفية الغير متّصلة والمضافة اجتهادياً وتخرج عن نمط الحثّ الفنّي الإسلامي لهذا العصر وذلك بأسلوب الزخرفة المنسقة والمقررة بمحيط القبّة وتتخللها يد غريبة عن هذه العناصر المألوفة مما يستدعي تأصيل هذه العناصر وإعادة الأجزاء المنصوص عليها في بعض الوحدات والمرسومة يدوياً بدون تقنيّة علمية وفنية وأسلوب تكنولوجي حتى تعود القبّة إلى عصرها الأول بدون تحريف وتزييف لطبعها الأصلي ، مع المحافظة على جميع العناصر الزخرفية الملونة الأثرية بالقبّة ولقد اتضح وجود عيوب كثيرة منها انفصال الأخشاب الملونة عن جسم القبّة شكل رقم ٦ (أب-ج-د) ، نقص كثيراً من هذه الأجزاء وعمل بدلاً منها أبلاكاش ملون نتيجة للترميم الخاطئ ووجود كثيراً من مادة المعجون بالقبّة ثم تلون السد الفواصل ، ونلاحظ فيهم الفروق الواضحة بين فواصل الأخشاب وخروج الأخشاب من مكانها وتقوسها وظهور المسامير الحديدية المثبت بها الأخشاب في عدم موضعها ، شكل رقم ٧ (أب-ج-د-هـ-و-ي) كذلك نلاحظ طبقة المعجون الغير سليمة في عملية الترميم ، كذلك الترميم الخاطئ في عملية الزخرفة بعيدة عن أصول الفن الإسلامي ، والخروج عن المألوف في قواعد الخط العربي حول القبّة نتيجة لعدم مهارة الحرفين والخطاطين الذين يأكّدون على الحس الفنّي العالي للفن الإسلامي الذي تم بها تنفيذ هذه القبّة .

وبذلك تم اتباع الأسلوب العلمي للترميم والتحليل العلمية للعناصر الملونة والأخشاب وإعادة ترميم القبّة كما كانت في عصورها الأولى شكل رقم ٨ -

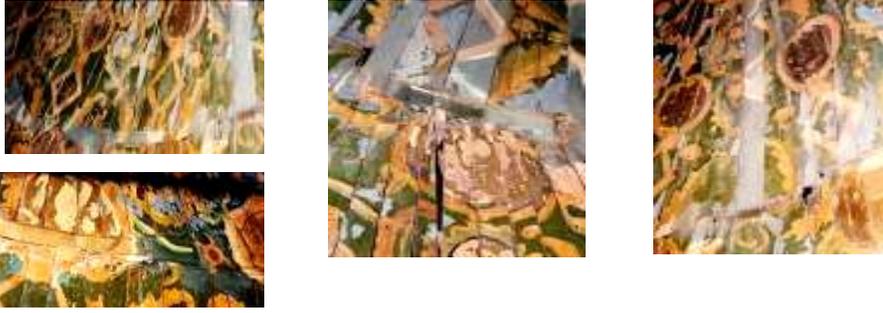

شكل رقم ٦ يبين انفصال الأخشاب عن جسم القبة ووجود ترميم خاطئ




شكل رقم ٧ يوضح خروج الأخشاب عن مكانها الطبيعي في القبة وظهور مسامير التثبيت والزخرفة الخاطئة نتيجة الترميم والتركييب السابق

وبذلك تم اتباع الأسلوب العلمي للترميم والتحليل العلمي للعناصر الملونة والأخشاب وإعادة ترميم القبة كما كانت في عصورها الأولى



استكمال الأخشاب الناقصة بنفس النوعيات  
وإجراء عمليات الترميم بنفس مواصفات  
ولون القبة السابقة

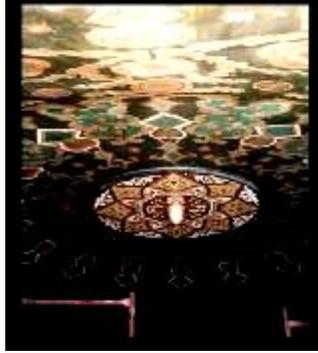

منتصف القبة بعد إجراء عمليات الترميم



لقطات من القبة والزور والأركان بعد الترميم

أثناء ترميم القبة والزجاج الجص  
مكتب علي باشا مبارك:

#### الوصف العام للمكتب :

المكتب عبارة عن غرفة كبيرة ذات مستويين بالأرضية والسقف ، بمساحة مستطيلة أبعادها تقريباً ١٢ متر طول x ٧ متر عرض x ٦ متر ارتفاع وتحتوى فى مضمونها على باب المدخل المصنوع من الخشب القارو والمطعم بالصدف والعاج والأبنوس بحشوات بارزة وغائرة من الزخارف الإسلامية الهندسية وتنقسم الغرفة إلى جزئين الصالة الأولى مربعة الشكل وتحتوى على شباكين من الزجاج المعشق بالرصاص والمشربية المستخدمة بدلاً من الشيش والستائر ، وتعد هذه الشبائك من أهم أعمال الزجاج والمشربيه فى مصر حيث لم تنفذ تلك التقنيات مع بعضها إلى قليلاً .

وأسفل الشباكين سفلى بإرتفاع ٥٠ سم من الخشب المطعم بالصدف والعاج على هيئة زخرفية هندسية بارزة ، كما تحتوى هذه الصالة على خورنقات حائطية وعددها أثنين موجودين بالحوائط أمام بعضهم وهى مصنوعة من الخشب الزان على هيئة مشربية من الخرط القللى والميمونى مع خليط من الزجاج الملون الأحمر الفلاش وسقف الصالة عبارة عن مجموعة من الأعمدة نصف أسطوانية بعرض الصالة من الخرط ومزخرفة بالنقر والأويما على الخشب والتلوين باللاككار مع إضافة أجزاء مذهبة وأخرى بلون الفضة مع وجود بعض الزخارف الجصية البارزة والغائرة والملونة بطريقة الأفرسك فى الأرضية بعيداً عن الأخشاب ، أما الحوائط فجميعها مزخرفة عن طريق الجصى البارز والغائر والملون بالملونات الأرضية (أفريسك) وبأسفل الحوائط جزء من الخشب المطعم بإرتفاع ٧٠ سم من الأرضية سفلى ثم أرضية من الخشب الباركيه المنفذ على هيئة نجمة سداسية محاطة بسلسلة هندسية متداخلة منفذة عن طريق الخشب القارو والجوز والزان فى تناغم لوني يظهر جماليات التصميم فى الأرضية .

أما الجزء الثانى من المكتب فهو مستطيل الشكل بمساحة ٥ متر x ٧ متر ومرتفع عن الجزء الأول بدرجتين من الخشب القارو والمطعم بالخشب الجوز ثم أرضية من البركية على شكل تصميم من التوريقات الهندسية الإسلامية ، وبالصالة الثانية هناك شباك من الزجاج المعشق بالرصاص والمشربية منفذ بطريقة تصنيع الشبايك بالصالة الأولى ولكن بتصميم مختلف ثم يوجد دولاى بالحوائط بإرتفاع ٢.٥ متر من الخشب الماهوجنى المطعم بالصدف والعاج والأبنوس وبزخارف إسلامية هندسية من تداخل النجمة السداسية ، وحوائط هذه الصالة منفذة بأسلوب الجص البارز والغائر الملون بطريقة الأفريسك ثم يوجد سفلى من الخشب المطعم بالعاج .

وسقف هذا الجزء مقسم إلى جزئين الجزء الأيسر منه عبارة عن قبة من الخشب المنجور المفرغ والمعشق بالزجاج الملون المشكل يدوياً ، والقبة مذهبة بورق الذهب الفرنساوى أما الجزء الثانى من السقف فمنفذ بتشكيل من أنصاف الأعمدة المخروطة والمنجورة بعرض هذه الصالة -

ويفصل الجزء الأول عن الجزء الثانى أربعة أعمدة من الخشب المخروط المطعم بالصدف والعاج والنحاس يتصل كل منهم بالآخر عن طريق أرجات متصلة على هيئة حدوة الفرس وبداخلهم زخارف وكتابات عربية كوفية مطعمة على الخشب البارز ومدهونة بالأستر (الجمالكة والسبرتو الأحمر) ، وبين الأعمدة توجد فتحتان من الزجاج المعشق بالجص متقابلتان وبينهم مصدر للإضاءة من الداخل وقد استخدم الفنان أسلوب التلوين على الجص

أيضاً حتى لا يحس المشاهد أن هناك زجاج جصى يختلف من الجدران الملونة .

### حالة الأثر قبل الترميم :

كان الأثر عبارة عن مخزن للأرشيف وبه العديد من التشققات فى الحوائط والنصف الأيمن من السقف بالصالة الثانية متساقطاً تماماً نتيجة لرشح المياه المتسربة من دورات المياه المضافة حديثاً بالمبنى والتي أقيمت أعلى هذه الغرفة ، وأيضاً وجد أن هناك الكثير من أجزاء الحوائط المزخرفة قد تم فصلها عن الجدران نتيجة لتسرب المياه وترشيحها من الحوائط نتيجة لعمليات الرش للغسيل بالماء من الخارج وأيضاً تكون الأملاح عليها ، إضافة إلى أن السفل الخاص بالصالة الأولى قد تم إزالته كاملاً وتم رسمه يدوياً فى عملية الترميم السابقة والتجديدات الخاطئة التي كانت تتم على المبنى علوة على أن هناك بعض الضلف الزجاجية المعشقة بالرصاص قد تم نزعها من أماكنها تماماً ووضع زجاج شفاف أو مرسوم يدوياً ليحل محل الضلف المفقودة وأيضاً ضلف المشربيات والخشب المنجوقر المفرغ غير متواجدة والأجزاء الموجودة منها متهاكة أو متحللة نتيجة لتسرب المياه وتفتتت هذه الأجزاء الخشبية ، وأيضاً هناك قطع كثيرة من الزجاج مفقودة من الزجاج الجصى وأجزاء من الجص متييسة تماماً ، وأيضاً القبة الخشبية المعشقة بالزجاج قد وجد أن هناك كمية كبيرة من الزجاج مفقودة وتم استبدالها بالخشب الملون فأجزاء منها أو بالبلاستيك فى أجزاء أخرى وترك أجزاء فارغة بدون زجاج وهناك الكثير من الأركان والعرائس المحيطة بالحوائط والسقف غير موجودة تماماً أو أجزاء منها تالفة أو مهمشة علاوة على خروج الأبواب والشبابيك عن موضعها نتيجة انفصال الحلقو والزخارف عن الجدران المصنوعة من الحجر الجيرى الكتل ، علاوة على وجود أسلاك الكهرباء بصورة مقززة وغير لائقة بشكل وقيمة هذا العمل الأثرى إضافة إلى وجود بعض الكانات الحديدية والجنشات التي أضيفت جديد بطريقة التثبيت بالمسمار على الحوائط وذلك لتعليق الأرفف والستائر عليها بشكل غير مهذب إلى جانب وجود الكثر من الحوائط متييسة ومتهاكة وتعلوها كمية كبيرة من الأملاح وهروب قشرة اللون من أجزاء كثيرة من الحوائط علاوة على أن جميع أرضيات الغرفة البركية غير صالحة للإستخدام نظراً لتييس وتآكل العلقة الخشبية والفصصة التي يتم تركيب البركيه عليها كما أن غرفة المكتب بها كمية لا بأس بها من الأتربة والبويات المدهونة والعبارات المكتوبة بشكل غير حضارى إضافة إلى كمية هائلة من الحشرات والفطريات والعفن والفئران والثعابين الموجودة داخل تشققات الحوائط ، وبعد المعاينة والإطلاع على هذه الغرفة ثم إجراء عملية التنظيف

اليديوية عن طريق إزالة الأتربة ثم التنظيف عن طريق الشفط بالهواء من الشقوق والأركان .

وبعد ذلك بدأنا عملية التصوير لإثبات الوضع قبل الترميم ورسم التفاصيل الدقيقة للغرفة قبل البدء في العلاج .

### عوامل التلف على مكتب حجرة (على باشا مبارك):

وقد وجد أن سبب وجود الرطوبة في الجدران والأخشاب والجص المؤلف مع الزجاج والزجاج المعشق بالرصاص نتيجة لتسرب المياه الناتج من الرشح العلوى من دورات المياه ونتيجة للرشح السفلى من رش الحديقة ، وقد أدى إرتفاع درجة الرطوبة إلى حدوث تمدد في أبعاد الخشب وتقوسها كما كان السبب فهى تهئ الوسط الملائم لنمو الكائنات الحية والحشرات ، وهذا ما يعرف بالتلف البيولوجى الناتج من الفطريات ، والتي قد أدت إلى تحلل مادة الخشب ، حيث تهضم عناصر الجدر الخلية الخشبية من سليولوز وبالتالي تسبب ضعفه ويصبح الخشب نتيجة لهذه الإصابة خفيف وهنا يفقد ٨٠% من وزنه ، ويتحول الخشب بمرور الوقت إلى كتلة خشبية فاقدة التماسك ، ويحدث أيضاً عن طريق الفطريات حدوث انكماش فى أبعاد الخشب وحدث تشققات مختلفة الشكل والعمق فى عرض الخشب كما أن هناك شروخ واضحة وتفتت للأجزاء الجصية فى الحوائط المزخرفة وقد أدى أيضاً هجوم الحشرات على الأخشاب نتيجة لسوء التهوية الغير جيدة بالغرفة ، مما أدى إلى انتشار النمل الأبيض وتسوس الأخشاب وقد لوحظ أيضاً أن هناك عمليات ترميم خطأ قد تمت على الأخشاب الموجودة بالغرفة نتيجة لإستخدام مادة بنسب تركيز مختلفة مما أدى إلى اختلاف لونها الأصلى .

وفيما يلى مراحل الفحص والدراسة لكل نوعية من الفنون الزخرفية المستخدم فى تنفيذ المكتب سواء كانت زجاجية أو خشبية أو جصية وشكل رقم ٩ يوضح التهاك فى الأخشاب والزجاج واللون بالسقف والقبه والفتحات المعشقة والجدران الخزفية -

أما الشكل رقم ١٠ فيوضح أجزاء من غرفة المكتب بعد الترميم.



تهالك وأنهيار براطيم السقف



أنهيار تام في براطيم سقف القبة




تهالك أخشاب القبة وأنفصال وفقد الزجاج  
بنسبة كبيرة



مقرنصات القبة المذهب وعدم وجود  
الزجاج وتهالك وفقد في الأخشاب




تهالك الحوائط الجصية الملونة من أعلى الجدران

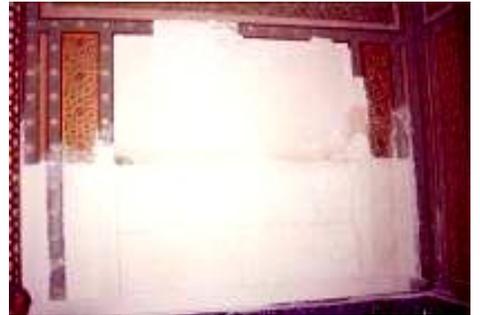

فقد كمية كبيرة من هذه الحوائط



فقدان الزجاج المعشق والأخشاب المعشقة والتي تعد من أجمل أعمال الزجاج المعشق بالنحاس والأخشاب المحفورة

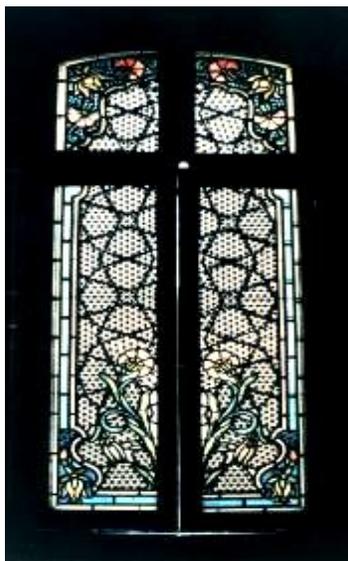

إستكمال خلف الزجاج المفقود من الأخشاب

- ١٣٩٨ -



منظر عام للأرضية والباب بالمكتب



جزء من حوائط المكتب



كورنيشه أعلى الباب بعد الترميم



القبة الخشبية المعشقة بالرصاص



جزء من باب المكتب الداخلي بعد الترميم



الأعمدة والعناصر الزخرفية المختلفة بالمكتب



الجزء العلوى المستوى الثانى بالغرفة  
شكل ١٠ أجزاء من غرفة المكتب بعد الترميم

### ثانياً: أسلوب التطوير والتوسعة:


ولقد تم تحديد أسلوب للتطوير والتوسعة وتم إستخدامها فى عمارة المساجد وتم الإستفادة من هذا الأسلوب فى توسعة مسجد السيدة زينب حيث أنه من أهم المساجد التى تمت عليها مراحل توسعة مختلفة منذ وضع حجر الأساس للجزء الأول الخديوى محمد توفيق ، بإمكانياته العظيمة فى تطوير العمارة المصرية وذلك عام ١٨٨٤ تمت التوسعة الأولى فى عهد الملك فاروق عام ١٩٤٢ ثم التوسعة الثانية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٤ ، والتوسعة الأخيرة عام ١٩٩٩م فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكان يريد عملاً يتحدث عنه الجميع وقال يجب أن يكون المسد مثل الحرم النبوى بالرخام والجرانيت والشكل، وبدء المعمارىون يصفون خطة لتنفيذ الشكل العام للمبنى وكان لنا وقفة مع بعض المهتمين بالتراث والآثار لعدم تنفيذ هذه التوسعة بهذا التصميم وتعد إلى التصميم الأصى وتجرى على التوسعة بعض التعديلات من الخارج لتتناسب مع الشكل العام للمسجد فيتم نقل الواحة الجانبية من التصميم الأصى إلى تصميم المبنى وتنفيذها بنفس نوعية الحجرى المصرى المصنع منها جدران المسجد القديم بدلاً من الرخام والتشبه بالحرم الملكى والنبوى والبعد عن القيمة الحضارية للمبنى الآثار المصرية وعدم التقيد بالموصفات التى تم إعتماؤها ورفض تعديل القبة الأثرية لتكون على نفس النمط بالتجليد بشرائح الألومنيوم والرصاص للعزل

ولا تعديل لها كما كان مطلوب ببلاطات من الموزاييك الأخضر الذى أقترحه إستشارى المشروع ، وايضاً فى خطوات تجليد الحجر القديم بدلاً من الرخام فى الواجهة لتعطى نفس أسلوب المبنى القديم وتم إتباع أسلوب الترميم العلمى الدقيق فى المراحل السابقة .

والشكل ١١ (أ-ب-ج) يوضح صورة التصميم المقترح والتصميم المنفذ والمسقط الرأس للأضافات والتوسعة.



أ- شكل التصميم المقترح للتوسعة قبل التنفيذ والتعديل ويعتمد على شكل مسجد الرسول والحرم المكى فى تصميم التوسعة

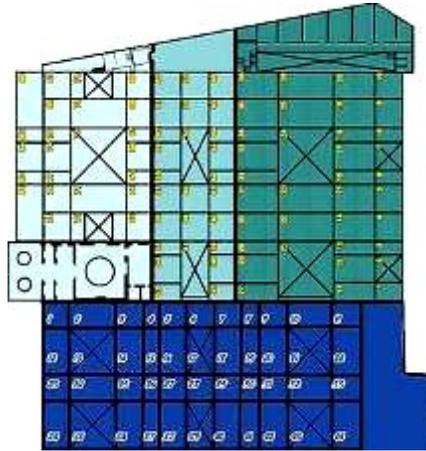

ب- شكل التصميم الذى تم الموافقة عليه وتم تنفيذ التوسعة

أما فى عملية التطوير الجديدة بالأسقف الخرسانية والزخرفة الداخلية فقد استبدل الخشب المزخرف المنجور بالزخرفة على بلاطة السقف بما يتناسب مع التطوير الذى حدث ويجدد الفترة الزمانية الذى أنشأ فيها هذا الجزء المضاف دون أن يخل بقواعد الفن الإسلامى ، وأسلوبية وطرزه الفنية وإنما يعبر عن مدى تطور هذا الفن ليتناسب مع القيم الأصلية والتسطيح وأيضاً

معاصرة هذه الفترة ولذلك تم استخدام كافة عمليات الترميم في جميع الأجزاء الثلاثة وتم تشكيل الأعمال الفنية في الجزء الحديد بما يناسب العصر من تكنولوجيا وفكر وفن، والأشكال الأتية توضح الأسقف الزخرفية قبل الترميم وبعده ونلاحظ أن الشكل ١٢ (أ-ب-ج) عليه ظهور طمس في العناصر الزخرفية نتيجة لطلاء لون غريب على العناصر الزخرفية وإزاله اجزاء كثيرة منها نتيجة تآكل اللون .




شكل رقم ١٢ (أ-ب-ج)

أما الشكل رقم ١٣ (أ-ب-ج) فنلاحظ تشققات كبيرة بين الخشب تم طمسها بالأسمت والجبس بدلاً من عمل معجون نشارة خاصة لملئ الفراغ وعدم إعادة تلون هذه الأجزاء بالأسلوب المتبع.




شكل رقم ١٣ (أ-ب-ج)

أما الشكل ١٤ (أ-ب-ج-د) فنلاحظ التجير والتقشر والتبقيع على الأعمال الزخرفية بالأسقف الخشبية في التوسعة الثانية والخاصة بالملك فاروق نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة والحفظ مما جعل طبقة الأصفر الناتجة من زلال البيض تعفن وتآكل وتتراكم عليها كم من الحشرات ، فتم اتباع أسلوب الترميم الدقيق على الأعمال الفنية وتم تنفيذها بنجاح.

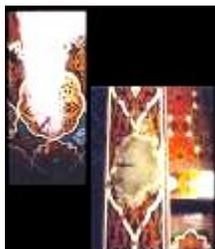

والأشكال من (١٥:٢٤) توضح وضع الأسقف أثناء عملية الترميم الدقيق وبعض الأسقف بعد الانتهاء من الترميم وذلك في التوسعات الثلاثة .

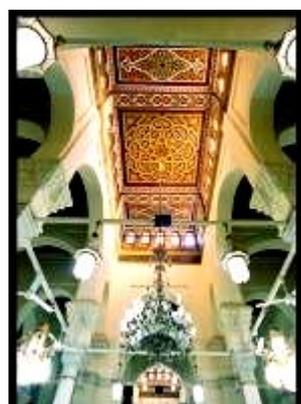

أما توسعة المسجد فقد تم المحافظة على الصفات الهامة في الفن الإسلامي وإستنباط عناصر منها تصلح للأسقف الجديدة في التوسعة وتتناسب مع المسجد القديم ولكن برؤية لفكر وفن العصر الحالي والبعيد والتأصل والدراسة ثم التواصل إلى بعض التصميمات التي أختيرت للزخرفة وإستبدال التمبرا المنفذة على الأخشاب بإسلوب الملونات الرتينجية الحديثة التي تتعايش مع المونه الأسمنتية بالتوسعة الجديدة والأشكال من ٢٦:٣٣ توضح سقف التوسعة الرابعة التي أعتمد فيها على العناصر الزخرفية الإسلامية برؤية حديثة في زخرفة السقف أثناء العمل وبعد الإنتهاء من الأسقف أثناء العمل وبعد الإنتهاء من الأسقف وتركيب وحدات الإضاءة والتشطيب.





الأشكال من ٢٦: ٣١ توسعة السيدة زينب أثناء وبعد التشطيب

أما في مسجد على زين العابدين فقد حاول المعمارين أيضاً تغيير شكل المسجد ووضع تصور لتصميم لا يتناسب مع فكر وبناء المسجد بالقاهرة وبعد المناقشات تم تحويل شكل تصميم التوسعة الجديدة لتناسب مع منطقة زين العابدين الواقعة بجوار منطقة السيدة زينب ومراعاة البيئة المحيطة والإحتفالات التي تحدث سنوياً بالمسجد وتم تغيير فكرة التصميم ليناسب مع الحدث مع الإحتفاظ بكافة العناصر القديمة والثوابت المتواجدة بالمسجد القديم كالمشاهد والقبة والعمل على تحسين الصورة المعمارية والفنية ليناسب مع العمارة الإسلامية القائمة في ذلك الوقت.


والشكل رقم ٣٤ يوضح تصميم المسجد المقترح والذي يتشابه مع مساجد وسط آسيا، أما الشكل رقم ٣٥ فيوضح تصميم المسجد بعد إجراء التعديلات عليه ليناسب مساجد مصر وعمارته، وبالتالي فقد اتبع نفس النظام السابق لمسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) في أسلوب الترميم الدقيق لمسجد على زين العابدين القديم وضريحه في الزخرفة والفتحات المعشقة بالجص أما التوسعة فقد تم تنفيذها مما يتفق مع الأصالة والمعاصرة والشكل رقم ٣٦ يوضح بعض الصور لقبة ضريح المسجد القديم بعد الترميم أم الشكل رقم ٣٧ فيوضح شكل قبة صحن التوسعة بالمسجد المضاف، أما الشكل رقم ٣٨ فيوضح بعض أجزاء من أسقف الأروقة بالتوسعة والقبة المثبتة الخشبية المضافة بها، أما الشكل رقم ٣٩ يوضح الأروقة والأسقف بزخرفة أسقفها بما يتناسب مع العصر .




الأشكال (٣٥-٣٤)



شكل يوضح بعض صور القبة وجدرانه وشبابيك الضريح

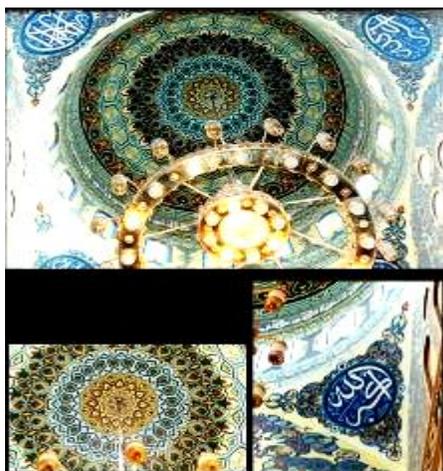

شكل يوضح قبة الصحن المضاف في التوسعة بعد التشطيب

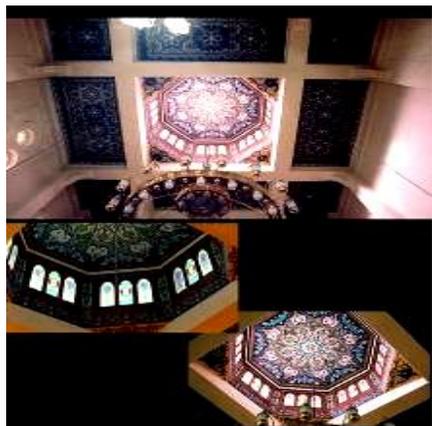

شكل يوضح قبة الضريح من الداخل



أشكال توضح الرواق بعد الإنتهاء من مرحلة التوسعة

### النتائج:

- يعتمد إتخاذ قرار الترميم على الحالة الراهنة وأهمية وقيمة الأثار والنتائج الخاصة بعملية التحليل التى تحدد أهم الإعتبارات المؤثرة على عمليات الترميم والصيانة والحفظ -
- تم تحديد أهم الأساليب المستخدمة فى الترميم الدقيق للعمليات السابقة من خلال هذا الأسلوب البحثى فى تحديد الطريقة والخامات وأسلوب التنفيذ التى يجب إتباعها ، ووسائل الحفظ التى لا تؤثر على الأثر -
- تم تحديد الفصل بين الأجزاء المراد ترميمها والأجزاء المضافة فى التوسعات والتجديدات للمبنى الأثرى ، وتحديد طرق التصميم الجديدة بحيث لا تؤثر على قيمة الأثر نفسه ولا تغير فى الشكل العام ، وتحقيق مبدأ الأصالة والمعاصرة فى الهدف من التطوير ، بما يتناسب أيضاً مع البيئة وعدم التلوث البصرى والأعمال التى تم عمل إضافة لها ، نماذج يمكن الرجوع إليها عند محاولة الترميم والإضافة فى أعمال جديدة مستقبلاً، وتحقيق الهدف من البحث فى ذلك.

### المراجع:

- يعتبر هذا البحث رصد لحالات خاصة بأعمال مركز A3R للتجميل المعمارى والترميم ، وكتب أ.د/ محمد على حسن زينهم فى هذا المجال وأبحاثه فى مجال ترميم الأثار وهم :
- كتاب الأزهر الشريف (متحف للفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر حسنى مبارك، الترميم الدقيق ١٩٩٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩ - القاهرة.
  - كتاب فن عمارة المساجد (الثوابت والمتغيرات فى التطوير والترميم) روز اليوسف القاهرة ٢٠٠٦ .
  - مجموعة أبحاث فى الأثاريين العرب منذ عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٣م.
  - مجموعة أبحاث فى مركز ارسىكا (للأبحاث والتاريخ والفنون الإسلامية) فى منظمة المؤتمر الإسلامى - مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستنبول - تركيا منذ عام ١٩٩٧ حتى الآن.