

دراسة علمية لعلاج وصيانة

مدرسة الأمير أزبك اليوسفى بالقاهرة

أ.م.د. رجب أبو الحسن محمد *

الملخص :


يعتبر العصر المملوكي العصر الذهبي للعمارة الإسلامية في مصر، وقد شهد عصر المماليك الجراكسة إقامة العديد من المنشآت المتنوعة، ومن أهم تلك المنشآت مدرسة ومسجد الأمير أزبك اليوسيفي، الذي يقع بشارع أزبك المتفرع من شارع الخصيرى بحى السيدة زينب بالقاهرة . انشأت المدرسة سنة ٩٠٠ هجرية - ١٤٩٥ ميلادية، والمبنى عبارة عن مسجد ومدرسة وكتاب وسيط وضريح ، أمر ببنائه الأمير أزبك اليوسيفي وكان من كبار أمراء المماليك الجراكسة ، وأنشأت هذه المدرسة على نظام المدارس الإسلامية في العصر المملوكي ذات التخطيط المتعامد، تتكون المدرسة من صحن مسقوف يتوسطه سخنيخة تحيط به أربعة أيوانات ، وتحتوي المدرسة على مواد بناء متعددة تشمل الأحجار الجيرية التي استخدمت كمادة بناء للجدران والعناصر المعمارية المختلفة بالإضافة إلى المونات المستخدمة في البناء والرخام المستخدم في الأعمدة وتكسية الأرضيات ، والأخشاب المحفورة والملونة، وتمت الدراسة للوضع الراهن وظاهرة التلف من خلالأخذ عينات من مواد البناء والأمالاح وتحليلها وفحصها باستخدام حيود الاشعة السينية XRD والميكروسكوب المستقطب (Polarizing Microscope) والميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM والمزود بوحدة EDX ، وقياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحجر الجيري المادة الأساسية في بناء المسجد ، وذلك للتعرف على مكونات مواد البناء وأنواعها وتقسيم وظاهر التلف الموجودة بالأثر وتحديد العوامل المؤدية إليها، تمهدًا لإجراء عمليات الترميم والعلاج والصيانة للمدرسة.

الكلمات الدالة :

أزبك - مدرسة - ترميم - مملوكي - أحجار - تحليل - أملاح .

١- المقدمة : Introduction

تقع مدرسة الأمير أزبك اليوسفى بالسيدة زينب - القاهرة - رقم الأثر : ٢١١ - تاريخ انشاء الأثر : ١٤٩٥ هـ / ٩٠٠ م - عصر انشاء الأثر : دولة مماليك الجراكسة - اسم المنشئ : الأمير أزبك اليوسفى - نوع الأثر : مدرسة - حالة الأثر : قائم - المنطقة الإدارية للأثر : السيدة زينب - المنطقة الأثرية : جنوب القاهرة - عنوان الأثر : شارع أزبك من شارع الخصيرى^(١) (شكل رقم ١) أنشأ الأمير أزبك اليوسفى المدرسة فى سنة ٩٠٠ هجرية / ١٤٩٥ م وكان من أكبر أمراء دولة المماليك الجراكسة ومن أعظم قادتها فى عصر السلطان قايتباى ، وقد تقلب فى عدة وظائف كبيرة حتى أصبح فى عهد الملك الناصر محمد بن السلطان قايتباى مشيراً للملكة ، المدرسة حافلة بالزخارف والكتابات العربية على الحجر والخشب ، فقد اجتمعت فيها شتى الصناعات والفنون الدقيقة ، فنجارتها الممثلة فى المنبر وكرسي السورة وأسقفها الخشبية وأرصفتها وزررتها الرخامية جميعها ناطقة بما بلغته هذه الصناعات من منزلة رفيعة من الدقة والإتقان .

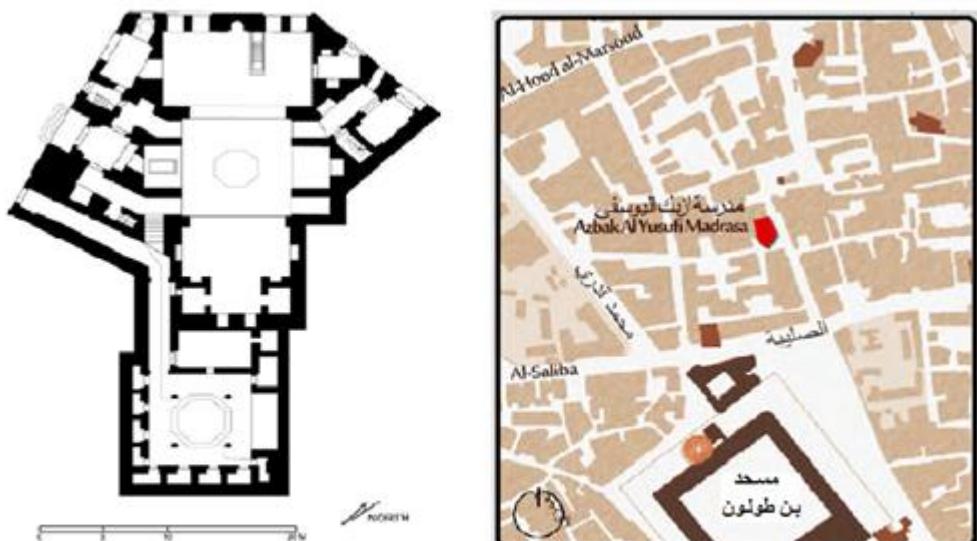

شكل (١) يوضح موقع مدرسة الأمير أزبك اليوسفى بمدينة القاهرة
بعد مشروع الاحياء العمرانى للقاهرة التاريخية

أقيمت المدرس على مساحة غير منتظمة متعددة الأضلاع حتى تتوافق وخط تخطيط الشارع الذى تطل عليه الواجهه الرئيسية للمسجد وهو شارع أزبك ، وللمدرسة ثلاث واجهات إحداها بحرية والثانوية شرقية والثالثة قبلية - صورة رقم (١) ، وتقع

^(١) مشروع الاحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، مركز التراث العالمى – اليونسكو – القاهرة ٢٠١٤

الواجهه الرئيسية للمدرسة فى الصلع الشمالي الشرقي ، وبه المدخل الرئيسي ويبلغ طولها ١٧,٥ متر وبالطرف الغربى منها حوض لسوقى الدواب وبقاباً أبنية أخرى ، وبالطرف الشرقي سبيل يعلوه كتاب^(٢) وإلى جانب المدخل منارة مكونة من قاعدة وثلاث طوابق ، الطابق الاول مثمن الشكل وبه اربع نوافذ ، والطابق الثاني مستدير الشكل ، والطابق الثالث مكون من ثمانية أعمدة توضع فوقها خوذة القبة التى يعلوها الهلال النحاسى ، وكانت تنتهى من أعلى بمسلة مخروطية وضعت مكان الطابق الثالث فى العصر العثمانى أثرتها إداره حفظ الآثار العربية فى سنة ١٩٤٧م وأعادت بناء هذا الجزء العلوى كأصله . بنيت هذه المدرسة على نظام التخطيط المتعامد ، تكون من صحن مسقوف (درقاعة) على شكل مربع طول ضلعه ٧,٥ متر بوسطه شخصية تحيط به أربعة إيوانات اثنان منها كبيران ، وهما إيوان القبلة وهو أكبر الإيوانات^(٣))

(مساحته ١٠ X ٥,٧٥ متر) والإيوان المقابل له (مساحته ٧,٥ X ٣,٩٠ متر) وأما الإيوانان الآخران وهما الجانبيان (السدلتين) فصغيران مساحهما (٣,٥ X ٢,٧٥ متر) (شكل رقم ٢) وأرضية الصحن تعتبر من النماذج الجميلة للأرضيات الرخامية الملونة . ويحيط بإيوان القبلة وزرفة من الرخام الملون يتوسطها محراب رخامى اتساعه حوالي ١,١٠ متر وعمقه ٠,٨٥ متر يعلوه عقد نصف دائرى مرتكز على عمودين من الرخام تيجانها على شكل أوراق نباتية محوره بجواره منبر من الخشب المطعم بالصدف دقيق الصنع قوام زخارفه من الطبق النجمى ، وبأعلاها شببيك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون ، وجميع الكتابات سواء منها المحفورة فى الحجر أو الخشب تتضمن آيات قرآنية واسم المنشى^(٤) ، وتاريخ الإنشاء فوق المدخل نصه " أمر بإنشاء هذه المدرسة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف الكريم العالى السيفى أزبك اليوسفى أمير رأس نوبة التواب الملكى الأشرفى بتاريخ شهر شعبان سنة خمس وتسعمائة كان أزبك اليوسفى من أمراء السلطان قايتباى وقد توفي عام ٩٠٤ هـ " . ويوجد بالمدرسة العديد من مواد البناء ومظاهر التلف والتدهور تتمثل فيما يلى :

أ- العناصر الرخامية : Marble elements

وجود طبقة سوداء ناتجة عن التلوث الجوى أدت إلى طمس وإخفاء لون الرخام وإعطائه لوناً داكناً - وجود شروخ شعرية دقيقة فى بعض الأجزاء من الزخارف

^(٢) Behrens-Abouseif, Doris.,(1998) Islamic Architecture in Cairo, The American University in Cairo Press. pp,150

^(٣) على مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٢ ، ص ١٢٦

^(٤) سعاد ماهر ، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، ج ٤ ، ص ٢٨٢-٢٩٢

الرخامية - انفال في الطبقة السطحية المصوولة للرخام في بعض الأجزاء - تحول بعض الأجزاء أسفل القشرة السطحية المنفصلة إلى ما يشبه المسحوق - وجود طبقة سميكة من الأملاح المتخلسة والأتربة والعوالق بسطح الزخارف الرخامية - كسور وانفال في البلاطات الرخامية^(٥) - صورة رقم (٢) .

بـ- الحجر الجيري : Limestone

تبليور وتخلص كميات كبيرة من الأملاح على الجدران الحجرية الداخلية للمسجد وخاصة في الأجزاء السفلية القريبة من الأرض - تفسر سطح الحجر على شكل طبقات - فقد المونة من بين المداميك الحجرية - تكسر وانفال في الحجر بسبب الأملاح^(٦) - صورة (٣) - فقدان لبعض الأجزاء من الزخارف نتيجة تأكلها وتساقطها بفعل الأملاح. صورة (٤) تكون طبقة سوداء داكنة اللون على سطح الأحجار أدت إلى طمس معالم الحجر نتيجة التلوث البيئي - وجود طبقة من الإتساخات والعوالق والأتربة على السطح الخارجي - استخدام مونة الاسمنت البورتلاندي الأسود - نحر وضعف وتفتت في السطح الخارجي للزخارف الحجرية. صورة رقم (٥) - فقدان المونة الرابطة بين كتل الأحجار نتيجة إذابتها بفعل الرطوبة والأملاح مما أدى إلى تشويه الحجر وعدم ظهوره كوحدة واحدة - تأكل في بعض الأجزاء بسبب فقدان المادة اللاحمة Binding material بين حبيبات الأحجار - ارتفاع والتصاق الأتربة حول جدران المدرسة وأخلفاء أجزاء من الزخارف الحجرية - انخفاض في بعض أماكن الزخارف بسبب فقدان طبقات سطحية من الحجر خارج وداخل المسجد - انفال طولي خطير جداً بين الحائط الغربي والجنوبي - فواصل بين المداميك الحجرية - ارتفاع منسوب الرطوبة في المداميك الحجرية القريبة من الأرض. صورة رقم (٦) - فقدان في بعض أجزاء من المداميك الحجرية والتعدى ببناء عمارة حديثة ملائمة تماماً للمدرسة وعدم وجود حرم للآثار من جميع الجهات - صدأ حديد الشبابيك وتغطيته بطبقة سوداء بسبب الأتربة والتلوث البيئي^(٧) - انخفاض منسوب أرضية المسجد عن منسوب الشارع مما جعله مكان لتجمع الرطوبة والأتربة ومياه المطر - تدهور حالة الأخشاب بشكل عام داخل المدرسة. صورة رقم (٧) -

^(٥) Frank, G. Matero, & Alberto, A.,(1995) Cleaning, Iron Stain Removal, and Surface Repair of Architectural Marble and Crystalline Limestone : The Metropolitan Club., Journal of the American Institute for Conservation : JAIC 1995, Volume 34, Number.1, Article 4 (pp.49 to 68).


^(٦) Selwitz,C.& Doehne, E., (2002) The evaluation of Crystallization modifiers for controlling salt damage to limestone. Journal of Cultural Heritage, 3, 205–216.

^(٧) Beck, K. & AL-Mukhtar, M., (2010). Weathering effects in an urban environment: a case study of tuffeau, a French porous limestone in: (Eds.) Smith, B., Gomez-Heras, M., Viles, H. & Cassar, J., Limestone in the built environment: present-day challenges for the preservation of the past, The Geological Society, London. pp: 103-111.

ارتفاع منسوب دورة المياه الملحقة بالمسجد عن منسوب ارضية المسجد وتسرب مياه الصرف وما تحتوى من أملاح الى جدران المسجد .

ج- المونة : The mortar

تعرضت المونات إلى التلف والتدور الشديد بفعل تأثير إرتفاع الرطوبة وإذابتها لبعض مكونات المونة ، وجود الاملاح وتبليورها داخل مكونات المونة ادى الى انلافها وتدورها وتفتككها

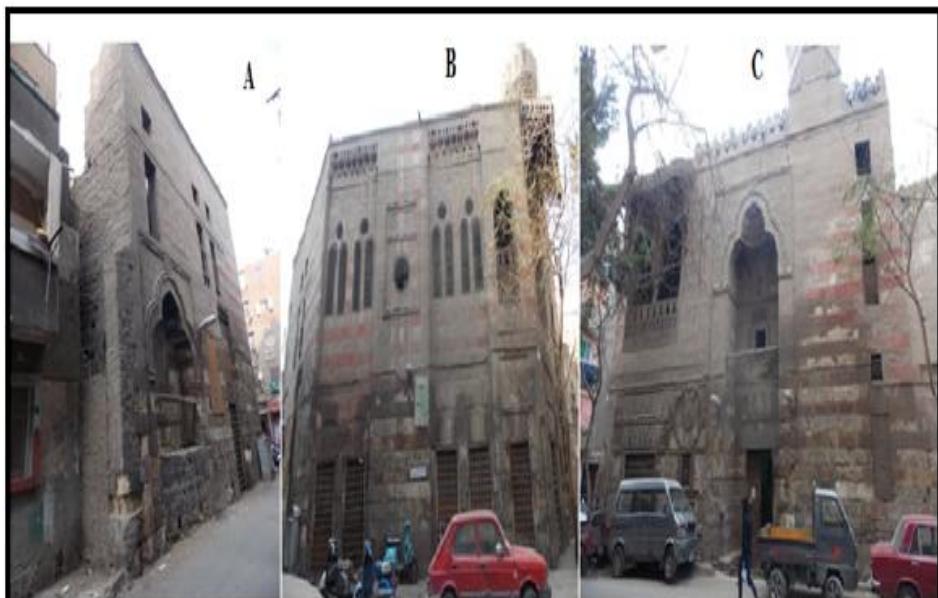

صورة رقم (١) توضح الوجهات الثلاثة الحالية للمدرسة A - الواجهة الجنوبية - B الواجهة الشرقية - C الوجهة البحرية (تصوير الباحث)


كما توضح في الصورة (٣) – تدهور عام لجميع مواد البناء داخل وخارج المسجد. كل مظاهر التلف الخارجية للمسجد تم تسجيلها في الشكلين (٣ ، ٤) .




صورة رقم (٢) توضح بعض نماذج لمظاهر تلف الارضيات الرخامية من مدرسة ازبك
اليوسفى (تصوير الباحث)



شكل رقم (٣) يوضح الواجهة البحرية للمدرسة موقع عليها مظاهر التلف (عمل الباحث)

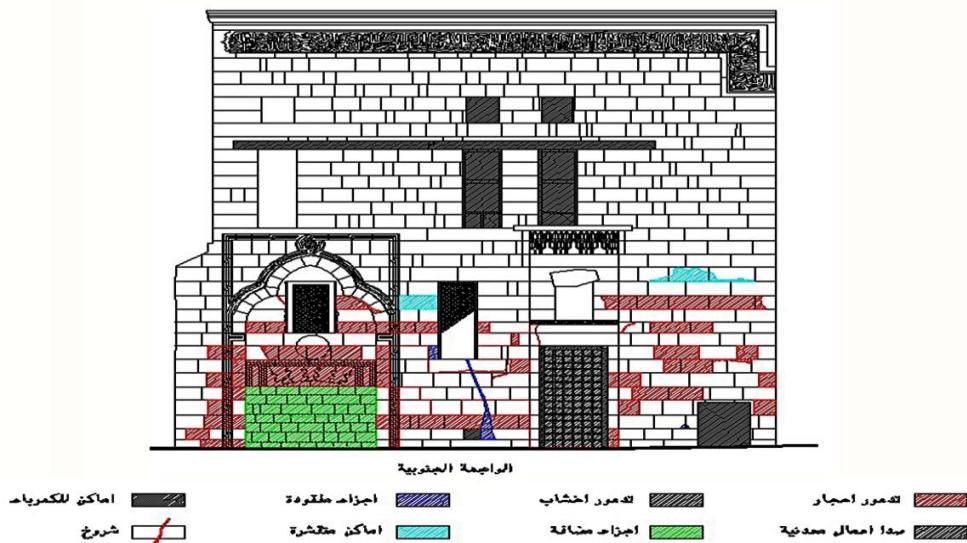

شكل رقم (٤) يوضح الواجهة الجنوبية للمدرسة موقع عليةها مظاهر التلف (عمل الباحث)

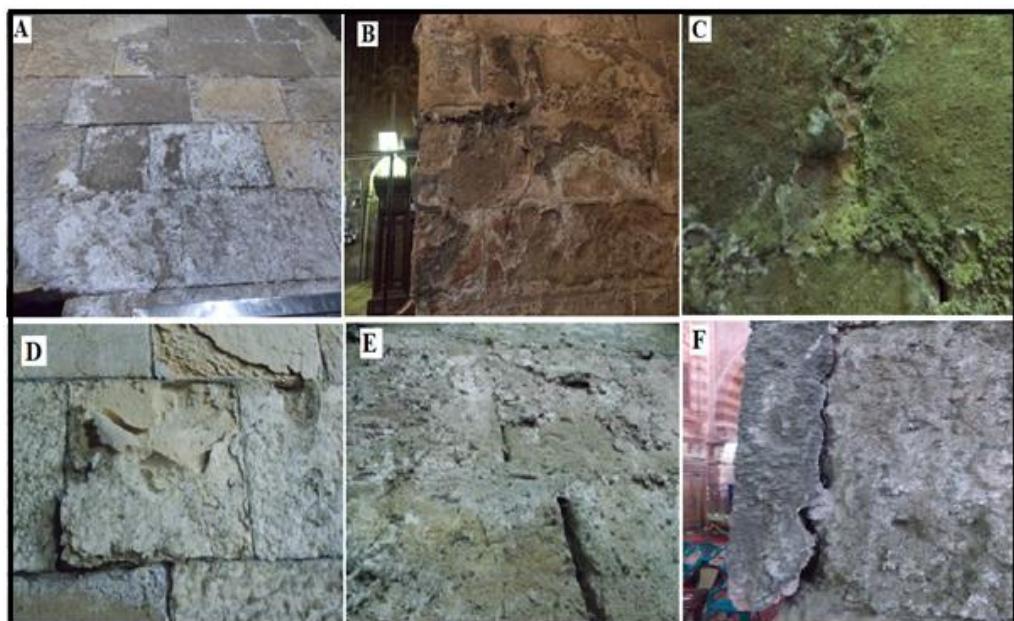


صورة رقم (٣) توضح تبلور وتكتل كميات كبيرة من الاملاح على سطح الحجر على الجدران الداخلية للمسجد A,B,C – تقرش سطح الحجر على شكل طبقات D – فقد المونة من بين المداميك الحجرية E – تكسير وانفصال في الحجر بسبب الاملاح F (تصوير الباحث)



صورة رقم (٤) توضح فقدان بعض الأجزاء من الزخارف نتيجة تأكلها وتساقطها بفعل الاملاح
(**تصوير الباحث**)



صورة رقم (٥) A,B,C,D توضح تكون طبقة سوداء داكنة على الزخرف وسطح الحجر -
استخدام مونة اسمنت اسود E - تأكل ونحر في الحجر والزخارف F. (**تصوير الباحث**)

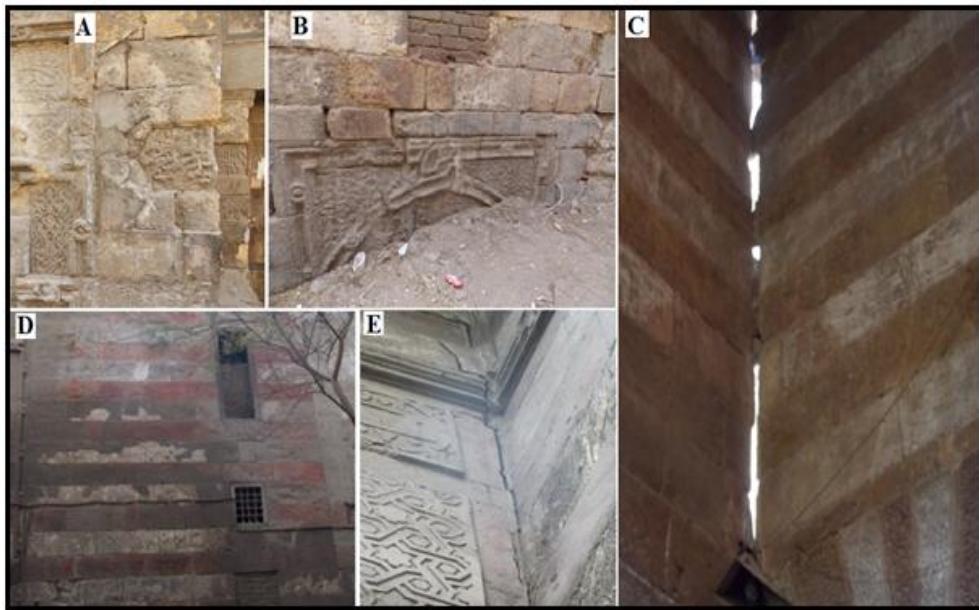

صورة رقم (٦) توضح استخدام مونة اسمنت اسود على الزخارف الحجرية A - ارتفاع والتصاق الاتربة حول جدران المدرسة واحفاء أجزاء من الزخارف الحجرية B - شروخ وفواصل كبيرة وخطيرة جدا بين الجدران وبطول المبني C,E - ارتفاع الرطوبة في الجدران D (تصوير الباحث).



صورة رقم (٧) - A,B,C,D,E توضح والتعدى ببناء عماره حديثة ملاصقة تماما للمدرسة - A فدان فى بعض أجزاء من المداميك الحجرية B - انخفاض منسوب ارضية المسجد عن منسوب الشارع C - صدا حديد الشبابيك وتغطيته بطبيعة سوداء D,E - تدهور حالة الأخشاب بسبب الرطوبة والاملاح F. (تصوير الباحث)

٢- مواد وطرق الدراسة : Materials and Methods :

أخذت عينات من مواد البناء (الحجر الجيرى ، الرخام ، المونتة) والاملاح وتم فحصها وتحليلها باستخدام

- الميكروскоп المستقطب (Polarizing Microscope (PLM)

- حيود الاشعة السينية (XRD)

- الميكروسكوب الالكترونى الماسح (Scanning Electron Microscope (SEM)

- التحليل باستخدام (Energy Dispersive X-ray analysis (EDX)

- التحليل الكيميائى لمواد البناء (Chemical analysis of Building Materials

- قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية (The determination of physical and Mechanical Properties) للحجر الجيرى مادة البناء الاساسية للمدرسة ، وذلك للتعرف على خصائص مواد البناء ومكوناتها وأنواعها وتفسير وتحليل مظاهر التلف المتواجدة بالأثر وتحديد العوامل المسيبة لها.

٣ - النتائج : Results

أولاً: الفحص باستخدام الميكروскоп المستقطب : Polarizing Microscope :

١ - الحجر الجيرى : Limestone :

تم فحص عينات الحجر الجيرى عن طريق إعداد قطاعات رقيقة من عينات من الحجر (Thin section) ثم فحصها بواسطة الميكروскоп المستقطب أتضح من الفحص بالميكروскоп المستقطب للعينات الحجرية أن الحجر المستخدم فى بناء مدرسة أذبك اليوسفى انه يتكون من معدن الكالسيت (حجر جيرى) مع وجود حبيبات من معدن الكوارتز ونسبة من المعادن الطينية (Clay Minerals) ، وجود تركيزات ونطاقات من أكسايد الحديد ، وجود حفريات دقيقة فى أرضية معدن الكالسيت، كما لوحظ انتشار بعض الفجوات فى القطاعات نتيجة لذوبان الأملاح القابلة للذوبان فى الماء ، بالإضافة إلى وجود بلورات الدولوميت السداسية الاووجه متداخل مع حبيبات الكالسيت دقيقة التحبب ، كما تلاحظ أن معظم البقايا الحفريه تعانى من التغيرات

المابعدية مثل (اعادة التبلور - الدلتة - التحلل) وكل هذه العوامل تؤدي الى كبر أو يسهل عمل المياه تحت السطحية^(٨) كما يتضح من صور (A,B,C,D,E,F-٨)

٢ الرخام : Marble

تمأخذ أربعة عينات من رخام الارضية من الأجزاء المنفصلة والمتدهورة لفحصها بالميكروسkop المستقطب للتعرف على مكوناتها ومظاهر تلفها

يتضح من الفحص بواسطة الميكروسkop المستقطب أن الرخام يتكون أساساً من معدن الكالسيت ، وجود أكاسيد حديد ، وجود حبيبات من معدن الكوارتز ، وجود النسيج المتداخل الموزاييكي المميز للرخام ويتبين ذلك من خلال الصور رقم (A-٩) . يتميز الرخام بالنسيج السكري المتداخل للحبيبات المعدنية لمعدن الكالسيت نتيجة عمليات التحول وجود خطوط الانقسام المميزة لمعدن الكالسيت المكون الأساسي للرخام صورة (B-٩) . يتضح من الفحص أن الزخارف تتكون من معدن الكالسيت دقيق التحبب بالإضافة إلى وجود نطاقات من أكاسيد الحديد^(٩) والمعادن الطينية (C-٩) . وجود فجوات في القطاع نتيجة ذوبان الأملاح التي كانت تشغله هذه الأماكن عند إعداد القطاع بالإضافة إلى وجود أجزاء من حفريات وهذا ما يؤكّد أن هذه الزخارف ليست من رخام طبيعي صورة (D-٩) .


٣ - المونة : The mortar

يتضح من فحص عينات المونة الاثرية وجود الجير كخلفية للمونة مع انتشار حبيبات الرمال المختلفة الاحجام في وسط الجير مع تنوع في اللون من الابيض الى الرمادي اتضح ان العينه تتكون من معدن الكالسيت والكوارتز والجبس^(١٠) . (صورة رقم (A,B,C,D - ١٠)


^(٨) Peter_A,_Dana, (2003) A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis .., Published by :The American Association of Petroleum Geologists Tulsa, Oklahoma, U.S.A., pp., 372- 392.

^(٩) Dolske, D.A., and S.I. Sherwood. (1992) Deposition of pollutants to an historic marble building. In Conference pro-ceedings, 7th International Congress on the Decay and Conservation of Stone, Lisbon, 15-18 June 1992, pp. 1373-82.


^(١٠) Bader. N., Abu El-Hassan. R .,(2016) Examination and Conservation of Helal El-Beah Mosque, Dakahlia, Egypt, Journal of Building Construction and Planning Research, 2016, 4, 103-118

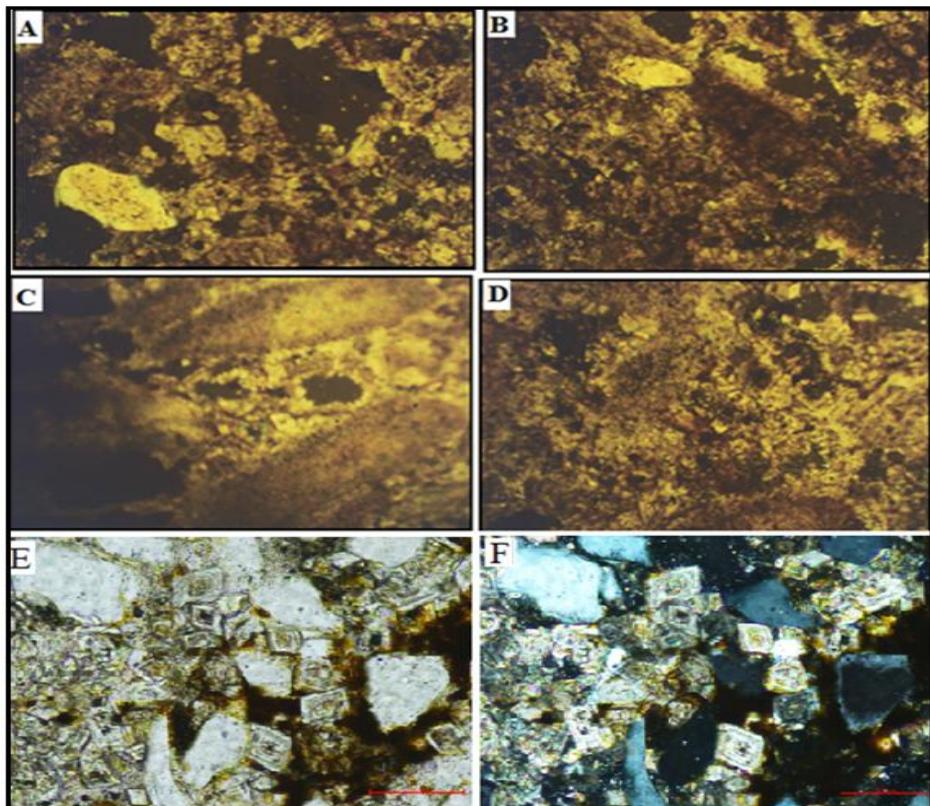

الصور رقم (٨) توضح صور بالميكروسkop المستقطب لعينات حجر جيري وحجر Dolomitic (A) عينة حجر يظهر بها حبيبات معدن الكالسيت وتجمعات من اكسيد الحديد- (B) عينة حجر يظهر بها حبيبات معدن الكالسيت وتجمعات من اكسيد الحديد ومعادن الطفله - (C) عينة يظهر بها حبيبات معدن الكالسيت وتجمعات من اكسيد الحديد ومعادن الطفله وحفريات النيمولييت - (D) عينة يظهر بها حبيبات معدن الكالسيت واجزاء من حفريات بالإضافة الى معادن الطفله وبعض حبيبات الكوارتز - (E,F) يظهر فيها بلورات معدن dolomite معينة الأوجه .

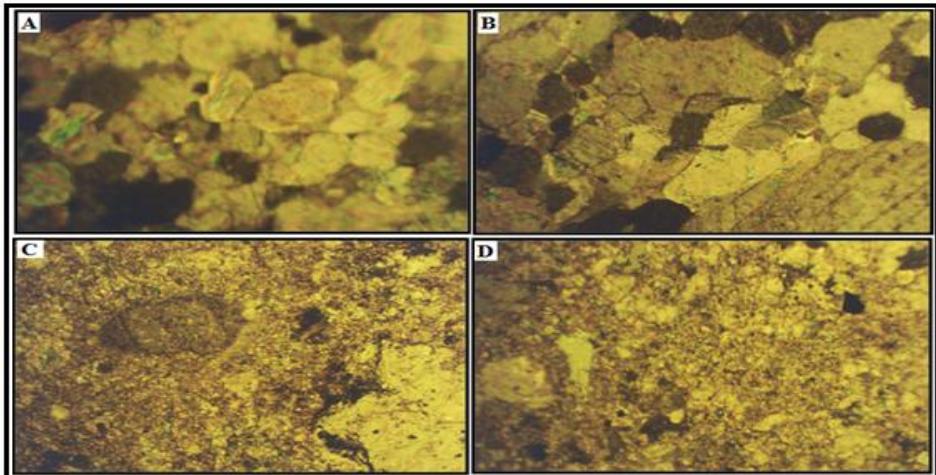


(صورة رقم ٩ - A,B,C,D) توضح صور بالميكروسkop المستقطب لعينات رخامية (A) ويتبين منها النسيج الموزاييكي المميز للرخام - (B) ويظهر فيه النسيج المتداخل لبلورات الكالسيت - (C), (D) يظهر فيها ضعف وتفكك حبيبات الكالسيت ، وجود نطاقات من أكسيد الحديد والمعادن الطينية مع وجود فجوات نتيجة ذوبان الأملاح التي كانت تشغّل هذه الأماكن ، وهذا يؤكد أن هذه الزخارف من (الرخام الاحمر) ليس رخام طبيعى

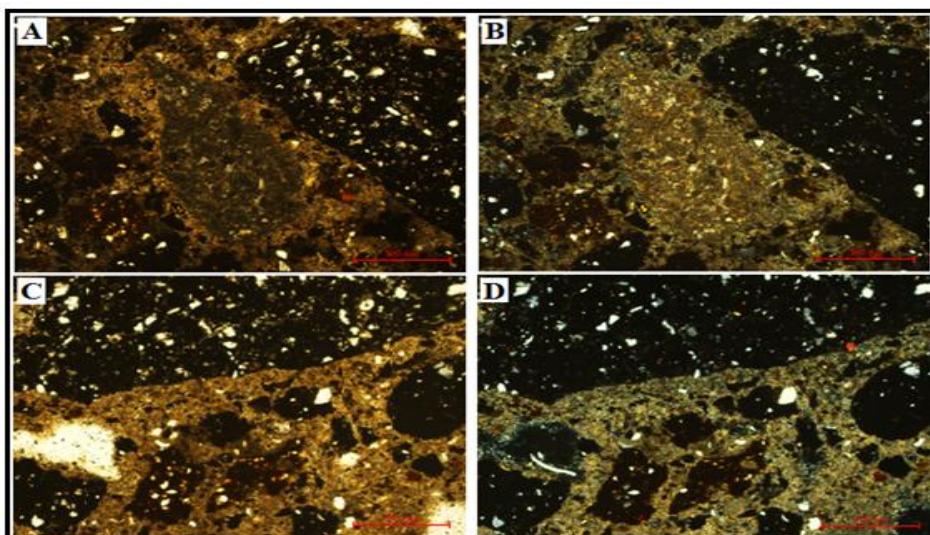

(صورة رقم ١٠ - A,B,C,D) توضح صور بالميكروسkop المستقطب لعينات من المونة المستخدمة في بناء المدرسة ، توضح وجود الجير كخلفية للمونة مع انتشار حبيبات الرمال المختلفة الاحجام في وسط الجير مع تنوع في اللون من الابيض الى الرمادي

ثانياً : التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية : (XRD) Limestone : ١- الحجر الجيري

تم إجراء تحليل أربع عينات من الحجر أخذت من مدرسة أزبك اليوسفى من مناطق مختلفة بواسطة حيود الأشعة السينية X-ray diffraction حيث أتضح أن الحجر المستخدم فى البناء يتكون أساساً من معن الكالسيت (CaCO_3) بالإضافة إلى وجود معن الكوارتز ومعن الدولوميت ، مما يوضح أن الأحجار المستخدمة في نحت الزخارف من نوع الحجر الجيري الدولوميتى (Dolomitic Limestone) كما توضح وجود نسبة من معن الهايليت كملح مسبياً تلف وتدهر أحجار البناء ، كما يوضحها الأشكال رقم (٥ - A,B,C,D) والجدول رقم (١) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينات حجر جيري أخذت من مدرسة أزبك اليوسفى .

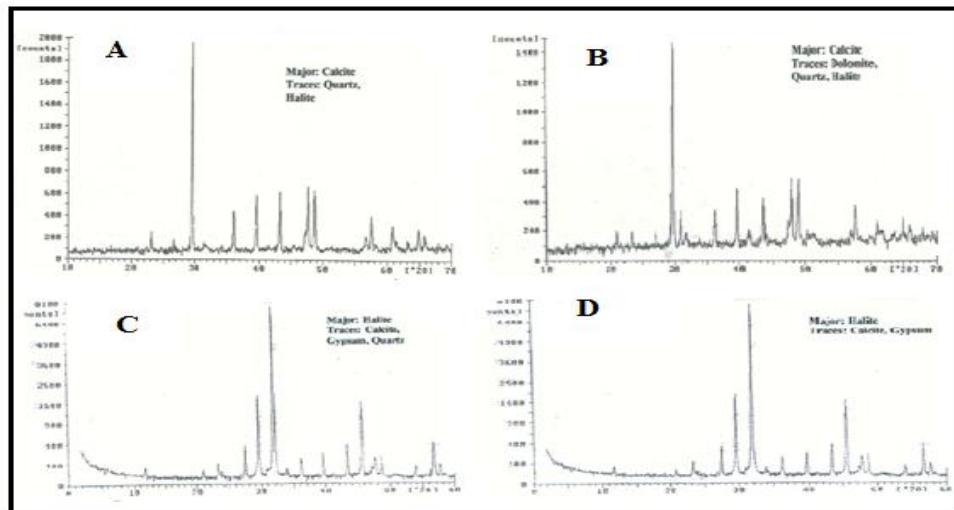


شكل رقم (٥ - A,B,C,D) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينات حجر جيري من مدرسة أزبك اليوسفى (A) تتكون من معن الكالسيت ، الكوارتز ، الهايليت. (B) تتكون من معن الكالسيت ، الدولوميت ، الكوارتز ، الهايليت. (C) تتكون من الهايليت ، الكالسيت ، الكوارتز. (D) تتكون من الهايليت ، الكالسيت ، والجبس .

٢- الرخام : Marble :

تم إجراء تحليل بواسطة حيود الأشعة السينية لعينات من الزخارف الرخامية من السبيل والمدرسة للتعرف على مكوناتها ، وذلك من الرخام ذو الألوان المختلفة الأسود والأبيض والأحمر كما يوضحها الشكل رقم (٦ - A,B,C,D) بالترتيب واتضح من التحليل أن الزخارف الرخامية ذات اللون الأحمر تتكون أساساً من معن

الكالسيت ونسبة ضئيلة من معادن الدولوميت والهيماتيت وهو الذي يعطى الرخام الألوان المختلفة ، كما اتضح من التحليل أن الرخام يتكون أساساً من معدن الكالسيت بالإضافة إلى وجود شوائب من معدن الدولوميت والكورترز وأكاسيد الحديد والكاوليبيت .

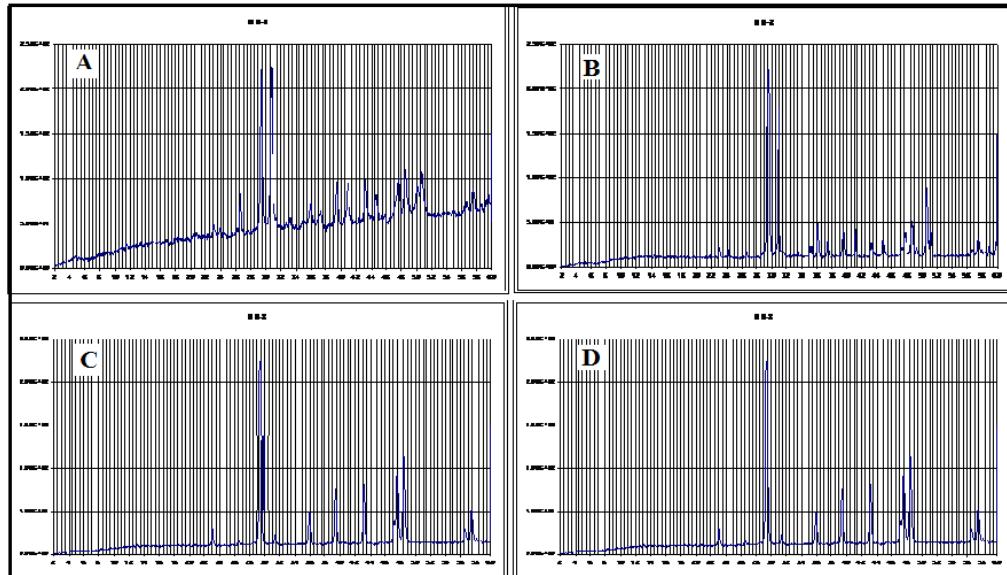

الشكل رقم (٦ - A,B,C,D) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينات رخام من مدرسة وسيبل ازيك اليوسفي أتضح منها أن الرخام يتكون أساساً من معدن الكالسيت بالإضافة إلى بعض الشوائب من الدولوميت وأكاسيد الحديد والكاوليبيت والتي تسبب ألوان الرخام .


٣ - المونة : The mortar :

تم تحليل أربع عينات من المونة باستخدام حيود الأشعة السينية وأخذت تلك العينات من الواجهات الخارجية للمدرسة واتضح من خلال التحليل ان المونة المستخدمة في بناء المدرسة تتكون بصفة اساسية من معدن الكالسيت والكورترز بالإضافة إلى وجود نسبة من الجبس والدولوميت وملح الهايليت (كلوريد الصوديوم) ويوضح الشكل رقم (٧ - A) نمط حيود الاشعه السينيه لهذه العينات ، كما اتضح من خلال الفحص ان المونة تتكون بصفة اساسية من معدن الكالسيت والكورترز ويوضح الشكل رقم (٧ - B,C,D) نمط حيود الاشعه السينيه لهذه العينات .


٤ - المصبعات الحديدية :

تم تحليل ودراسة مكونات صدأ المصبعات المعدنية بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية، وقد أثبتت النتائج وجود معدن الهيماتيت كما أشتملت على معدن الكالسيت CaCO_3 ومعدن الكوارتز SiO_2 (الرمل) ويوضح الشكل رقم (٨) نمط حيود الأشعة

السينية لمكونات صدأ المصبوعات المعدنية ، حيث تعاني المصبوعات المعدنية من الصدأ Corrosion والذى تكون على السطح الخارجى للمصبوعات المعدنية وأدى إلى تأكل في الطبقات السطحية للمصبوعات وذلك بتكون معادن صدأ الحديد كما أثبت التحليل بحبيبات الأشعة السينية ، بالإضافة إلى وجود طبقة دهان حديثة ذات لونبني على سطح المصبوعات أخفت معالم الشكل الأصلي الأثري للمصبوعات المعدنية وترسبت خلالها حبيبات من معدن الكالسيت CaCO_3 ومعدن الكوارتز SiO_2 .

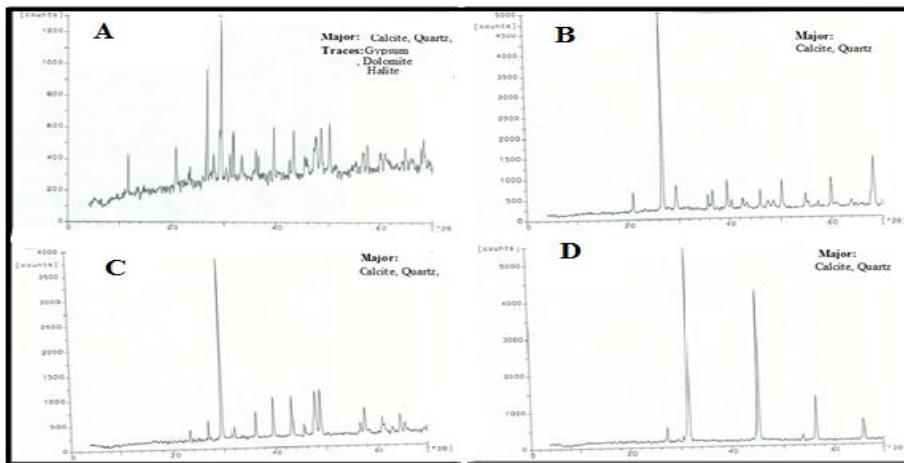

شكل رقم (٧ -٧) نمط حيود الأشعة السينية لعينات من المونة المستخدمة في بناء المدرسة

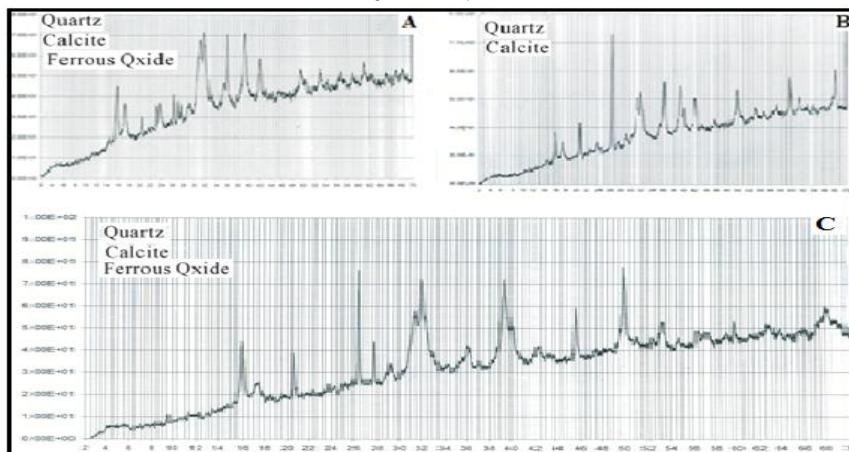

شكل رقم (٨ -٨) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لمكونات صدأ الشبايك الحديدية بالمدرسة اتضح منها وجود مركيبات صدأ الحديد وأهمها الهيماتيت بالإضافة إلى وجود معدن الكوارتز والكالسيت نتيجة التصاق الاتربة فوق مركيبات الصدأ


ثالثاً: الفحص والتحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بـ EDX

Scanning Electron Microscope (SEM) and (EDX) analysis ١ - الحجر الجيري :


اتضح من خلال الدراسة بالميكروسkop الاليكتروني الماسح والمزود EDX ان الحجر الجيري المستخدم فى البناء عبارة عن حجر جيري دولوميتى كما اتضح ان الحجر فى حالة ضعف شديد وتفكك وفقدان للمادة الرابطة بين الحبيبات بسبب وجود نسبة مرتفعة من بلورات ملح الهايليت داخل الحجر وخاصة فى الاجزاء السفلية من جدران المدرسة القريبة من الأرض. صورة رقم (١١) وشكل رقم (A-٩)

٢ - المونة : The mortar


اتضح من خلال الدراسة بالميكروسkop الاليكتروني الماسح والمزود EDX ان المونة المستخدمة فى البناء تحتوى على نسبة مرتفعة من ملح الهايليت مما أفقدها خاصية الربط . صورة رقم (١٢) وشكل رقم (B-٩)

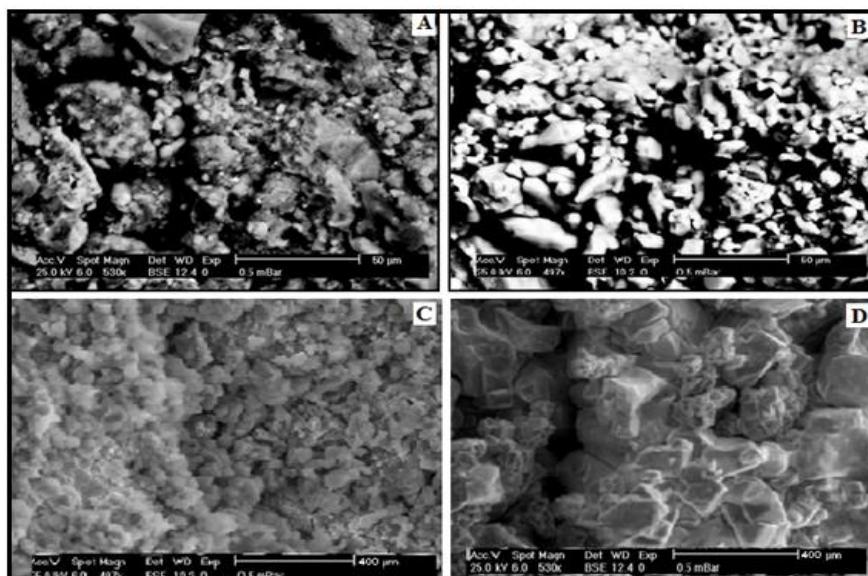

صورة رقم (١١ - A,B,C,D) توضح صورة بالميكروسkop الاليكتروني الماسح لعينة حجر جيري من مدرسة أزبك اليوسفى يتضح منها فقدان المادة الرابطة بين حبيبات الحجر وتبلور الالاماح بين المكونات المعدنية الى جانب وجود تآكل وضعف وتفكك بلورات الحجر

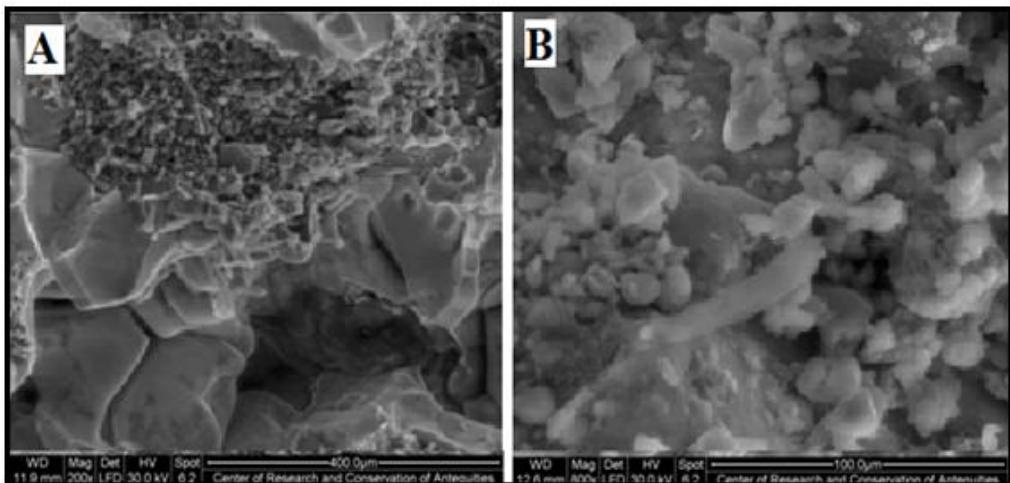

صورة رقم (٢ - A,B) توضح صورة بالميكروسkop الاليكتروني الماسح لعينة مونة من مدرسة أzbek اليوسفي يتضح منها تبلور الاملاح بين مكونات المونة

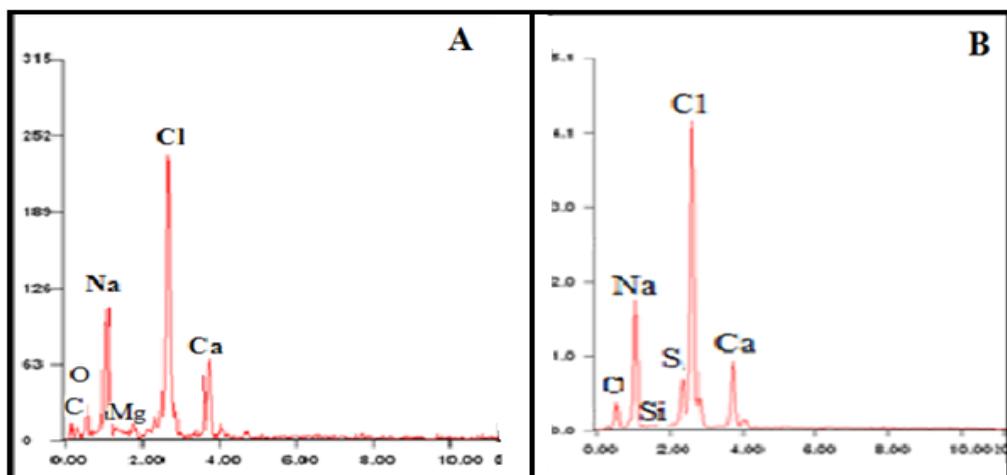

شكل رقم (٩) A يوضح تحلييل عينة حجر جيرى باستخدام EDX يتضح منها وجود معدن الكالسيت والدولوميت وملح الهاлиت ، B يوضح تحلييل عينة مونة باستخدام EDX يتضح منها وجود معدن الكالسيت وملح الهاлиت والكوارتز.

رابعاً : التحليل الكيميائى لمواد البناء :

Chemical analysis of Building Materials

تم عمل تحليل كيميائى لمواد البناء بالمدرسة (تم تحليل عينتين من الحجر الجيرى وعينتين من الرخام وأربعة عينات من المونة ، والعينات أخذت من أماكن مختلفة من

خارج وداخل المدرسة) وكانت النتائج كما يوضحها الجدول رقم (١) و الشكل رقم (١٠).


خامساً : قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحجر الجيري المستخدم في بناء

المدرسة : Measuring the physical and mechanical properties of the limestone used in building the Madrasa

تم قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحجر الجيري ولوحظ تباين النتائج من عينة لأخرى حسب مكان أخذ العينة وما تعرضت له الأحجار من تلف وتدور أدى إلى التأثير على قوة التحمل الميكانيكية لها بفعل عوامل التلف المختلفة ، ولوحظ ان عينات الاحجار المأخوذة من الاماكن القريبة من الارض اكثر ضعفا من الاحجار البعيدة عن الارض . كما يوضح الجدول رقم (٩) نتائج قياس الخواص الفيزيائية لعشر عينات من الحجر الجير مأخوذة من اماكن مختلفة من المرسة. ويوضح الجدول رقم (١٠) نتائج قياس الخواص الميكانيكية لثمان عينات من الحجر الجيري مأخوذة من اماكن مختلفة من مدرسة ازبك اليوسفي .

جدول رقم (١) يوضح نتيجة تحليل كيميائي (بالوزن) لعينات من مدرسة ازبك اليوسفي

نوع العينة	العنوان	المتبقي من ذوبان الأحماض	اكسيد الكالسيوم	اكسيد الماغنيسيوم	اكسيد الحديد	كلور	الصوديوم	ال الكبريتات	الفاقد بعد الحرق
حجر جيري (١)	٣٨,٤٧	٠,٠٦	٢,٦١	٤,٢	٢,١٦	٠,٢	٤٨,٤٦	٣	
حجر جيري (٢)	٣٧,٥٧	٠,٠٩	٣,٥١	٣,٧	٢,٤٦	٠,٣٥	٤٨,٥١	٣,٥	
الرخام (١)	٣٩,٨٢	٢,٤٥	٣,٢٤	٢	٠,٦	٠,٢	٤٩,٥	٣,١	
الرخام (٢)	٣٩,٣٧	٢,٩	١,٦٧	٠,٤	٠,٦٢	٢,٥	٤٨,١	٤,٥	
المونتا (١)	٣٢,٧٧	٩,٦	١,٥٤	٢,٧	٠,٥٩	٠,٢	٥١,١	١,٥	
المونتا (٢)	٤٠,٧٠	١,٣	٢,٧٤	١,٥	٠,٧١	١,٥	٤٩,٥٥	٢	
المونتا (٣)	٣٩,٦٧	٢,٥	٣,٤٤	٢,٦	٠,٧	١,٣	٥٠	٣,٤	
المونتا (٤)	٣٦,٧٧	١,٥	٢,٥	٢,٧٤	٠,٤٩	٠,٤	٥٢,١	٣,٥	

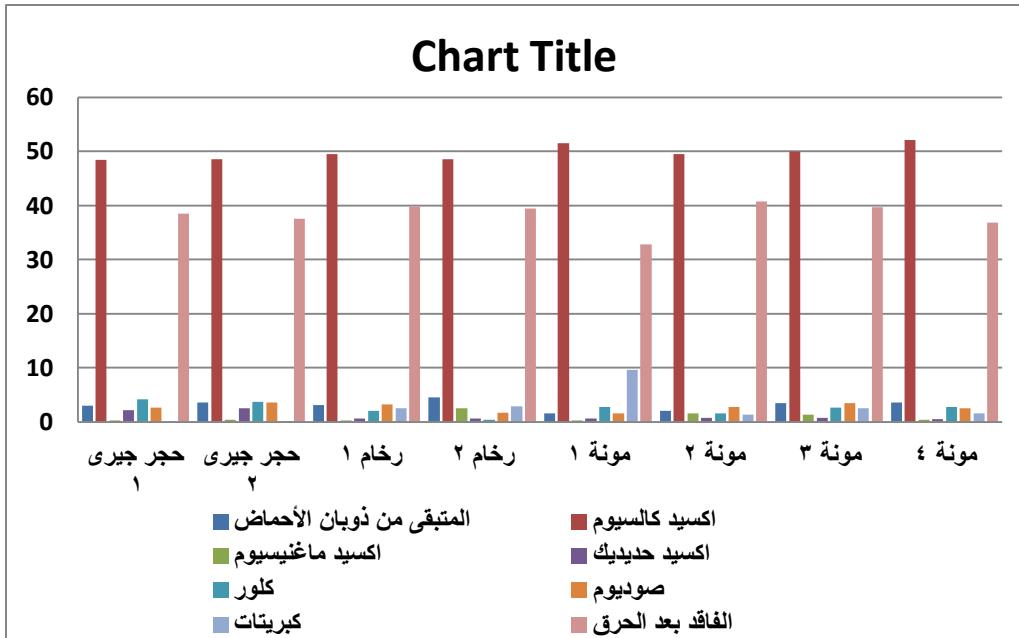

شكل رقم (١٠) يوضح نتيجة تحليل كيميائي (بالوزن) لعينات من مدرسة ازبك اليوسفي .
(عمل الباحث)

جدول رقم (٢) يوضح نتائج قياس الخواص الفيزيائية لعينات من الحجر
الجيри بمدرسة ازبك اليوسفي

رقم العينة	الكتافه جم / سم ^٣	امتصاص الماء %	المسامية %
١	١,٩٤	٧,٨٦	١٥,٩٨
٢	٢,١٢	٨,٠٩	١٥,٤٨
٣	١,٩٨	٨,٩٢	١٤,٨٧
٤	٢,١٨	٧,٧٦	١٥,٦٩
٥	٢,٠١	٨,٩٥	١٤,٢٨
٦	١,٩١	٧,٩٦	١٤,٩٤
٧	٢,٢٣	٨,٣٩	١٤,٦٧
٨	٢,١٤	٨,٦٨	١٥,٣٧
٩	١,٩٥	٨,١٦	١٥,١٢
١٠	٢,٠٣	٧,٩٩	١٤,٩٨

جدول رقم (٣) يوضح نتائج قياس الخواص الميكانيكية لعينات من الحجر
الجيри بمدرسة ازبك اليوسفى

رقم العينه	قوه تحمل الضغط كجم / سم ^٢	قوه تحمل الضغط كجم / سم ^٢	قوه تحمل الشد كجم / سم ^٢
١	٢٥٦,٢	٣٩,٤	
٢	٢٤٨,٨	٣٨,٧	
٣	١٩٨,٥	٣٩,٥	
٤	٢٠٧,٧	٣٩,٦	
٥	٢٦٧,٩	٣٦,٨	
٦	٢١٦,١	٣٧,٩	
٨	٢٠٤,٨	٣٩,٣	
٨	٢٠٤,٨	٣٩,٣	

٤- مناقشة النتائج : Discussion of results :

من خلال دراسة الوضع الراهن للمدرسة اتضح ان المدرسة أقيمت على مساحة غير منتظمة متعددة الأضلاع حتى تتوافق مع خط تخطيط الشارع الذى تطل عليه الواجهه الرئيسية للمدرسة ، وللمدرسة ثلاث واجهات إحداها بحرية والثانية شرقية والثالثة قبلية ، وتقع الواجهه الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشمالي الشرقي ، وبه المدخل الرئيسي للمدرسة .

كما ان دراسة الوضع البيئي المحيط بالمدرسة كان له أثر كبير فى تفهم العديد من عوامل ومظاهر التلف التى تسببت فى تدهور حالة المدرسة ، فمن الملاحظ ارتفاع منسوب المياه الأرضية اسفل المدرسة بسبب انخفاض مستوى ارض المدرسة عن المنازل المحيطة بها ، وكذا لوقوع المدرسة فى منطقة شعبية مزدحمة بالسكان وتعانى من مشكلات متعددة مثل تسرب المياه من شبكات الصرف الصحى الى التربة المنتشر عليها المدرسة^(١) والتلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات والأتربة وعدم نظافة الشوارع والتعدى على حرم الاثر من جميع الجهات سواء من المنازل الملائقة للمدرسة أو الشوارع الضيقه المحيطة بها والتى لا تراعى اي حرم للاثر

^(١)Oestrreich,D.M.,(1993) The Ground Water Rise in The East of Cairo and Its Impact on Historic Buildings Geo scientific Research in Northeast Africa ,Thorweih and Sehadelmjer, Rotterdam, pp.34-36 .

بالاضافة الى عدم عمل صيانة وقائية او صيانة دورية للاثر مما جعل حالتة تزداد سوءاً بمرور الزمن وقد تم تصنيف المدرسة بأن حالتها سيئة جداً^(١٢).

ومن خلال نتائج الفحوص والتحاليل المختلفة ودراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية لل أحجار ومواد البناء اتضح ان المواد الأثرية المتمثلة في الحجر الجيري والبلاطات الرخاميه وموانات البناء تعانى بشدة من عوامل التلف التي تؤثر على المدرسة ، وأهمها ارتفاع منسوب المياه الارضية المتسربة من المنازل المحيطة ودورة المياه

الملحقة بالمدرسة واحتواء تلك المياه على املاح و خاصة ملح الهايليت شديد الخطورة^(١٣).

وأتضح من نتائج الفحص باستخدام الميكروскоп المستقطب لعينات من الحجر المستخدم كمادة بناء للمدرسة أنه يتكون بصفة اساسية من معدن الكالسيت مع وجود بلورات معدن الدولوميت معينة الاوجه متداخلة مع أرضية حبيبات الكالسيت دقيقة التحبب (حجر جيري دولوميتي) ، بالإضافة إلى وجود حبيبات من معدن الكوارتز ونسبة من المعادن الطينية Clay Minerals ، كما لوحظ انتشار بعض الفجوات في القطاعات نتيجة ذوبان الأملاح القابلة للذوبان في الماء أثناء تحضير القطاعات، كما أتضح من الفحص بواسطة الميكروскоп المستقطب لعينات الرخام المستخدم في بلاط ارضيات المدرسة أنه يتكون أساساً من معدن الكالسيت بالإضافة إلى وجود أكسيد حديد وحبيبات من معدن الكوارتز و ظهور النسيج الموزاييكي المتداخل المميز للصخور الرخاميه حيث تتدخل وتتلامح الحبيبات المعdenية لمعدن الكالسيت مع بعضها البعض نتيجة عمليات التحول الحراري بالإضافة إلى وجود خطوط الانفصال المميزة للكالسيت المكون الأساسي للرخام ، مع وجود فجوات في القطاعات نتيجة ذوبان الأملاح التي كانت تشغّل هذه الأماكن عند إعداد العينات^(١٤). وأتضح من نتائج الفحص باستخدام الميكروскоп المستقطب لعينات من المونة المستخدمة في بناء المدرسة انها تتكون من بصفة اساسية من الجير والرمل وقليل من الجبس .

^(١٢) تقرير تم عمله في إطار مشروع الاحياء العمرانى للاقاھرة التاریخیة ، مرکز التراث العالمي ، اليونسكو ، ٢٠١٤

^(١٣) SELWITZ, C.& DOEHNE, E.(2002) The evaluation of crystallization modifiers for controlling salt damage to limestone. Journal of Cultural Heritage, 3, pp.205-216.

^(١٤) Abd EL-Tawab, N.A (2012) Degradation and conservation of marble in the greek roman hadrianic baths in leptis magna, libya, in International Journal of Conservation Science 3(3):163-178 .

كما أتضح من نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية XRD لعينات الحجر الجيرى أن الحجر المستخدم فى البناء يتكون من معدن الكالسيت (CaCO_3) بالإضافة الي وجود معدن الكوارتز ومعدن الدولوميت ، مما يوضح أن الأحجار المستخدمة فى البناء من نوع الحجر الجيرى الدولوميتى (Dolomitic Limestone) كما أظهرت التحاليل وجود نسبة مرتفعة من ملح الهاлиت مسبباً تلفاً شديداً وتدوراً لأحجار البناء وخاصة في الأجزاء السفلية من الجدران مما يبرهن ان مصدر الملح هو التربة والمياه الأرضية . كما أتضح من نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية XRD لعينات الرخام أن الزخارف الرخامية ذات اللون الأحمر تتكون أساساً من معدن الكالسيت و الدولوميت والهيماتيت وهو الذي يعطى اللون الأحمر للرخام بالإضافة إلى وجود معدن الكوارتز وملح الهاليت والذي يعتبر السبب الرئيسي في تلف البلاطات الرخامية

كما أتضح من نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية XRD لعينات من المونة انها تتكون بصفة اساسية من معدن الكالسيت والكوارتز (مونة الجير) بالإضافة الى وجود نسبة من الجبس والدولوميت وملح الهاليت (كلوريド الصوديوم) كما أتضح من نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية XRD لعينات من المصبعات (الشبايبيك) الحديدية أن مركبات الصدأ المتمثلة بشكل أساسي في معدن صدأ الحديد ترجع إلى عمليات الاكسدة التي حدثت للمصبعات الحديدية في وجود الرطوبة والتي تؤدي إلى إتحاد المكونات المعدنية للمصبعات مع الرطوبة والأكسجين مما يؤدي إلى تآكل طبقات من الأسطح الخارجية للمصبعات المعدنية كما أن إستخدام الطلاءات التي تخفي معالم الأثر الأصلية لا يمثل حماية للمصبعات من التلف والصدأ حيث لم يتم تنظيفها من مكونات الصدأ قبل إجراء عملية الطلاء وبالتالي استمرت مركبات الصدأ موجودة أسفل الطلاء تقوم بدورها المتألف في تحول طبقات أخرى من المصبعات المعدنية إلى نواتج صدأ كما أن الأجزاء التي لم يتم تعطيتها بالطلاء استمرت في التعرض للجو بما فيه من رطوبة وتلوث جوي وأصبحت بؤر للصدأ وزادت عندها حدة التلف والتدور بالإضافة إلى ذلك فإن إخفاء اللون الأصلي للحديد باستخدام طلاء غير شفاف يأخذ اللون البني يؤدي إلى تشويه للسطح الخارجي للمصبعات الحديدية وقد انها لها مظهراً الأصلي وقيمتها الفنية والأثرية.

كما اتضح من خلال الدراسة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح والمزود EDX ان الحجر الجيرى في حالة ضعف شديد وتفتك وفقدان للمادة الرابطة بين الحبيبات الى جانب وجود تآكل في البلورات بسبب وجود نسبة مرتفعة من بلورات ملح الهاليت داخل الحجر وخاصة في الأجزاء السفلية من الجدران كما اتضح ان المونة

المستخدمة في البناء تحتوى على نسبة مرتفعة من ملح الهايليت مما سبب تفككها وأفقدها خاصية الربط^(١٥).

وتطابقت نتائج التحليل الكيميائي للحجر الجيري مع نتائج الفحص والتحليل السابقة بأن الحجر المستخدم في البناء عبارة عن حجر جيري دولوميتي ويحتوى على نسبة من اكاسيد الحديد وكلوريد الصوديوم وكبريتات الكالسيوم ، كما اتضح من التحليل الكيميائي للرخام وجود معدن الكالسيت حيث أنه المكون الرئيسي لحجر الرخام أما وجود معدن الهايليت (ملح كلوريدي الصوديوم NaCl) فيرجع إلى التربة المقام عليها المدرسة حيث يصعد من التربة بالخاصية الشعيرية من خلال المسام على هيئة محليل ملحي ، وقد اتضح أن الزخارف الرخامانية تعتبر رخام حقيقي بالنسبة للزخارف ذات اللون الأبيض والأسود أما الزخارف ذات الألوان الأصفر والأحمر فتعتبر من الرسوبات الجيرية المتبلور التي تعرف أنواعه باسم أشباه الرخام .

ومن نتائج التحليل الكيميائي لعينات المونة يتضح أن المونة المستخدمة في بناء المدرسة عبارة عن مونة الجير والذي امكن التعرف عليها في صوره معدن الكالسيت الي جانب وجود الرمل في صوره معدن الكوارتز الي جانب وجود القليل من معدن الجبس والذي استخدم بكثره في عمليات البناء للآثار في العصور الاسلاميه ، وقد تعرضت هذه المونات إلى التلف والتدھور بفعل تأثير إرتفاع نسبة الرطوبة وإذابتها لبعض المكونات بالإضافة إلى وجود ملح الهايليت الذي سبب تلف وتدھور وتفكك المونة^(١٦) .

ومن نتائج قياس الخواص الفيزيائية والميكانيكية للحجر الجيري المستخدم في بناء المدرسة اتضح تباين النتائج من عينة لأخرى حسب موقع العينة من المبنى وما تعرضت له الأحجار من تلف وتدھور أدى إلى التأثير السلبي على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للحجر بفعل عوامل التلف المختلفة واتضح بشكل عام ان عينات الاحجار المأخوذة من الأجزاء السفلی للجدران تميزت بالضعف والتدھور في الخواص الفيزيائية والميكانيكية عن العينات المأخوذة من الاجزاء العلیا للجدران البعيدة عن المياه الارضية والاملاح ، ومن خلال نتائج الدراسة اتضح ان حالة المدرسة سيئة جدا وتحتاج الى مشروع ترميم شامل في أقرب وقت لإنقاذ المدرسة قبل تفاقم الوضع وضياع معالم أثرية لا يمكن ان تعود بأى حال من الأحوال .

^(١٥) Charola,A.E., Chemical- Physical Factors in Stone Deterioration,Durability of Building Materials,5, 1998, pp.185.

^(١٦) Moriconi, G ., Castellano, M. G., Collepardi, M.(1994) Mortar deterioration of the masonry walls in historic buildings. A case history: Vanvitelli's Mole in Ancona , Materials and Structures, 27, pp.408-414.

٥- التوصيات ومقترنات الترميم والصيانة للمدرسة :

Recommendations and suggestions for restoration and Conservation of the Madrasa

طبقاً لما أسفرت عنه دراسات الوضع الراهن ورصد مظاهر التلف والتدور لل أحجار الجيرية ، نجد أنها تحتاج إلى إجراء عمليات الترميم والصيانة الآتية :

- عمل حرم حول المدرسة - خفض منسوب التربة حول المدرسة من جميع الجهات - وضع حلول مناسبة لعزل جدران وأراضي المدرسة عن تأثير المياه الأرضية - تحسين نظام الصرف حول المدرسة لخفض منسوب المياه الأرضية في الجدران - عزل الأساسات بم مواد تمنع صعود المياه الأرضية والاملاح إلى الجدران - إجراء عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي باستخدام المواد المناسبة لطبقات الأتربة والإتساخات والعوالق الموجودة على السطح - إجراء عملية استخلاص وازالة الاملاح - إجراء عملية تقوية للأسطح والبنية الداخلية لطبقات السطحية الخارجية الضعيفة والمتآكلة والتالفة وذلك باستخدام إحدى مرകبات السيليكون - عمل تكميل (ملء) بمونة الجير والرمل للفواصل بين الأحجار (العراميس) وذلك باستكمال المونة المفقودة من العراميس - إجراء عملية عزل سطحي للعناصر الزخرفية لحمايتها من تأثير الملوثات الجوية والرطوبة - عمل صيانة دورية بعد الانتهاء من عمليات الترميم

- بالنسبة للعناصر الرخامية فإنها تحتوى على مظاهر تلف وتدور متعددة يقترح لعلاجها وترميمها وصيانتها ما يلى :

إتباع طرق التنظيف الميكانيكي اليدوية لإزالة جميع طبقات التكلسات والأتربة والعوالق وبقايا أي مونة قديمة من على الأسطح الرخامية - إتباع التنظيف الكيميائي لإزالة الطبقة السوداء الرقيقة الناتجة عن التلوث الجوى على سطح الزخارف باستخدام خليط من منظف صناعي متعادل مع الأمونيا والماء وتصلح هذه الطريقة لإزالة معظم الطبقات الرقيقة الموجودة على سطح الرخام أما الطبقات الأكثر سمكاً أو الملتصقة التصاقاً شديداً بالأسطح الرخامية فتستخدم معها كمادة مورا Mora Poultice - تثبيت القشور والأجزاء المنفصلة للمحافظة عليها من الفقد - تقوية الأجزاء الضعيفة من الزخارف باستخدام مادة مقوية مناسبة - عزل الأسطح الخارجية للزخارف الرخامية لصيانتها من التلف مرة أخرى - عدم تغطية رخام الأرضيات باستخدام السجاد . وبالنسبة للسبائك (المصبوعات) الحديدية نوصى بالآتى:

- إزالة طبقة الدهانات الزيتية البنية السطحية وما يعلوها من تكلسات وأتربة وإتساخات كيميائياً باستخدام المذيبات العضوية المناسبة وأهمها الطولوين والترابي

كلورو إيثيلين والثمر ودای ميثيل فورماميد - إجراء عمليات التنظيف الميكانيكي بالأجهزة والأدوات المناسبة^(١٧) والتنظيف الكيميائي بالمحاليل المناسبة مثل مركب EDTA وهيدروكسيد الصوديوم NaOH وكبريتات الصوديوم Na_2SO_3 وغيرها لإزالة مركبات الصدأ الموجودة على السطح - يتم إجراء عملية شطف موضعى للتخلص من تأثير وبقايا المحاليل المستخدمة فى عملية التنظيف - عزل المصبعات الحديبية عن الوسط المحايط لحمايتها من الصدأ مرة أخرى باستخدام البوليمرات وأهمها مركبات الأكريليك ومن أمثلتها البارالويد B72 المذاب فى الترائى كلوروإيثيلين بتركيز ٣ : ٥ %

^(١٧) Ashurst,j., Burns,C.,(2007) Tools for joint and core treatment in Conservation of ruins Edited by John Ashurst, London, pp., 314-318.

٦- المراجع العربية :

- (١) تقرير تم عملة في اطار مشروع الاحياء العمرانى للقاهرة التاريخية ، مركز التراث العالمى ، اليونسكو القاهرة ٢٠١٤ .
- (٢) سعاد ماهر ، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، ج ٤ ، ص، ٢٨٢-٢٩٢ .
- (٣) على مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٢ ، ص ١٢٦

٧ – References :

- (1) Abd EL-Tawab, N.A (2012) Degradation and conservation of marble in the greek roman hadrianic baths in leptis magna, libya, *in International Journal of Conservation Science* 3(3):163-178 .
- (2) Ashurst,j., Burns,C.,(2007) Tools for joint and core treatment in Conservation of ruins Edited by John Ashurst, London, pp., 314-318.
- (3) Bader. N., Abu El-Hassan. R .,(2016) Examination and Conservation of Helal El-Beah Mosque, Dakahlia, Egypt, *Journal of Building Construction and Planning Research*, 2016, 4, 103-118
- (4) Beck, K. & AL-Mukhtar, M., (2010). Weathering effects in an urban environment: acase study of tuffeau, a French porous limestone in: (Eds.) Smith, B., Gomez-Heras, M., Viles, H. & Cassar, J., *Limestone in the built environment: present-day challenges for the preservation of the past*, The Geological Society, London. pp: 103-111.
- (5) Behrens-Abouseif, Doris.,(1998) Islamic Architecture in Cairo, The American University in Cairo Press. pp,150
- (6) Charola,A.E., Chemical- Physical Factors in Stone Deterioration,Durability of Building Materials,5, 1998, pp.185.
- (7) Dolske, D.A., and S.I. Sherwood. (1992) Deposition of pollutants to an historic marble building. In Conference pro-ceedings, 7th International Congress on the Decay and Conservation of Stone, Lisbon, 15-18 June 1992, pp. 1373-82.
- (8) Frank, G. Matero, & Alberto, A.,(1995) Cleaning, Iron Stain Removal, and Surface Repair of Architectural Marble and Crystalline Limestone : The Metropolitan Club., *Journal of the American Institute for Conservation : JAIC* 1995,Volume 34, Number.1, Article 4 (pp.49 to 68).
- (9) Moriconi, G .. Castellano, M. G., Collepardi, M.(1994) Mortar deterioration of the masonry walls in historic buildings. A case history: Vanvitelli's Mole in Ancona , *Materials and Structures*, 27, pp.408-414.
- (10) Oestrreish,D.M.,(1993) The Ground Water Rise in The East of Cairo and Its Impact on Historic Buildings Geo scientific Research in Northeast Africa ,Thorweih and Sehandelmjer, Rotterdam, pp.34-36
- (11) Peter_A._Dana, (2003) A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis .., Published by :The American Association of Petroleum Geologists Tulsa, Oklahoma, U.S.A., pp., 372- 392.
- (12) Selwitz,C.& Doehne, E., (2002) The evaluation of Crystallization modifiers for controlling salt damage to limestone. *Journal of Cultural Heritage*, 3, 205–216.

Scientific study of treatment and Conservation

Prince Azbek Al-yusfi Madrasa in Cairo

Dr. Ragab Abo El Hassan Mohamed*

Abstract:

The Mamluk era is considered as the golden age of Islamic architecture, during this period, Azbek al - Yusufi Madrasa was constructed in 1495AD - 900 Hijri , which is located now in Azbek St. branched from Al - Khudairi St. in Sayeda Zeinab district in Cairo. The building is a mosque, school, shelter and tomb , it was built by the order of the Mamluk prince Azbek al - Yusufi, it was built on the system of orthogonal planning, The Madrasa consists of a courtyard surrounded by four Iwans, it contains various building materials such as limestone which used for constructing the walls and other architectural elements in addition to mortars that used in constructing and marble that employed in columns and flooring as well as engraved colored timbers. The study covers the present status and the deterioration aspects by taking samples from constructing materials and salts , analyzing and examination of it by using X-Ray diffraction (XRD) analysis, polarizing Microscope and Scanning Electronic Microscope with EDX unit following this is the measurement of the mechanical, chemical and physical properties of the lime stone which is the main element in the mosque building in order to determine the constituents and types of building materials with defining the causes of damage of the building for the purpose of operating restoration, conservation and treatment of the Madrasa.

Keywords:

Azbek - school - restoration - Mamluk - stones - analysis – salts

* Department of Restoration and Conservation of Antiquities - Faculty of Archeology and Tourism Guidance - Misr University for Science and Technology(MUST)