

العنوان:	مواصفات أهم الخامات المحلية القابلة للتوظيف في صناعة الأثاث
المصدر:	مجلة التصميم الدولية
الناشر:	الجمعية العلمية للمصممين
المؤلف الرئيسي:	عريضة، أحمد السيد محمد
مؤلفين آخرين:	حسين، نرمين محمد، إمام، محمد حسن أحمد محمد، جوهر، حمدي(م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج9, ع4
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2019
الشهر:	أكتوبر
الصفحات:	277 - 286
رقم MD:	1022388
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	صناعة الأثاث، التصميم الداخلي، الأخشاب
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/1022388

مواصفات أهم الخامات المحلية القابلة للتوظيف في صناعة الأثاث Specification of Local Raw Materials for Employment in the Furniture Industry

أ.د./ أحمد عريضة

أستاذ تكنولوجيا التصميم الداخلي بقسم التصميم الداخلي والأثاث- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان

أ.د./ محمد حسن إمام

أستاذ تصميم الأثاث بقسم التصميم الداخلي والأثاث- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان.

م / حمدي جوهر

مدرس بقسم التصميم الداخلي والأثاث- كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان.

مصممة/ نرمين محمد حسين

باحثة بمرحلة ماجستير بقسم التصميم الداخلي والأثاث.

كلمات دالة: Keywords

الخامات المحلية

Local materials

خواص طبيعية

Natural properties

خواص ميكانيكية

Mechanical properties

خواص كيميائية

Chemical properties

ملخص البحث: Abstract

تعتبر صناعة الأثاث من الصناعات الهامة في مصر، والتي تندرج منها العديد من الصناعات المكتملة، وتدخل في صناعة الأثاث العديد من الخامات المختلفة والتي تنتوع في أساليب تشكيلها وطرق تجميعها متأثرة بخصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية....، لذلك كانت الدراسة التحليلية للخصائص العامة للخامات المختلفة هو الهدف لحل مشكلة إفتقاد معرفة كيفية التعامل مع الخامات، وذلك بتكوين قاعدة من البيانات التي تساعد المصمم لإختيار الخامة المناسبة لبيئة التشغيل وللجهد الواقع عليها مثل جهد الإنفعال لخامة الخشب، ومقاومة البرى والتآكل للخام والجرانيت، وتحديد مدى التجانس بين الخامات المختلفة وملانمة الجمع بينهم من خلال تقارب قيم الخصائص المشتركة، كما في استخدام معدن البلاتين في لحام الزجاج، بما يحقق الإبتكار والتنوع في التصميم والتنفيذ، وتحقيق أعلى درجات الجودة للمنتج. مشكلة البحث: إفتقاد معرفة للخصائص الفيزيائية والميكانيكية للخامات المحلية القابلة لتصنيع الأثاث، مما ترتب علي ذلك ظهور تصميمات غير قابلة للتنفيذ، أو تصميمات تفقد لجودة التشغيل. هدف البحث: تحديد الخصائص الطبيعية، والميكانيكية، لأهم الخامات المحلية القابلة للتوظيف في صناعة الأثاث، وألية تأثيرها على التصميم وظيفياً وجمالياً. منهج البحث: يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي حيث يتم التحليل الدقيق للخصائص الطبيعية، والميكانيكية، للخامات القابلة للتصنيع وتأثيرها على جودة التشغيل للمنتج.

Paper received 10th August 2019, Accepted 5th September 2019, Published 1st of October 2019

وتتأثر تلك الخامات بالطبيعة المناخية والجغرافية والتركيبية الجيولوجية لتلك البيئة فتنتج كل بيئة خامات تتميز بخصائص فيزيائية وميكانيكية وجمالية منفردة بها.

مفهوم الخواص الفيزيائية للخامة

هي الخواص الملحوظة بشكل مباشر في الخامة وتساعد على التعرف علي أنواعها من لون، وشكل... .

مفهوم الخواص الميكانيكية للخامة

الخواص التي لها علاقة بتأثير الأحمال الخارجية أو القوى المؤثرة على الخامة، تؤدي إلى إحداث تغيرات في الشكل أو الأبعاد أو أي صورة أخرى من صور التشوه.

مفهوم الخواص الكيميائية للخامة

هي خواص المادة أو العناصر المكونة للمادة في تفاعلها مع المركبات الكيميائية المختلفة من أحماض وقلويات.

الخامات القابلة لتصنيع الأثاث

1- الأخشاب:

تعتبر خامة الأخشاب من الخامات الرئيسية في صناعة الأثاث، تنقسم الأخشاب إلي أخشاب صلبة (السوس، الكافور، الكازورينا..)، وأخشاب لينة (الهور..).

1-1 الخصائص الفيزيائية للأخشاب تشمل علي مجموعة من الخصائص التي تميز كل نوع عن الآخر من خلال اللون، معامل التمدد والإنكماش، الكثافة والنقل النوعي، ومحتوى الرطوبة، كما تتحكم تلك الخصائص في إختيار المناسب.

بنية الخشب تتمثل مقاطع الخشب الثلاثة : المقطع الأفقي والتي تظهر فيه حلقات النمو السنوية، المقطع الطولي وهو قطر ساق الخشب، المقطع المماسي وهو المقطع الناتج من حز الخشب عمودياً على نصف قطر المقطع شكل (1) (طلعت عبد الحميد- 2000).

مقدمة: Introduction

تتوافر خامات عديدة قابلة لتصنيع الأثاث في الطبيعة والتي تختلف من بيئة لأخرى، تبعاً للظروف المناخية لتلك البيئة، وطبيعة التركيب الجولوجي لها، فلكل بيئة خامات تميزها.

وللخامات القابلة للتصنيع خصائص طبيعية من (لون، محتوى رطوبة...)، كما لها خصائص ميكانيكية (مئات، مرونة....)، تحدد تلك الخصائص المختلفة الجانب الوظيفي للتصميم، كما تحدد التكنولوجيا والتقنيات المناسبة والمستخدمة في تطويرها للتنفيذ للوصول للمنتج بالجودة المطلوبة.

مشكلة البحث: Statement of the problem

إفتقاد معرفة للخصائص الفيزيائية والميكانيكية للخامات المحلية القابلة لتصنيع الأثاث، مما ترتب علي ذلك ظهور تصميمات غير قابلة للتنفيذ، أو تصميمات تفقد لجودة التشغيل.

اهداف البحث: Objectives

تحديد الخصائص الطبيعية، والميكانيكية، لأهم الخامات المحلية القابلة للتوظيف في صناعة الأثاث، وألية تأثيرها على التصميم وظيفياً وجمالياً.

منهج البحث: Methodology

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي حيث يتم التحليل الدقيق للخصائص الطبيعية، والميكانيكية، للخامات القابلة للتصنيع وتأثيرها على جودة التشغيل للمنتج.

الإطار النظري: Theoretical framework

مفهوم الخامات المحلية هي الخامات المتوفرة في الطبيعة والتي تختلف من بيئة لأخرى،

جدول (1) يوضح قيم المحتوى الرطوبي المناسب للأغراض المختلفة

محتوى الرطوبة	الغرض
30%	النقطة التقديرية التي يبدأ عندها الإنكماش.
18%	أعمال نجارة معمارية خارجية.
15%	منتجات خشبية أثاث حدائق.
13%	الأخشاب المستخدمة في الأماكن ذات التدفئة المعتدلة.
12%	أخشاب مستخدمة للأرضيات والأثاث.
9%	الأخشاب المستخدمة بالقرب من المصادر الحرارية.

جدول (2) مقارنة التمدد الطولي لمادة الخشب مع وبعض المواد الأخرى يزيد طول المكون مع زيادة درجة الحرارة

المادة	معامل التمدد الطولي/م ²
الصلب الطرى	22-13
نيكل	14
نحاس أصفر	19
الألومنيوم	23
الأخشاب	4

جدول (3) مقارنة بين الوزن النوعى لمادة الخشب وبعض المواد الأخرى

المادة	الوزن النوعى
الصلب الطرى	7.8
الألومنيوم	2.8
الأخشاب	0.05

1- الخصائص الميكانيكية للأخشاب تشمل على مجموعة من الخصائص التي تحدد مدى ملائمة الخشب لظروف التشغيل المختلفة وتتأثر الخواص الميكانيكية بدرجة الحرارة المعرض لها الخشب، والعيوب الموجودة في الخشب خاصة العقد والتشققات (أيمن فتحى- 2006).

تتميز الأخشاب الأعلى كثافة بخواص ميكانيكية جيدة تتمثل في مقاومة عالية للقوى والأحمال الواقعة عليها والتي تتمثل في جهد الإنفعال، المرونة والدونة، والصلادة.


جهد الإنفعال المقصود به هو مقاومة الخشب للقوى والأحمال الواقع عليه، هذه المقاومة تسمى جهد، ويوجد أربع أنواع من الجهد يتعرض لها الخشب والمكونة لجهد الإنفعال والذي ينتج عنه تغير في الطول أو المساحة أو الحجم للجسم الواقع عليه الجهود، وتسمى تلك الجهود بحسب نوع القوى الواقعه، وتتمثل في:

جهد الإنضغاط مقاومة ألياف الخشب للقوى الضاغطة في الإتجاه الموازي أو المائل لها، وتزداد مقاومة الخشب لقوى الإنضغاط في الإتجاه الموازي للحبيبات، وتقل بزيادة نسبة الرطوبة وكثرة العقد.

جهد الشد مقاومة ألياف الخشب للقوى المسببة للإنكسار في الإتجاه الموازي أو المتعامد عليها، ومقاومة جهد الشد للخشب في الإتجاه الطولي ضعف مقاومة لجهد الإنضغاط، ومقاومة الشد في الإتجاه العرضي أقل كثيراً منها في الإتجاه الطولي حيث تبلغ 25/1 من مقاومة الشد الطولي.

جهد القص مقاومة جزئيات الخشب المترابطة سواء بالتكوين الطبيعي أو الوسائل الفنية (كالصق بالغراء، التثبيت بالمسامير، والكوابيل) لقوى التمزق.

جهد الإنحناء مقاومة الضغط الواقع في الإتجاه العمودي على المحور الطولي لإتجاه ألياف الخشب، والذي ينشأ عن إرتكاز قطعة الخشب على طرفيها أو من الوسط أو على طرف واحد، والذي ينتج عنه تعرض السطح العلوي لجهد الإنضغاط، والسفلي لجهد الشد مسبباً إبتناء سطح الخشب، والعلاقة المناسبة بين طول المقطع وعرضه لمقاومة جهد الإنحناء هي 5: 7 مع مراعاة النسبة بين القطاع والمسافة بين نقطتي الإرتكاز (البحر). (Karl - 1989)

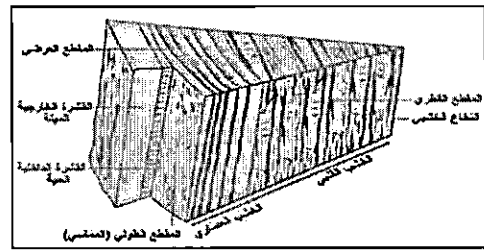

شكل 1 يوضح بنية الخشب

كثافة الخشب تؤثر بعدة أوجه في إختيار الأفضل من الأخشاب، حيث أن الأخشاب عالية الكثافة تكون أكثر صلابة ومتانة مما يجعلها مفضلة لصناعة قطع الأثاث التي تتعرض لجهد عالي عند الإستخدام، ويمكن تحديد الكثافة لكل نوع خشب كما هو موضح بالمعادلة رقم (1):

كثافة الخشب (جم/سم³) = وزن الخشب عند رطوبة معلومة ÷ حجم الخشب عند نفس الرطوبة.


هناك صفة أخرى للأخشاب عالية الكثافة وهي أن تكون سهلة التشغيل، حيث ترتبط الخصائص الميكانيكية بعلاقة طردية مع الكثافة والثقل النوعي، والذي يمكن تحديده لكل نوع من الأخشاب كما هو موضح بالمعادلة رقم (2):

الثقل النوعي = وزن الخشب المجفف في الفرن ÷ وزن حجم مساوي من الماء.


كما يجب مراعاة عند إختيار الأخشاب المناسب منها لمناخ بيئة التشغيل، حيث يعتمد على مدى تأثر الخشب بالعوامل والتغيرات المناخية، والتي يمكن التقليل منها بإستخدام الطلاءات والورنيشات الخاصة التي تثبت تلك التغيرات، مع توظيف كل نوع من أنواع الأخشاب في المكان المناسب له حيث التشغيل والمناخ، وذلك بمعرفة نسبة التمدد والإنكماش (Borimir Radovic 2010) وعلاقتها الطردية بالكثافة لدي الأخشاب لتفادي حدوث إنتفاخ وتشقق أو إلتواء وإعوجاج، والتمدد والإنكماش كظاهرة مميزة للخشب يتوقف على المحتوى الرطوبي، والمقصود بالمحتوى الرطوبي نسبة تشبع الخشب بالماء، حيث أن الخشب وهو في الحالة الخضراء يتراوح المحتوى الرطوبي له ما بين 50% إلى 300% من الوزن الجاف للخشب، وتقل هذه النسبة بعد ترك الخشب فترة بعد التقطيع في الجو المحيط، وإذا قل المحتوى الرطوبي عن هذه النسبة فإنه يتعرض للإلتواء والإعوجاج والإنكماش، كما تسبب الزيادة في المحتوى الرطوبي إلى الإنتفاخ والتشقق، فزيادة نسبة المحتوى الرطوبي 1% تسبب في نقص تحمل الخشب للأحمال بنسبة 6%، ويراعي ألا تزيد نسبة الرطوبة عند التشغيل عن 12% وعلى ذلك الأساس يتم التفضيل بين الأنواع المختلفة، وأبسط الطرق لحساب المحتوى الرطوبي في الخشب يكون عن طريق التجفيف في الفرن في درجة حرارة بين 100° - 105°، يمكن حسابها كما هو موضح بالمعادلة رقم (3):

نسبة المحتوى الرطوبي = (وزن الخشب في الحالة الخضراء - وزن الخشب المجفف في الفرن ÷ وزن الخشب المجفف في الفرن) × 100 (Dr. Christoph Richter 2010)

الوزن للخشب هو نسبة بين كتلته إلى حجم نموه متضمناً الفراغات، بالنسبة لمحتوى الرطوبة وحدة الوزن به.

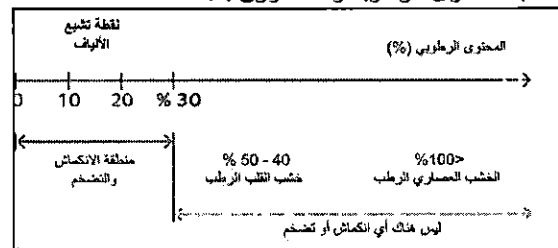


شكل 2 يوضح التغيرات التي تطرأ على الخشب عند تغير نسبة المحتوى الرطوبي

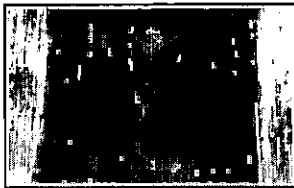

شكل 4 خشب سرسوع

خشب السرسوع من الأخشاب الصلدة، هو خشب ذو متانة وكثافة عالية حيث يكون الثقل النوعي له (0.88:0.8) عندما يكون المحتوى الرطوبي 12% أي أن كثافته النوعية عالية، وخواصه الميكانيكية عالية، كما أنه سهل التشغيل، يمكن نشرة وتفصيله وتشغيله بسهولة، كما يمكن ثنيه بالخيار يستخدم في صناعة الأثاث وتجليد الحوائط وصناعة القوارب وصناعة القشرة، تتمثل مقاسات اللوح خشب سرسوع 40-50 سم عرض، 1.50-2 متر طول، 2 سم إلى 10 سم سمك، ويباع بالطن، ويبلغ ثمنه 4000 جنيه، شكل 4.

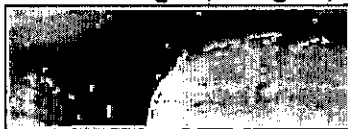

شكل 5 خشب كافور

خشب الكافور جذوع شجر كافور أقطارها من 10 سم حتى 60 سم، وأطوال من 40 سم حتى 100 سم، وهو خشب متوسط الكثافة إلى عالي الكثافة، والثقل النوعي له قبل التجفيف (0.66) بينما الثقل النوعي علي أساس الحجم عند (12%) رطوبة (0.69) وعالي في الصفات الميكانيكية ولكن ليس مثل الأرو، وهو أيضًا منخفض في معامل المرونة وعالي الصلادة صعب التشغيل، مقاوم للحشرات ولللمياه بدرجة عالية، يستخدم خشب الكافور في صناعة السفن، والأثاث، والقوارب، يتراوح قطر شجرة الكافور 10-35 سم، وتتمثل مقاسات اللوح 20-30 سم عرض، 2-2.5 متر طول، 2 سم إلى 15 سم سمك ويباع بالطن خشب الكافور ويبلغ ثمنه 1500 جنيه للطن، شكل 5

المرونة للأخشاب المقصود بها قدرة الخامة على الاحتفاظ بشكلها بعد تشكيلها نتيجة تأثير الأحمال ثم رفعها، فالخشب الذي ينكسر بعد مدى واسع من الإنحناء يُعد صلبًا Tough أما الذي ينكسر فجأة بعد تعرضه لقليل من الإنحناء والثني فيُعد هشًا.

اللدونة للأخشاب قدرة الخشب على تحمل القوى الواقعة في كل الاتجاهات مع عدم التعرض للتشقق أثناء فترة تحميل قوي خارجية عليه، وتظهر لدونة الخشب في صورة ترخيم.

الصلادة للأخشاب تتمثل بمدى مقاومة الخشب لتغلغل الأجسام الأخرى، وهي خاصية تعطي المادة القدرة على الاحتفاظ بشكل سطحها سليم متماسك تحت تأثير الأحمال الخارجية، وتقدر عادةً من خلال اختبار الصلادة، تتوقف الصلادة على تكوين الخشب وكثافته الإجمالية، والأخشاب الصلدة تتميز بمقاومة كبيرة بعمليات الفلق والنشر والمسح والتقب ودق المسامير، والمادة الصلبة هي المادة التي تتشكل تشكلا بسيطًا عند تحميلها حتى الكسر (أي أنها مادة صعبة الثني).

التوصيل الحراري في الأخشاب يتوقف على إتجاه الألياف، المستوي الرطوبي، الثقل النوعي، والتوصيل الحراري للخشب هي كمية الحرارة التي تنتقل خلال وحدة المساحات من مادة متجانسة لوحدة السمك في وحدة الزمن وبفرق درجة حرارة واحدة، ويزيد التوصيل الحراري للمادة بزيادة كثافتها وقلة إحتوائها علي فراغات هوائية أو طبقات.

التخزين الحراري (السماحية الحرارية) هي قدرة المادة علي إمتصاص الحرارة بكمية كبيرة دون حدوث زيادة كبيرة في درجة حرارتها، مع قدرتها علي إطلاق هذه الحرارة خلال فترة زمنية طويلة، وتعتبر من الخصائص المميزة للأخشاب.

شكل 3 يوضح مقارنة لقيم السماحية الحرارية للمواد

المختلفة

المقاومة الكيميائية للخشب يعتبر ذو مقاومة عالية للعديد من المواد الكيميائية والتي تصل درجة الحموضة بها أكثر من -20
1-3 من أنواع الخشب الداخلة في تصنيع الأثاث

النوع	محتوى الرطوبة	الوزن الحجمي بكم/متر	الوزن النوعي	الطاقة اللازمة لكسر العينة كجم/م	الصلادة الاتجاه	
					الموازي	المماسي
كافورليموني	18.2	827.0	0.837	2.1	1281.8	791.0
سرسوع	14	-	-	1.79	610	500
توت	11.4	-	-	3.15	810	720
كازورينا جلوكا	15	830.0	0.856	2.97	962.8	1180
زان	11.1	-	-	10.5	291	217.5

جدول (4) يوضح بعض خصائص الأخشاب المحلية مقارنتها مع الخشب الزان.

علي قدرة المعدن علي إمتصاص الطاقة وردها بشكل أشعة ضوئية، وعندما يستمر المعدن في رد الضوء لفترة بعد إبعاد الطاقة عنه تسمى هذه الظاهرة بالفسفرة (عبد الرازق محمد السيد-2001). اللون للمعادن متعددة، واللون يميز المعادن بعضها عن البعض الأخر، كما يمكن التعرف من خلال اللون علي تأثير الحرارة علي المعادن، كذلك فإن الأحماض يمكنها أيضا أن تكسب المعادن ألوان متعددة، ويتوقف لون المعدن علي طول الموجات الضوئية التي تنعكس منه، وتختلف ألوان المعدن الواحد تبعًا لإختلاف تركيبه الكيميائي ونسبة الشوائب به.

2-2 الخواص التماسكية للمعادن


الهشاشة هو إحصائية الكسر نتيجة الصدمة ويعتبر الحديد الزهر والفولاذ الكربوني عالي التصلد الساخن هم أكثر معدنين هشين بدرجة كبيرة، حيث أن المعدن الصلب يكون أكثر إستعداد للكسر عن المعدن الطري اللين. قابلية المط و السحب هي الخاصية المعدنية التي تسمح للمعادن

2- المعدن

تعتبر المعادن من الخامات الحديثة والتي أعطت روح العصر في تنفيذ وحدات الأثاث المختلفة والتي تتناسب مع التصميمات المعمارية الحديثة ومنها الأثاث المكتبي والمنزلي، داخلي أو خارجي، ويتميز الأثاث المعدني بسهولة تشكيله عن الأثاث الخشبي والحصول منه على تصميمات مختلفة لما له من مرونة في التشكيل، فأصبح الأثاث المعدني في تنافس مع الأثاث الخشبي في العصر الحديث في تشكيل المنحنيات وفي الوصلات المختلفة.

2-1 الخواص الفيزيائية للمعادن

البريق يقصد بالبريق هو كيفية إنعكاس الضوء علي سطح المعدن، فبعض المعادن تظهر في الضوء كالزجاج أو مثل الشمع، أو الحريري، أو اللؤلؤ، ويسمي المعدن ذو بريق زجاجي تبعًا لمظهر المعدن في ضوء الشمس، وهناك بعض المعادن تبت أشعة مرئية إذا تعرضت إلي إشعاعات مثل الأشعة فوق بنفسجية أو عند تسخينها أو حكها وتسمى هذه الظاهرة بالتألق، وتعتمد ظاهرة التألق

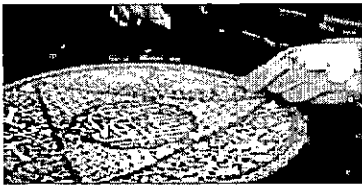

شكل 8 يوضح التشكيل بالطرق

الصلادة تعرف بمدى مقاومة جسم ما لأي جسم آخر يؤثر فيه، وهي مقاومة التغيير في الشكل أو التشوه أو الثني أو القص، وتزداد صلادة المعدن بدخول شوائب فيه، ومع تأثير طرق المعالجة الميكانيكية من طرق وسحب وكذلك بالمرور بألات الدرفلة، مما يمكن من استخدام الفولاذ في صناعة الأثاث.

التماسك هي مقاومة المعدن لما يقع عليه من قوى الشد دون أن ينكسر وتعتبر الصفة المقابلة لقابلية السحب والطرق، وتشارك جميع المعادن في هذه الخاصية بدرجات متفاوتة حسب درجة نقاء المعدن، وكمية المواد الغريبة فيه.

القدرة علي التوصيل الحراري والكهربائي تعتبر جميع المعادن دون استثناء موصل جيد للحرارة والكهرباء وإن كانت تتفاوت تلك الخاصية بين معدن وآخر.

التصلد هي الرغبة في إعطاء المعدن قوة وصلادة، ويتحقق ذلك بتسخين بعض المعادن إلي درجة الإحمرار ثم تبريدها ببطء إما في الهواء أو الزيت أو الماء.

قابلية اللحام للمعادن خاصية الإلتحام إذا ممكن أن تتصل قطعتان من معدن واحد أو معدنين مختلفين بشرط أن يكون مكان

اللحام نظيفاً بالإضافة لدرجة حرارة عالية تساعد علي إنصهار سبيكة اللحام، والتي يجب أن تقل كثيراً عن درجة إنصهار قطعتي

المعدنان المراد لحامهما (Kenneth G. Budinski-2011)

قابلية الصهر هي إمكانية التحول إلى الحالة السائلة عند التسخين، وتختلف في مقدار الحرارة اللازمة للإنصهار، ومراحل الإنصهار،

فمثلاً الحديد الخام يتحول إلي عجيبة ثم إلي سائل بينما الرصاص والقصدير يتحولان إلي سائل مباشرة.


التخمير هو تسخين المعدن إلي درجة الأحمرار ثم تركه ليبرد في ظروف خاصة، ومن خلال تلك العملية تنقص صلابة المعدن فيصبح سهل التشكيل.

بالتمدد إلي أقل تخانة ممكنة، أو أن تتشكل بالطرق أو الضغط دون أن تنكسر، ويمكن أن تحدث المطاطية أو اللدونة لسطح المعدن حتي وهو بارد، وليس بالضرورة أن تجتمع في المعدن الواحد صفتا (اللدونة مع المطاطية)، أما السحب يحدث بشد المعدن بقوة من فتحات ضيقة حيث يتحول إلي أسلاك وأكثر المعادن قابلة للسحب الذهب، النحاس، الألمنيوم شكل 6 (Erik Tempe man -2014).


اللدونة هي القدرة على التمدد في كل الإتجاهات مع عدم التعرض للتشقق أو التفلج نتيجة عمليات الدلفنة والطرق أو الترقيق، ويعتبر الذهب أكثر المعادن لدونة فيمكن أن يرقق إلي ورقة سمكها 2500/1 من البوصة.

الاستطالة هو المدى الذي يستطيل إليه المعدن فعلاً قبل إنكساره من جراء تسليط قوة شديدة عليه، وعلي ذلك فالاستطالة تحدد قابلية المعدن للسحب والدلفنة شكل 7.


قابلية الطرق هي العملية التي تسمح لسطح المعدن أن يلتوي ويتشكل دون أن ينكسر أو يتقرب أو يتقصف، وتقاس قابلية الطرق لأي معدن بسمك الصفائح التي يمكن صنعها منه وتتأثر هذه الخاصية كثيراً بوجود معادن أخرى، كما تتأثر بالحرارة، والترتيب التالي يبين أكثر المعادن قابلية للطرق: الذهب، الألمنيوم، النحاس، القصدير، البلاتين، الرصاص، الزنك، الحديد شكل 8 (أ.إي. ويغفورد-2006).

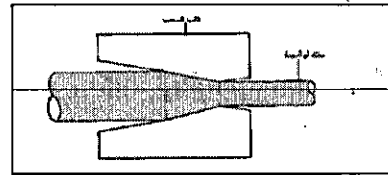

شكل 6 يوضح تشكيل الأنابيب بالسحب

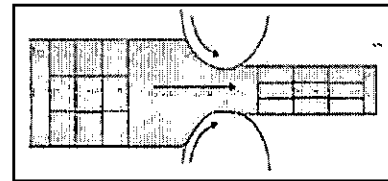

شكل 7 يوضح التشكيل بالدلفنة للقطاع حرف U

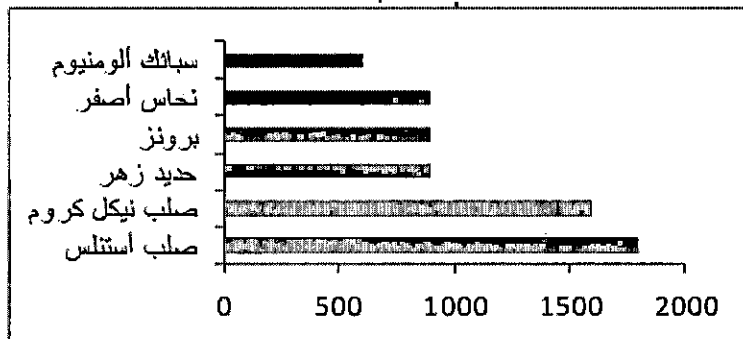شكل 9 يوضح مقارنة لمقاومة إجهاد الشد بوحدة النيوتن/مم² لبعض المواد

اللحام، استخداماته : هياكل قطع الأثاث - كساتير آلات القطع) محمود أبو نعيم-2015).

الألومنيوم خفيف الوزن- مقاوم للتآكل- سهل التشكيل- سهل التقطيع يمكن لحامه بسبائك لحم خاصة، يمكن أن يلصق إلي درجة لمعان عالية ولا يحتاج لمعالجات أو حماية لو استخدم داخلياً، يستخدم في صناعة الأثاث ووصلات التجميع.

النحاس يعتبر النحاس معدن جيد في الإستعمال عند الثني والتجريف، وقابليته للطرق شرط عادي في أعمال المعادن، ويكون التلدين بالتسخين المعدن لدرجة الإحمرار ثم يبرد في الماء أو يترك ليبرد ببطء، البرد والتعب والنشر والتصنيع باستخدام الماكينة ليست عمليات سهلة بخصوص النحاس، لكونه نوعاً ما ليناً يميل للتمزق.

3-2 أنواع المعادن الداخلة في صناعة الأثاث

الفولاذ متوسط القوة (الحديد المطاوع) سهل التشغيل وسهل الصدا، يمكن حمايته بالطلاءات العازلة مثل رشه بمسحوق الكلس، أو بمادة أوليم (Rust Olem) وهي مادة مصنعة حديثاً لها قابلية امتصاص الصدا من الحديد حتي بعد تآكله، ولإزالة الصدا يتم فرك الحديد بقطعة قماش مبللة بزيت الدري استخداماته : هياكل قطع الأثاث، المسامير والصواميل، والعوارض الحاملة والدعامات. الفولاذ فائق القوة الغير قابل للصدا (الأستنلس) هو الصلب الذي يحتوي علي عنصر الكروم والنيكل بنسب تتراوح ما بين 8-18%، مقاوم للتآكل مع التسخين إلي درجات حرارة عالية جداً يفقد هذه الخاصية، وقوي جداً وصعب التشغيل، ويمكن لحامه بسبائك

استخداماته: إكسوارات الأثاث والمسامير والأعمال الزخرفية | (البيكس ويس - 2006).
جدول (5) يوضح بعض الخصائص الميكانيكية المفيدة للمعادن

المادة	الإستطالة بالنسبة المنوية	إجهاد الشد نيوتن/مم ²	مقاومة الإجهاد بنسبة 1% نيوتن/مم ²	صلابة برينل
سبيكة ألومنيوم	18	300	30	80
مواسير نحاس لينة	4	350	90	120
مواسير نحاس مخمرة	40	210	60	40
حديد زهر	0.6	215		200
لوح صلب لين مدرفل على الساخن	25	460	230	130

للعينة وتتعتمد المسامية علي عدة عوامل منها شكل حبيبات وحجمها وكيفية ترتيبها، ودرجة الإنضغاض وصلادة الجسم، فمثلا تزداد المسامية بزيادة الشقوق والفواصل في الصخر، وكلما زادت المسامية زادت هشاشة وخفة الأحجار، وقلت قوة تحملها. التآكل بالأحتكاك من الضروري أخذ هذه الخاصية في الإعتبار. علي سبيل المثال عند إستخدام تشكيل زخرفي بواسطة خامتين مختلفتين من الصخر يجب أن يراعي نسبة التآكل بالأحتكاك لهما متساوية حتي لا يحدث أن تتآكل أحدي الخامتين وتبقي الأخرى علي حالتها.

النفاذية هي قابلية مرور الماء عبر الصخور من خلال فجواته التي يتصل بعضها ببعض، تتوقف علي عدة عوامل منها درجة لزوجة السائل، درجة الحرارة، حجم الفراغات، الوزن النوعي (هو وزن حجم معين من المادة الصخرية إلي وزن نفس الحجم من الماء) والتي تعبر عن درجة النفاذية للصخر. النفاذية يمكن أن تكون بسبب مسامية الصخور أو نتيجة لوجود شقوق بالرخام وفي هذه الحالة الأخيرة يجب معرفة معامل الإمتصاص خاصة إذا كان الرخام سيستخدم في واجهات خارجية أو سيتعرض للعوامل الجوية، ويعتبر معامل الإمتصاص للصخور النارية أقل منه في الصخور المتحولة، ويكون معامل الإمتصاص للصخور الرسوبية هو أعلى معامل إمتصاص.

مقاومة الإلتواء تعبر عن قدرة الصخر علي تحمل الضغط الواقع عليه، حيث يتعرض إلي أحمال كثيرة عند إستخدامه، وتقدر بـ كجم/سم².

قوة تحمل الصدمات تقدر بقياس إرتفاع السقوط الأدنى بالسلم لكرة من الصلب إكجم تلقي لتصيب شريحة الصخر المراد تقدير قوة تحمله للصدمات وتستطيع أن تحطمها (مجد عبد المقصود- 2007).

المقاومة للحريق تتأثر الصخور بدرجات الحرارة العالية وتفتت ذلك نتيجة للإجهادات الناتجة عن إختلاف تسخين جزء عن الأخر وعدم إنتظام التمدد، وترتيب الصخور من حيث مقاومة الحريق: الحجر الرملي، الجرانيت، الحجر الجيري، الرخام.

3-3 الخصائص الكميائية للصخور

مقاومة البقع ظهور بقع ملونة علي سطح الصخر يحدث ذلك نتيجة وجود مواد عضوية داخلة في تركيب الصخر أو الحجر والتي تتفاعل مع المحاليل القاعدية التي قد يمتصها الصخر وينتج عن التفاعل أملاح عضوية تكون البقعة، وبالتالي يجب عمل تجارب ميدانية قبل الإستخدام.

3-3 أنواع الصخور

الجرانيت يمتاز الجرانيت بتجانس حبيباته وإندماجها ببعضها مما يجعله قابلا للصلب بدرجة كبيرة، ويمتاز بالمتانة والمقاومة العالية للعوامل الجوية وذلك لشدة صلاتته.

الرخام يمتاز الرخام بمقاومة عالية سواء للعوامل المناخية أو الأحمال العالية، كما يمتاز بالصلادة والمتانة العالية وسهولة التشكيل بواسطة القواطع الخاصة به، وكذلك سهولة صقله أيعطي مظهراً رائعاً دون دهانات خاصة، وبالإضافة إلي ذلك فإنه يقبل الدهانات الخاصة (حسين الليثي- 2003) شكل 10-11-12.

3- الصخور

تتمتع الصخور بقوة التحمل ومقاومة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وكذلك مقاومة الأحماض.

3-1 الخصائص الفيزيائية للصخور

اللون والشكل ينتج لون وشكل الصخور طبيعياً بتجمع أكاسيد المعادن المكونة للصخر أو من الحفريات المتجمعة فينتج اللون من خلال أو بعد عملية الترسيب أو التكوين الجيولوجي للصخور وتتخذ هذه التجمعات نظاماً معيناً يظهر متناسقاً بعد صقل الصخور ويعطي ألواناً جميلة ويختلف اللون من الفاتح إلي الغامق من ألوان المعادن المكونة للصخر نفسه (مجد رجائي جودة- 2004)، مثال ذلك الصخور فاتحة اللون تتكون من معادن فاتحة اللون مثل الكوارتز، الفلسبار وتشمل الصخور الحمضية مثل الجرانيت والريوليت، بينما الصخور داكنة اللون تشمل الصخور القاعدية مثل البازلت.

الحبيبات (النسيج) النسيج للصخر يؤثر علي مدي صلاتته حيث أحيانا توجد شروخ وفجوات وشوائب تعمل علي إضعاف الصخر، وتتضح الفجوات والعروق بالفحص البصري.

3-2 الخصائص الميكانيكية للصخور

مقاومة البري والتآكل هي مقاومة حدوث تآكل في السطح، وهي من أهم العوامل التي تختار علي أساسها أنواع الصخور المختلفة لأنها تمثل قدرة الخامة علي تحمل عوامل التشغيل المختلفة، وتقاس المقاومة للبري بمقارنة وزن الكمية الناتجة من إختبار البري إلي الوزن الأصلي للصخر، وتعتبر مقاومة البري في الصخور النارية أعلى منها في الصخور المتحولة، وتأتي الصخور الرسوبية في المرتبة الثالثة. (مركز بحوث الإسكان والبناء- 2001).

الصلادة هي تدل علي مقاومة الصخور للثقب والتشكيل، وتقاس بواسطة التجارب العملية عن طريق ثقب مثقاب من الماس وتقدر بالعلاقة بين الحمل الواقع علي المثقاب ومساحة الثقب الناتج في العينة وتقدر بـ كجم/سم²، وتؤثر نسبة الصلادة في إختيار نوع الصخر المناسب لأي عمل أو تصميم.

تحمل الضغط تمثل قدرة الرخام علي تحمل الضغط عنصر هاماً من عناصر إختيار الرخام في الإنشاءات التي تتعرض لمثل هذه الضغوط وتقدر في معامل المواد بالكيلو جرام علي المساحة بالسلم².


المتانة هي قدرة الصخر علي الصمود في حالة الصدمات والعوامل الجوية وتتوقف متانة الصخر علي تركيبه الرئيسي وطريقة تكوينه والمسام الموجودة به، أو نتيجة وجود أسطح إنفصال أو نسب من مركبات الحديد، حيث تعتبر الصخور ذات جزيئات كبيرة أقل متانة من الصخور ذات الجزيئات الصغيرة، فكلما قلت الفراغات والمسام بالصخور زادت متانتها.

التمدد الحراري يعتبر التمدد الحراري بالنسبة للصخور قليل ولكنه يجب أن يأخذ في الإعتبار، علي سبيل المثال عند إستخدام الصخور في مساحات كبيرة يجب أن تصنع فواصل تمدد علي مسافات مناسبة، وذلك تجنباً لحدوث تشققات أو كسور، حيث تقاس الزيادة في الطول بالمليمتر نتيجة التعرض للتقلبات الحرارية بين الصفر و40 درجة مئوية.

المسامية هي نسبة حجم الفراغات في عينة ما إلي حجم الكلي


الألوان مثل عين الهر، ومنها ما هو لونه متغير كحجر الألكساندرايت Xandarait. الشفافية هي خاصية تعتمد على مدى نفاذيه الضوء من خلال الأجسام وتنقسم الأحجار الكريمة، وشبه كريمة إلى شفافة عديمة اللون، شفافة ملونة وشبه شفافة أو معتمة. البريق هي خاصية توضح مقدار ونوع الضوء المنعكس من سطح المادة.

1- الأحجار
تمتاز بالبريق واللمعة والتي تميز كل حجر عن الآخر، وتنقسم الأحجار إلى الأحجار الكريمة، والأحجار شبه كريمة تستخدم الأحجار كمكملات لتصميم قطعة الأثاث مثل الإكسوارات.
1-4 الخصائص الفيزيائية
اللون تتصف بعض الأحجار الكريمة وشبه كريمة بالزهو اللوني مثل الياقوت، أو يظهر لونه عبارته عن مجموعه متجانسة من

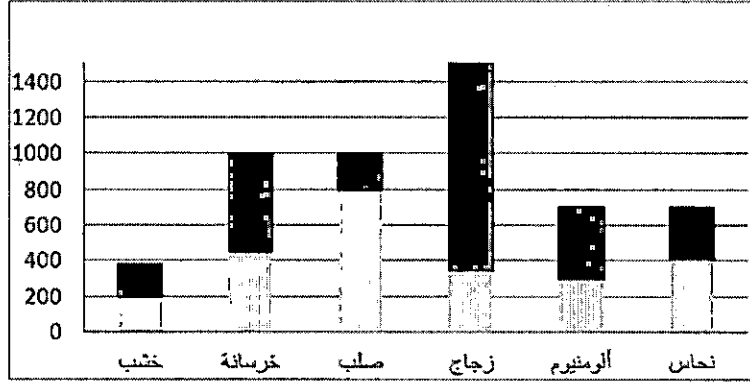


شكل 10 يوضح مقارنة للمقاومة القصوى لإرتفاع درجة الحرارة لبعض المواد و درجات الحرارة القصوى التي يمكن أن تشتعل عندها بعض المواد


شكل 10 يوضح مقارنة للمقاومة القصوى لإرتفاع درجة الحرارة لبعض المواد و درجات الحرارة القصوى التي يمكن أن تشتعل عندها بعض المواد

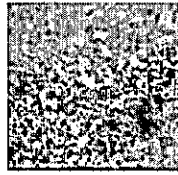


شكل 13 جرانيت روزة

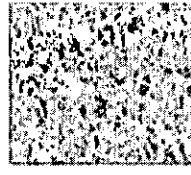


شكل 12 جرانيت حلايب

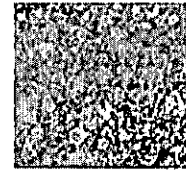


شكل 11 جرانيت جندولا

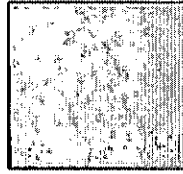

شكل 16 رخام سيلفيا

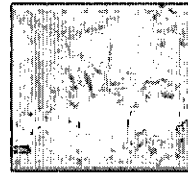

شكل 15 رخام بنشينو

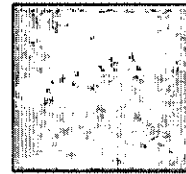

شكل 14 رخام صنى

فيسبب عنة إنكسارات مختلفة ناتجة عنها زوايا حرجة، فينفذ الضوء في إتجاهات مختلفة وأشعة متفرقة (Prof- Parbiwsingh-2008) تأثير الحرارة في الأحجار يتأثر التركيب الكيميائي في الأحجار الكريمة وشبه الكريمة بدرجات الحرارة سواء بالتعرض المباشر أو غير المباشر كل على حسب تفاعله مع الحرارة، فتننتج تحولات ظاهرية من خلال قيم مظهرية جديدة كتنغير لونها، أو تحولات في البنية البلورية فمن الممكن أن تصل للإنصهار.

الإنعكاس والإنكسار الضوئي في الأحجار الكريمة هي الأشعة الضوئية المنعكسة عند سقوط الضوء على الحجر وتتوقف على طبيعة التكوين الكيميائي لكل حجر، ويوجد نوعان من الإنعكاس في السطوح بصفة عامة والأحجار الكريمة وشبه كريمة بصفة خاصة، الإنعكاس المنتظم في الأحجار الكريمة ذات سطح مصقول، حيث تكون زاوية سقوط الضوء تساوي زاوية الإنعكاس، وينفذ الضوء في أشعة منتظمة، الإنعكاس غير المنتظم في الأحجار الكريمة التي يكون سطحها غير مستوي وغير مصقول، يحدث عنة عدة إصطدامات للضوء الساقط بالأوجة الداخلية للحجر

جدول (6) مقارنة لقيم متوسطات الخواص الميكانيكية لأنواع الجرانيت المحلي

متوسط التري (مم)	متوسط مقاومة الضغط الجاف (جم/سم ³)	متوسط المسامية الظاهرة %	متوسط امتصاص الماء %	متوسط الوزن النوعي (ميجابايت)	متوسط الكثافة (جم/سم ³)	المادة
.52	1.29	33.	12.	2067	2.7	جندولا جرانيت رمادي شركة
0.736	856.6	0.35	1360	2.62	2.6	جرانيت حمره جبر حجاب
.52	756	.48	.18	2.61	2.59	أبيض حلايب


جدول (7) مقارنة لقيم متوسطات الخواص الميكانيكية لأنواع الرخام المحلي

متوسط البري (مم)	متوسط مقاومة الضغط الجاف (جم/سم ³)	متوسط المسامية الظاهرية %	متوسط امتصاص الماء %	متوسط الوزن النوعي (ميحابايت)	متوسط الكثافة (جم/سم ³)	المادة
-16.9 17.3	894.3-790.3	1.73-61	.64-22	75606-878	2.72-2.75	(بوتسينو)
24.3	478.6-464.3	5.29	2.1	6.2	2.52	صني ميفليا جولن
7	799.6-789.3	2.46	.90	12.3	2.74	ولدي وطأ (تريستا)

إلى مادة سائلة بالتسخين، ثم تعود إلى مادة صلبة بالتبريد، ويكون له قوة الفولاذ ونعومة الحرير.

1-5 الخواص الطبيعية للزجاج

اللزوجة في الزجاج تتوقف الحالة الزجاجية علي خاصية اللزوجة، حيث تعتمد عليها جميع عمليات التشغيل من نفخ، وسحب، وضغط، وتصل لزوجات الزجاج عند الصهر إلى 13.10 بوايز، ويتم إجراء إختبارات للخلطة الزجاجية المراد إستخدامها للتنفيذ حتي يتناسب معدل تغير الزوجة للخلطة الزجاجية المصهورة مع الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التشكيل شكل 19.

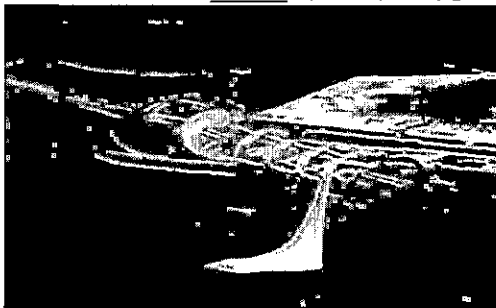

شكل 19 يوضح تشكيل الزجاج بالنفخ

المسامية يعتبر الزجاج من الأجسام الصماء الغير منفذة للسوائل والغازات وذلك تحت الضغوط العالية وفي درجات الحرارة المختلفة.

التوصيل الحراري الزجاج موصل غير جيد للحرارة وإنه كلما تغير تركيبه فالتوصيل الحراري لا يتغير كثيرا، ويعتبر زجاج السيليكا أكثر أنواع توصيل للحرارة.

لحام الزجاج بالمعادن يمكن لحام الزجاج بالمعادن إذا كان للمعدن نفس معامل تمدد الزجاج وذلك حتي لا ينفصل اللحام بمجرد التبريد، ويعتبر البلاطين أنسب المعادن حيث إن معامل تمدده يساوي معامل تمدد الزجاج.

الخواص الضوئية للزجاج يعتبر الزجاج شفاف ولكن ليس جميع أنواع الزجاج شفافة، وعند سقوط الضوء علي الزجاج فإنه يمتص جزء ويظهر في حالة ملونة مثل الزجاج الصوديومي يعطي لونا لييمونيا خفيفا، أما الزجاج البوتاسي فإنه يعطي لونا بنفسجي خفيف، أما في حالة عدم امتصاص أي لون من الألوان فيظهر شفافا (محمد السيد-2011).

2-5 الخواص الميكانيكية للزجاج

الصلابة تعرف بمقاومة الجسم لإختراق جسم آخر، وأقل الأنواع صلابة زجاج الصودا والكريستال تختلف صلابة الزجاج تبعاً لتركيبه، وتعمل نسبة السيليكا والجبر علي زيادة صلابته مع الإحتفاظ بمرورته، ويعتبر الزجاج الصوديومي ألين أنواع الزجاج بينما الزجاج البوتاسي أكثر أنواع الزجاج صلابة وهو يعمر طويلا ويحتفظ ببريقه ويقاوم عوامل الإحتكاك الدائم.

المتانة تعبر عن قدرة المادة علي التماسك ومقاومة عوامل الإنفصال، وتقدر المتانة بالنقل الذي تتحملة المادة، تختلف مقاومة الزجاج باختلاف مكوناته، فتزداد بزيادة نسبة السيليكا، كما يرفع الألومنيوم من متانته.

2-4 الخواص الكيميائية المقصود بها هي خواص العناصر الداخلة في تركيب الأحجار حيث إنه من الحالات القليلة التي يتكون فيها الأحجار من عنصر واحد مثل الألماس مكون من الكربون، ويتوقف نوع المحاليل الكيميائية المنظفة علي نوع وطبيعة العناصر الداخلة في تركيب الأحجار، قد تحتاج الأحجار لبعض المعالجات الكيميائية وذلك لتحسين من حالتها، أو لتعديل مظهر من مظاهر الأحجار الغير مرغوب فيها، أو إستخدام بعض المحاليل الكيميائية المنظفة، ولذلك تعامل الأحجار مع الأحماض قد يكون ضرورياً، وتتوقف قابلية تعامل الأحجار مع الأحماض علي طبيعتها ملائمتها للمواد المكونة لها وخصائص هذه الأحماض ونسبه تركيزها.

3-4 الخواص التماسكية هي قدرة الأحجار علي تحمل مراحل التشغيل المختلفة الضغط /القص/ النشر/الصدم/المرونة، والتي تتعرض لها بداية من إستخراجها والكشف عليها مروراً بمراحل الإعداد و التشكيل والصلق.


خاصية الإنفصال يعبر عنها بتشقق المادة في مستويات متوازية، وغير متوازية نتيجة لتعرضها لضغوط وليس له علاقة بالترتيب الذري الداخلي بمعنى إنها لا توجد في جميع العينات ولا توازي جميع أوجة الشكل وتتفصل غالبية الأحجار الكريمة عند الدق عليها في قشور أو طبقات رقيقة تكون متوازية لإتجاه معين من إتجاهات البلورة، يعرف نوع السطح الناتج من كسر المعدن في مستوي غير مستوي الإنفصام بالمكسر.

المرونة تقدر مدى فاعلية الأحجار لعمليات القطع والتشكيل والحك، وهي تميز الأحجار شبة كريمة (الفيروز، الكهرمان، الفلوسبار) التي لها درجة صلادة منخفضة، علي العكس بالنسبة للأحجار الكريمة (الألماس، الزمرد، الزبرجد) التي تتميز بأعلي درجات للصلادة بمقياس موهس، رغم أن خاصية المرونة تمثل ميزة عند تشكيل وتقطيع الحجر إلا إن غياب خاصية المرونة يساعد علي إحتفاظ الأحجار ببريقها وجمال منظرها لفترة طويلة غير إنه يقاوم الخدش.


4-4 أنواع الأحجار

الفيروز لونه أخضر أو أزرق أو أخضر مشوبا بزرقه، وهو حجر سهل الخدش وخفيف الوزن ضعيف جدا تتخلله كسور محارية الشكل، شكل 17.

العقيق أحمر اللون، الصلادة 7، ووزنه النوعي 2.6 وهو غير متبلور أحسن أنواع العقيق ماأشتدت حمرة، وأشرق لونه ونحاتته إذا دلكت به الأسنان أذهب عنها الصدا والحفر، شكل 18.

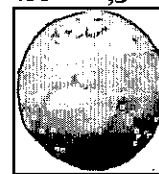

شكل 18 حجر عقيق

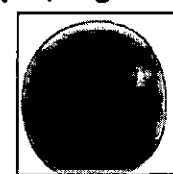

شكل 17 حجر فيروز

2- الزجاج

يعتبر الزجاج من الخامات التي تضفي جمالا خاص في المظهر النهائي لقطعة الأثاث، ويعرف الزجاج علي أنه مادة صلبة غير متبلورة عشوائية وليس لها ترتيب نمطي منتظم ويتحول الزجاج

إستعادة شكلها بعد تعرضها للإجهاد والإنضغاط أثناء الإستخدام، وتلك الخاصة بتحدد كفاءة الأقمشة عند الإستعمال .
العزل الحراري تضح من خلال ملامسة اليد للقمش والإحساس بالحرارة له، فهناك ملمس يوحي بالبرودة كملمس الستان، وملمس يوحي بالدفء كالصوف لقدرة شعيراته بالعزل الحراري للجسم (إنصاف نصر- 2000).

2-6 الخواص الميكانيكية للأقمشة
قوة الشد والإستطالة المقصود بها زيادة إستطالة الأقمشة عند الشد

مقاومة الأقمشة للتمزق هي مقاومة القوة اللازمة لإحداث التمزق، وتتأثر مقاومة التمزق بعدة عوامل مثل نوع الشعيرات، ونمر الخيوط، وكثافة العدة، والتركيب النسجي، وهي نفس العوامل التي تؤثر علي معظم خواص الأقمشة الميكانيكية.

مقاومة الأقمشة للإحتكاك هي مقاومة سطح النسيج للإحتكاك بالأسطح المختلفة، تعتبر مقاومة الأقمشة للإحتكاك من الخواص الهامة للقمش لمالها من تأثير علي عمر الإستهلاكي للقمش، وجودة أدائه الوظيفي عند الإستعمال، وخاصة أقمشة المفروشات وأقمشة الملابس.

3-6 أنواع الأقمشة المحلية
القطن تكون الأقطان طويلة الثيلة أكثر متانة من قصيرة خشنة، للقطن قدرة كبيرة علي إمتصاص الرطوبة وتختلف كمية الرطوبة في القطن بإختلاف درجة رطوبة الجو المحيط به، إن القطن من أحسن الألياف السليلوزية مرونة وذلك نتيجة ارتفاع نسبة السليلوز به، لا يتأثر القطن بالقلويات المخففة سواء الباردة أو الساخنة، يتحمل القطن درجات الحرارة العالية، فيمكن عليه، ويتميز القطن بقلّة الشحنات الكهربائية المتولدة من الإحتكاك وتقدر شحنات القطن بحوالي 50 فولت.

الكتان يعتبر من أقوى الألياف السليلوزية، فهو بذلك يفوق القطن، وتعادل متانة الكتان متانة القطن مرتين أو ثلاثة مرات تقريبا، يمتص الكتان ماء الرطوبة بسهولة وبسرعة أكثر من القطن وتصل نسبة رطوبته في الجو الرطب المشبع حوالي 23%.

النتائج Results

1- من خلال دراسة الخصائص العامة للخامات أمكن تحديد مجموعة من الخصائص، والتي من خلالها يكون إختيار الخامة المناسبة للأداء الوظيفي والمتمثل في ما سيقع عليها من أحمال رأسية وأفقية، وأن تتناسب مع الظروف البيئية المحيطة بها (بيئة جافة، رطبة، حمضية، قلوية...)، مما يحقق جودة المنتج، وكما هو يكون في إختيار نوع الخشب المناسب للتشغيل، حيث يراعي ألا تزيد نسبة الرطوبة عند التشغيل عن 12% وعلي ذلك الأساس يتم التفضيل بين الأنواع المختلفة للأخشاب .

2- من خلال الدراسة للخصائص العامة للخامات أمكن معرفة التجانس بين الخامات المختلفة وملانمة الجمع بينهم من خلال تقارب قيم الخصائص المشتركة، فمثلا يراعي نسبة التآكل بالإحتكاك أن تكون متساوية عند التشكيل الزخرفي بواسطة نوعين من الصخور، وكما في استخدام معدن البلايتين في لحام الزجاج .

3- من خلال دراسة الخصائص العامة للخامات المتوفرة تم التعرف على الخصائص المؤثرة في عمليات التشكيل للخامات القابلة للتصنيع، مما يساعد في تحديد الخامة المناسبة للتصنيع، فمثلا عند استخدام الصخور في مساحات كبيرة يجب أن تصنع فواصل تمدد علي مسافات مناسبة، وذلك تجنباً لحدوث تشققات أو كسور، حيث تقاس الزيادة في الطول بالمليمتر نتيجة التعرض للتقلبات الحرارية بين الصفر و40 درجة مئوية.

فيما يلي عرض للخصائص العامة للخامات المحلية المستخدمة في تصنيع الأثاث، من خلال سرد الخصائص الفيزيائية والكيميائية

للبيونة تلك خاصية التي يصل إليها الزجاج بالتسخين إلي أن يصل لدرجة حرارة البيونة وهي درجة الحرارة التي عندها تكون بيونة الزجاج كافية للتشكيل فيتخذ سطحه خصائص السوائل فلا يشكل أي مقاومة للهدم.

3-5 الخواص الكيميائية للزجاج
التبادل الأيوني بين السطح والمحلل المعرض له عند رفع درجة حرارة الزجاج ووضعه مع أملاح أو معادن فإن نوعاً من التبادل الأيوني يحدث علي سطح الزجاج، إذا تعرض الزجاج إلي أبخرة كلوريد النحاسوز عند درجة حرارة مرتفعة فإن أيونات النحاسوز تبادل أيونات الصوديوم وتحدث زيادة في حجم الزجاج.

4-5 الخواص الكهربائية للزجاج
الزجاج رديء التوصيل للكهرباء في درجات الحرارة العادية ويعتبر من المواد العازلة وتختلف مقاومة الزجاج للكهرباء بإختلاف تركيبه، وتقل مقاومة التيار الكهربائي بإرتفاع درجة الحرارة بل وتزيد الرطوبة من قابلية التوصيل للكهرباء، كما أن السطح الخشن مقاوم للتيار الكهربائي.

5-5 أنواع الزجاج
الزجاج الشفاف والملون أو شبة شفاف يظهر الزجاج بالألوان الشفافة كالأزرق الشفاف أو الأحمر الشفاف، وتتوقف درجة الشفافية تبعاً للطول الموجي للون.

زجاج العاكس (الملون العاكس) هو زجاج صقل بمادة عاكسة فوق سطح الزجاج الملون، وله عدة ألوان منها (الأخضر العاكس، العسلي، الأسود...)، وهو له سمتين الأولى أن لونه أخضر أو عسلي، والسمه الثانية أنه عاكس لما حوله من ناحية الوجه المضئ. للزجاج ذو البريق المعدني بعض ألواح الزجاج يمكن تغطيتها بالبريق المعدني أو اللاسترات وهو يعطي شكل المظهر المتزخّر نظراً للطبقة المعدنية علي سطح الزجاج والتي تحسن من مظهره الخارجي.

زجاج التربلوكس الملون أو الشفاف زجاج عبارة عن طبقتين بينهما طبقة من البلاستيك اللاصق الملون بألوان عديدة شفافة تشبه ألوان الزجاج إلا أن درجاتها ليست متنوعة بالقدر الكافي، وهو يتميز بجانب اللون الشفاف إلا إنه في ذات الوقت يؤكد علي إعطاء الإحساس بالأمان (Hettich International - 2002).

3- الأقمشة المنسوجة
تتأثر خواص الأقمشة الطبيعية والميكانيكية بإختلاف التركيب البنائي، وتتغير قيمة كل خاصية تبعاً لنوعية الأقمشة المنتجة والغرض من إستعمالها النهائي ومدى ملامتها للأداء الوظيفي الذي سوف تؤديه.

1-6 الخواص الطبيعية للأقمشة
وزن القماش قد يكون وزن القماش مرغوب فيه في بعض الأغراض وغير مرغوب فيه في أغراض أخرى.

سمك القماش يختلف بإختلاف التركيب النسجي، وتعتبر خاصية من الخواص الهامة التي تحدد نوعية وأداء هذا القماش حيث أنها ترتبط بخواص الصلابة والإندال ومقاومة الكرمشة والعزل الحراري ونفاذية الهواء والماء.

إندال الأقمشة الشكل العام الذي تتدلي به الأقمشة لأسفل عند إستعمالها وقدرتها علي تكوين أشكال أو ثنيات من تلقاء نفسها، وتعتبر من الخواص الطبيعية لأنها تؤثر علي المظهر النهائي عند الإستخدام.

نفاذية الأقمشة للهواء هي حجم الهواء بالسـم3 الذي يمر في الثانية الواحدة خلال 100سم² من مساحة سطح القماش، وكلما قلت الفراغات بالقماش كلما قلت نفاذيته.

مقاومة الأقمشة للتجعيد هي خاصية التي تساعد الأقمشة علي

والميكانيكية لكل خامة.

الخامة	الخصائص الفيزيائية	الخصائص الميكانيكية	الخصائص الكيميائية	صورة
خشب اللبخ	اللون خشب العساري ذو لون بني فاتح بينما خشب القلب لونه بني فاتح.	هو متوسط الكثافة، والنقل النوعي حوالي 0.64 علي أساس الحجم بالتجفيف بالهواء، خشب صلب قوي، عطري الرائحة، خفيف الوزن، صعب التشغيل اليدوي.	يعتبر ذو مقاومة عالية للعديد من المواد الكيميائية والتي تصل درجة الحموضة بها أكثر من -20.	
الومنيوم	خفيف الوزن يمكن أن يلعب إلى درجة لمعان عالية	سهل التشكيل، سهل التقطيع يمكن لحامه بسبائك لحام خاصة	مقاوم للتآكل ولا يحتاج لمعالجات أو حماية لو استخدم داخلياً	
رخام برلاتو مصري	لونه كريمي فاتح أو غامق به عروق من اللون الرمادي أو البني في بعض الأحيان	تبلغ الكثافة النوعية للمتر المكعب حوالي 2.6 طن، النسبة لحمل الضغط علي اسم في الدقيقة 7 جرام في حين أن نسبة التحمل للضغط علي اسم 2 حوالي 9 كجم، يمتاز بالصلادة العالية، وسهولة القطع والتشغيل	يمتاز بمقاومة العالية	
الزبرجد	لونه الأخضر الزيتوني	معامل إنكساره 1.65 - 1.69 وصلادته 6.5، والوزن النوعي 3.4 ونظام التبلور معيني قائم.	يتأثر ببطء بحامض الهيدروكلوريك	
الزجاج الملون العاكس	لونه أخضر أو عسلي، وهو عاكس لما حوله من ناحية الوجه المضى	يسحب الزجاج سحباً أفقياً لإنتاج الزجاج المسطح.	يمتاز بمقاومة العالية	
الجوت	يتراوح طول ألياف الجوت ما بين 4:7 أقدام هو أقل متانة من الكتان، وتقل متانة الألياف وتضعف بزيادة فترة التعطين.	أليافه قليلة المرونة، لا يمكن عزلها مباشرة، بل يجب معالجتها ببعض المواد التي تساعد علي التوائها مثل الزيوت المعدنية، يمتاز بقبليته العالية لإمتصاص الرطوبة.	يمتاز بمقاومه أعلى للتلف بفعل الفطريات عن كل من القطن والكتان.	

المراجع References :

1. طلعت عبد الحميد عمران (د/د)، حسين إبراهيم محمود (د/د)، (2000م)، "أهم أنواع الأشجار الخشبية في مصر ومواصفاتها واستعمالاتها في مصر"، كتاب، كلية زراعة، جامعة الأسكندرية، قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، مكتبة بستان المعرفة، ص 52.
2. Borimir Radovic, (2000), (Composite wood Products and their use in bulding, Detail) Vol.1/p,35
3. Dr. Christoph Richter, (2010), (Wood Characteristics) published by drw-verlagweinbrenner, Leinfelden-

المناقشة Discussion

تكمن أهمية تلك النتائج في كونها تقدم رؤية تطبيقية لحل المشكلة البحثية من إفتقاد المعرفة للخصائص العامة للخامات القابلة لتصنيع الأثاث، مما ترتب علي ذلك ظهور تصميمات غير قابلة للتنفيذ، أو تصميمات تفقد لجودة التشغيل، حيث نتجة نتائج البحث الي تحليل الخصائص العامة لكل خامة وذلك من خلال الدراسة التحليلية والتطبيقية التي أجرتها الباحثة والتي تحققت من خلالها الهدف المنشود من البحث.

الخلاصة Conclusion

من خلال ما تقدم من البحث من نتائج وتمت مناقشتها يمكن أن نستخلص أن بدراسة الخصائص العامة للخامات القابلة لتصنيع الأثاث يمكن الوصول إلى تحقيق أعلى جودة للمنتج.

- الجمهورية للصحافة, ص55-45.
13. محمد عبد المقصود, دكتور, (2007) "الصخور من المنشأ والتكوين إلى الحضارة والعمارة والفنون", الهيئة المصرية العامة للكتاب, ص80-85.
14. حسين الليثي, (2003). "أحجار البناء والزينة في مصر", مطابع جريدة الجمهورية, ص40.
15. Prof. Parbingsingh, (2008), (Engineering and General geology) for B.E Civil, Mining & Metallurgical Engineering, B.SC. pass & A.M.I.F Courses, Pp12-18.
16. محمد السيد سيد, أ.د., (2011), "تكنولوجيا خامات", الجزء الأول, قسم تصميم داخلي وأثاث, كلية فنون تطبيقية, جامعة حلوان, ص15-23.
17. Hettich International, (2002), "Furniture Fitting And Application" Hittich Beschlage Gmbh etco Germany, Pp77-80.
18. إنصاف نصر (د)- كوثر الزغبى (د), (2000), "دراسات في النسيج", دار الفكر العربي, الطبعة السادسة, ص23-33.
19. Paul Jacques (2014), "Form and Function and Design", The A.U.C. press, Cairo, P p. 147-153.
- Echterdinge, p82.
4. أيمن محمد فتحى, م, (2006 م) "الخشب فى العمارة" دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, ص56-60.
5. Karl Mohler & Others, (1989), (Timber design and construction) translation by Peter f. martechimi, MCG RAW-hill, U.S, Pp68-80.
6. Erik Tempelman Hugh Shercliff Bruno Ninaber van Eyben, (2014), (Manufacturing and Design), Pp34-40.
7. أر.إي. ويكفورد, ترجمة / سيد أحمد خليل, م, (2006) "تشكيل وتشطيب الهياكل المعدنية", دار الفاروق للنشر, ص56-80.
8. Kenneth G. Budinski, (2011), (Engineering Materials Properties and selection), Pp44-32.
9. محمود أبو نعيم, (2015), "الرسم والتصميم على المعادن والنحاس", دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع, لبنان, ص60-65.
10. أليكس ويس, ترجمة م/ محمد أحمد عبد العزيز, (2006) "خامات التصنيع", دار الفاروق للنشر والتوزيع, ص20-30.
11. محمد رجائي جودة, سامح سعد الدين, (2004). "مقدمة في الجيولوجيا العامة والهندسية" كلية الهندسة, جامعة أسيوط, ص15-16.
12. مركز بحوث الإسكان والبناء, (2001) "مواصفات بنود أعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام ط4, مطابع دار